

CZ - svařovací stroj
SK - zvárací stroj
EN - welding machine
DE - Schweißgeräte
PL - maszyna spawalnicza

180 - 190 - 200 - 205 - 215 - 215E - 225 - 245 - 2200 - 2400
STANDARD - PROCESSOR - SYNERGIC

CZ - Návod k obsluze a údržbě
SK - Návod na obsluhu a údržbu
EN - Instruction for use and maintenance
DE - Bedienungsanweisung
PL - Instrukcja obsługi i konserwacji



MADE IN EU



Obsah

- Úvod
- Popis
- Provedení strojů
- Technická data
- Omezení použití
- Bezpečnostní pokyny
- Instalace
- Vybavení strojů
- Připojení do napájecí sítě
- Ovládací prvky
- Připojení svařovacího hořáku
- Zavedení drátu a nastavení průtoku plynu
- Nastavení svařovacích parametrů
- Svařovací režimy
- Než začnete svařovat
- Údržba
- Upozornění na možné problémy a jejich odstranění
- Postup pro montáž a demontáž bočního krytu
- Kontrola stroje podle ČSN EN 60 974-4
- Objednání náhradních dílů
- Poskytnuté záruky
- Použité graf. symboly
- Graf. symboly na výrobním štítku
- Doporučené nastavení svař. parametrů pro stroje Procesor a Synergic
- Elektrotechnické schéma
- Seznam náhradních dílů
- Náhradní díly posuvů a seznam kladek
- Příručka pro odstranění závad
- Osvědčení JKV a záruční list
- ES prohlášení o shodě

Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaše rozhodnutí zakoupit si náš výrobek.

Před uvedením do provozu si prosím důkladně přečtete všechny pokyny uvedené v tomto návodu.



Pro nejoptimálnější a dlouhodobé použití musíte přísně dodržovat instrukce pro použití a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu doporučujeme svéřit údržbu a případné opravy naši servisní organizaci, která má dostupné příslušné vybavení a speciálně výškolené pracovníky. Všechny naše stroje a zařízení jsou předmětem dlouhodobého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo upravit jejich výrobu a vybavení.

Popis

180 - 245, 2200 a 2400 jsou profesionální svařovací stroje určené ke svařování metodami MIG (Metal Inert Gas) a MAG (Metal Active Gas). Jsou to zdroje svařovacího proudu s plochou charakteristikou. Jedná se o svařování v ochranné atmosféře aktivních a netečných plynů, kdy případný materiál je v podobě „nekonečného“ drátu podáván do svarové lázně posuvem drátu. Tyto metody jsou velice produktivní, zvláště vhodné pro spoje konstrukčních ocelí, nízkolegovaných ocelí, hliníku a jeho slitin.

Stroje jsou řešené jako pojízdné soupravy, lišící se od sebe navzájem výkonem a výbavou. Zdroj svařovacího proudu, zásobník drátu a posuv drátu jsou v jedné kompaktní plechové skříni s dvěma pevnými a dvěma otočnými koly. Svařovací stroje jsou určeny ke svařování tenkých a středních sil materiálů při použití drátů od průměru 0,6 do 1,0 mm. Standardní vybavení strojů je uvedeno v kapitole „Vybavení strojů“. Svařovací stroje jsou v souladu se všemi normami a nařízeními Evropské Unie a České republiky.


POZNÁMKA: Stroje jsou určeny pro průmyslové použití.

Provedení strojů

Stroje 180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245, 2200, 2400 jsou sériově dodávány v následujících provedeních (stroje 2200 a 2400 pouze v provedení STANDARD):

Analogové provedení STANDARD

Jednoduché a spolehlivé ovládání. Ovládání je provedeno jedním potenciometrem posuvu drátu a dvěma dalšími potenciometry s vypínačem, kterými se zapínají a nastavují funkce bodování, pulsování a čtyřtaktu. Tato varianta není vybavena digitálním voltampérmetrem.

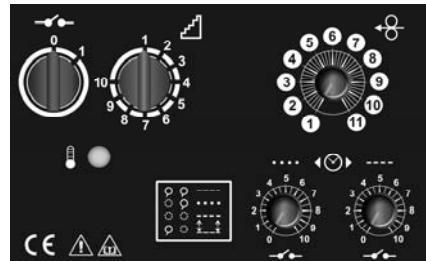


Tabulka č. 1

Technická data	180	190	200	215	205	215E	225	245	2200	2400
Vstupní napětí 50 Hz	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Rozsah svařecího proudu	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	30 - 215 A
Napětí na prázdro	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	20 - 36,5 V
Počet reg. stupňů	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zatěžovatel 25%	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (30%)	215 A (40%)
Zatěžovatel 60%	95 A	120 A	150 A	160 A	95 A	120 A	150 A	160 A	150 A	190 A
Zatěžovatel 100%	80 A	90 A	120 A	140 A	80 A	90 A	120 A	140 A	135 A (při 40°C)	170 A (při 40°C)
Sítový proud/příkon 60%	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	7,3 A/4,7 kVA	10,5 A/6,7 kVA
Vinutí	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu/Al
Jištění – pomalé, char. D	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Posuv drátu	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka
Osazeno kladkou	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
Rychlosť podávání drátu	1 - 25 m/min STANDARD; 0,5 - 20 m/min PROCESSOR a SYNERGIC									
Ø drátu - ocel, nerez	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
- hliník	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
- trubička	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
Digitální voltampérmetr	Jen varianty PROCESSOR a SYNERGIC									
Krytí	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Třída izolace	F	F	F	F	F	F	F	F	F,H	F,H
Normy	EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10									
Rozměry DxŠxV	790 x 485 x 660 mm									
Hmotnost	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	57 kg	65 kg

Oteplovací zkoušky byly provedeny při teplotě okolí a zatěžovatel pro 40°C byl určen simulací.


Digitální provedení PROCESSOR

Jednoduše řešené ovládání všech funkcí pro svařování metodami MIG/ MAG. Jednoduché ovládání a nastavování všech hodnot se provádí jedním potenciometrem a dvěma tlačítka. K jednoduchosti ovládání přispívá funkce LOGIC. Stroje s tímto ovládáním jsou vybaveny digitálním voltampérmetrem s pamětí. Jednoduše řešené ovládání umožňuje nastavení hodnot předfuku/dofuku plynu, funkce SOFT START, dohoření drátu, bodování a pulzování. Ovládání umožňuje nastavení dvoutaktního a čtyřtaktního režimu. Bezproblémové progresivní zavádění drátu. Elektronická regulace rychlosti posuvu drátu disponuje zpětnovazební regulací posuvu drátu, která zajišťuje konstantní nastavenou rychlosť posuvu.

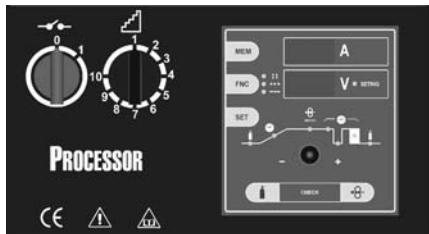

Synergické provedení SYNERGIC

Výrazně zjednoduší řešení nastavování svařovacích parametrů. Jednoduchým nastavením průměru svařovacího drátu a použitého ochranného plynu obsluha určí typ programu. Pak už stačí jen jednoduché nastavení napětí přepínačem a ovládací jednotka SYNERGIC vybere nejhodnější parametry rychlosti posuvu drátu. K jednoduchému ovládání a nastavování všech hodnot slouží jeden potenciometr a dvě tlačítka. K jednoduchosti ovládání přispívá funkce LOGIC. Stroje s tímto ovládáním jsou standardně vybaveny digitálním voltampérmetrem s pamětí. Jednoduše řešené ovládání umožňuje nastavení hodnot předfuku/dofuku plynu, funkce SOFT START, dohoření drátu, bodování a pulzování. Ovládání umožňuje nastavení dvoutaktního a čtyřtaktního režimu. Bezproblémové progresivní zavádění drátu. Elektronická regulace rychlosti posuvu drátu disponuje zpětnovazební regulací posuvu drátu, která zajišťuje konstantní nastavenou rychlosť posuvu.

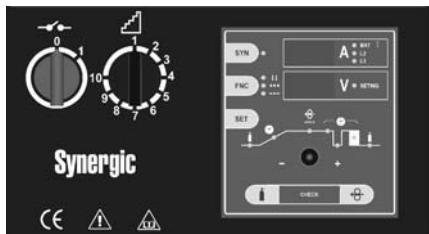

Omezení použití

(EN 60974-1)

Použití stroje je typicky přerušované, kdy se využívá nejefektivnější pracovní doby pro svařování a doby klidu pro umístění svařovaných částí, přípravných operací apod. Tyto svařovací stroje jsou zkonstruovány zcela bezpečně k zatěžování max. svařovacím proudem při daném zatěžovacím cyklu dle tabulky Technická data jednotlivých strojů. Směrnice uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za 10 % pracovní cyklus zatěžování se považují 1 minuta z deseti minutového časového úseku. Jestliže je povolený pracovní cyklus překročen, bude v důsledku nebezpečného přehřátí přerušen termostatem, v zájmu ochrany komponentů stroje. Toto je indikováno rozsvícením žlutého světla na předním ovládacím panelu stroje (obr. 2, poz. 4) - pouze u provedení STANDARD. U provedení PROCESSOR a SYNERGIC se na displeji zobrazí nápis ERR. Po několika minutách, kdy dojde k ochlazení zdroje se signalizace vypne, stroj je připraven pro opětovné použití. Stroje jsou konstruovány v souladu s ochrannou úrovni IP 21S.

Bezpečnostní pokyny

Svařovací stroje musí být používány výhradně pro svařování a ne pro jiné neodpovídající použití. V žádném případě nesmí být stroj použit pro rozmrázování trubek. Nikdy nepoužívejte svařovací stroj s odstraněnými kryty. Odstraněním krytů se snižuje účinnost chlazení a může dojít k poškození stroje. Dodavatel v tomto případě nepřejímá odpovědnost za vzniklou škodu a nelze z tohoto důvodu také uplatnit nárok na záruční opravu. Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným a zkušeným osobám. Operátor musí dodržovat normy CEI 26-9-CENELEC 4D407, ČSN 050601, 1993, ČSN 050630, 1993 a veškerá bezpečnostní ustanovení tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a bezpečnost třetí strany.

NEBEZPEČÍ PŘI SVÁŘENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU JSOU UVEDENY:

ČSN 05 06 01/1993 Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svaření kovů. ČSN 05 06 30/1993 Bezpečnostní předpisy pro svaření a plasmové řezání. Svářečka

musí procházet periodickými kontrolami podle ČSN 33 1500/1990. Pokyny pro provádění této revize, viz. § 3 vyhláška ČÚPB č.48/1982 sb., ČSN 33 1500:1990 a ČSN 050630:1993 čl. 7.3.

DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDPISY!

Dodržujte všeobecné protipožární předpisy při současném respektování místních specifických podmínek. Svařování je specifikováno vždy jako činnost s rizikem požáru. **Svařování v místech s hořlavými nebo výbušnými materiály je přísně zakázáno.** Na svařovacím stanovišti musí být vždy hasicí přístroje.

POZOR! Jiskry mohou způsobit zapálení mnoha hodin po ukončení svařování především na nepřistupných místech. Po ukončení svařování nechte stroj minimálně deset minut dochladit. Pokud nedojde k dochlazení stroje, dochází uvnitř k velkému nárustu teploty, která může poškodit výkonové prvky.

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI SVAŘOVÁNÍ KOVŮ OBSAHUJÍCÍCH OLOVO, KADMIUM, ZINEK, RTUŤ A BERYLIUM

Učiřte zvláštní opatření, pokud svařujete kovy, které obsahují tyto kovy:

- U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atd. (i prázdných) neprovádějte svářečské práce, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. **Sváření je možné provádět pouze podle zvláštních předpisů !!!**
- V prostorách s nebezpečím výbuchu platí zvláštní předpisy.



PREVENTE PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Neprovádějte opravy svářecího stroje při provozu a je-li zapojen do sítě.
- Před jakoukoli údržbou nebo opravou odpojte přístroj ze sítě.
- Ujistěte se, že je stroj správně uzemněn.
- Svařovací stroje musí být obsluhovány a provozovány kvalifikovaným personálem.
- Všechna připojení musí souhlasit s platnými regulemi (EN 60974-1) a zákony zabraňující úrazům.
- Nesvařujte ve vlhku, vlhkém prostředí nebo za deště.
- Nesvařujte s opotřebovanými nebo poškozenými svařovací kably. Vždy kontrolujte svařovací hořák, svařovací a napájecí kably a ujistěte se, že jejich izolace není poškozena nebo nejsou vodiče volné ve spojích.
- Nesvařujte se svařovacím hořákem a se svařovacími a napájecími kably, které mají nedostatečný průřez.
- Zastavte svařování, jestliže jsou hořák nebo kably přehřáté, zabráňte tím rychlému opotřebování izolace.
- Nikdy se nedotýkejte částí el. obvodu.
- Po skončení svařování opatrně odpojte svařovací kabel a hořák od stroje a zabraňte kontaktu s uzemněnými částmi.



ZPLODINY A PLYNY PŘI SVAŘOVÁNÍ

- Zajistěte čistou pracovní plochu a odvětrávání od veškerých plynů vytvářených během sváření, zejména v uzavřených prostorách.
- Umístěte svařovací soupravu do dobře větraných prostor.
- Odstraňte veškerý lak, nečistoty a mastnoty, které pokrývají části určené ke svařování, aby se zabránilo uvolňování toxických plynů.
- Pracovní prostory vždy dobře větrajte.
- Nesvařujte v místech, kde je podezření z úniku zemního či jiných výbušných plynů nebo blízko u spalovacích motorů.
- Nepřibližujte svařovací zařízení k vanám určeným pro odstraňování mastnoty a kde se používají hořlavé látky a vyskytují se výparы trichlorethylenu nebo jiného chloru, jež obsahují uhlovodíky, používané jako rozpoušťadla, neboť svařovací oblouk a produkované ultrafialové záření s těmito parami reagují a vytvářejí vysoko toxické plyny.



OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM, POPÁLENINAMI A HLUKEM

- Nikdy nepoužívejte nefunkční nebo defektní ochranné masky.
- Umístějte průhledné čiré sklo před ochranné tmavé sklo za účelem jeho ochrany.
- Nesvařujte před tím, než se ujistíte, že všichni lidé ve vaší blízkosti jsou vhodně chráněni.
- Chraňte své oči speciální svařovací kulkou opatřenou ochranným tmavým sklem (ochranný stupeň DIN 9 - 14).
- Ihned odstraňte nevyhovující ochranné tmavé sklo.
- Dávejte pozor, aby oči blízkých osob nebyly poškozeny ultrafialovými paprsky produkovánými svařovacím obloukem.
- Vždy používejte ochranný oděv, vhodnou pracovní obuv, netřístitivé brýle a rukavice.
- Používejte kožené rukavice, abyste zabránili spáleninám a oděrkám při manipulaci s materiélem.
- Používejte ochranná sluchátka nebo ušní výplně.



POZOR, TOČÍCÍ SE OZUBENÉ SOUKOLÍ

- S posuvem drátu manipulujte velmi opatrně a pouze, pokud je stroj vypnut.
- Při manipulaci s posuvem nikdy nepoužívejte ochranné rukavice, hrozí zachycení soukolím.



ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU A EXPLOZE

- Odstraňte z pracovního prostředí všechny hořlaviny.
- Nesvařujte v blízkosti hořlavých materiálů či tekutin nebo v prostředí s výbušnými plyny.
- Nemějte na sobě oblečení impregnované olejem nebo mastnotou, neboť by jiskry mohly způsobit požár.
- Nesvařujte materiály, které obsahovaly hořlavé substance nebo ty, které vytváří toxické, či hořlavé páry pokud se zahřejí.
- Nesvařujte před tím, než zjistíte, které substance materiály obsahovaly. Dokonce nepatrné stopy hořlavého plynu nebo tekutiny mohou způsobit explozi.
- Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání kontejnerů.
- Vyuvarujte se svařování v uzavřených prostorech nebo dutinách, kde by se mohl vyskytovat zemní či jiný výbušný plyn.
- Mějte blízko vašeho pracoviště hasicí přístroj.
- Nikdy nepoužívejte kyslík ve svařovacím hořáku, ale vždy jen netečné plyny a jejich směsi, nebo CO₂.



NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ELEKTROMAGNETICKÝM POLEM

- Elektromagnetické pole vytvářené strojem při svařování může být nebezpečné lidem s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a s podobnými zařízeními. Tito lidé musí přiblížení k zapojenému přístroji konzultovat se svým lékařem.
- Nepřiblížujte ke stroji hodinky, nosíče magnetických dat, hodiny apod., pokud je v provozu. Mohlo by dojít v důsledku působení magnetického pole k trvalým poškozením těchto přístrojů.
- Svařovací stroje jsou ve shodě s ochrannými požadavky stanovenými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Svařovací stroj je z hlediska odrušení určen pro průmyslové prostory - klasifikace podle ČSN 55011 (CISPR-11) skupina 2, zařízení třídy A. Předpokládá se jejich široké použití ve všech průmyslových oblastech, ale není pro domácí použití! V případě použití v jiných prostorách než průmyslových mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 60974-10). Jestliže dojde k elektromagnetickým poruchám, je povinností uživatele nastalou situaci vyřešit.



UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení třídy A není určeno pro používání v obytných prostorech, kde je elektrická energie dodávána nízkonapěťovým systémem. Mohou se zde vyskytnout možné problémy se zajištěním elektromagnetické kompatibility v těchto prostorech, způsobené rušením šířeným vedením stejně jako vyzařovaným rušením.

SUROVINY A ODPAD

- Tyto stroje jsou postaveny z materiálů, které neobsahují toxické nebo jedovaté látky pro uživatele.
- Během likvidační fáze je přístroj rozložen, jeho jednotlivé komponenty jsou buď ekologicky zlikvidovány nebo použity pro další zpracování.



LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ

- Pro likvidaci vyřazeného zařízení využijte sběrných míst určených k odběru použitého elektrozařízení (sídlo výrobce).
- Použité zařízení nevhazujte do běžného odpadu a použijte postup uvedený výše.



MANIPULACE A USKLADNĚNÍ STLAČENÝCH PLYNU

- Vždy se vyhněte kontaktu mezi kably přenášejícími svářecí proud a lahvemi se stlačeným plynem a jejich uskladňovacími systémy.
- Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stlačeným plynem, pokud je zrovna nebude používat.
- Ventily na lahvi inertního plynu by měly být úplně otevřeny, když jsou používány.
- Při pohybu s lahvi stlačeného plynu buďte velmi opatrní, aby se zabránilo poškození lahví a úrazům.
- Nepokoušejte se plnit lahve stlačeným plynem, vždy používejte příslušné regulátory tlakové redukce.



Tabulka č. 2

Typ stroje	180	190	200	215	205	215E	225	245	2200	2400
I Max 25% /*15%/**30%/**40%	190* A	190 A	195 A	195 A	190* A	190 A	195 A	195 A	190** A	215*** A
Instalovaný výkon	7,6 kVA	7,6 kVA	8,6 kVA	8,6 kVA	7,6 kVA	7,6 kVA	8,6 kVA	8,6 kVA	7,6 kVA	9,7 kVA
Jištění přívodu - pomalé	16 A									
Napájecí přívodní kabel - průřez	4 x 1,5 mm ²									
Zemník kabel - průřez	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
Svařovací hořáky							Kühtreiber® 15			

V případě že chcete získat další informace, konzultujte bezpečnostní pokyny týkající se používání stlačených plynů dle norem ČSN 07 83 05.

UMÍSTĚNÍ STROJE

Při výběru pozice pro umístění stroje dejte pozor, aby nemohlo docházet k vniknutí vodivých nečistot do stroje (např. odletající částice od brusného nástroje).

Instalace

Při instalaci a provozu stroje postupujte v souladu s normou ČSN CLC/TS 62081 - Zařízení pro obloukové svařování - instalace a provoz. Místo instalace strojů by mělo být pečlivě zváženo, aby byl zajištěn bezpečný a po všech stránkách vyhovující provoz. Uživatel je zodpovědný za instalaci a používání systému v souladu s instrukcemi výrobce uvedenými v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé neoborným použitím a obsluhou. Stroje je nutné chránit před vlhkem a deštěm, mechanickým poškozením, průvanem a případnou ventilací sousedních strojů, nadmerným přetěžováním a hrubým zacházením. Před instalací systému by měl uživatel zvážit možné elektromagnetické problémy na pracovišti, zejména Vám doporučujeme, aby jste se vyhnuli instalaci svařovací soupravy blízko:

- signálních, kontrolních a telefonních kabelů
- rádiových a televizních přenášečů a přijímačů
- počítačů, kontrolních a měřicích zařízení
- bezpečnostních a ochranných zařízení

Osoby s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a podobnými zařízeními musí konzultovat přístup k zařízení v provozu se svým lékařem. Při instalaci zařízení musí být pracovní prostředí v souladu s ochrannou úrovní krytí IP 21 S. Tyto stroje jsou chlazeny prostřednictvím nucené cirkulace vzduchu a musí být proto umístěny na takovém místě, kde jimi vzduch může snadno proudit.

Vybavení strojů

Stroje jsou standardně vybaveny:

- zemník kabel délky 3 m se svorkou
- hadička pro připojení plynu
- kladka pro drát o průměrech 0,6 a 0,8 mm, resp. 0,8 a 1,0 mm
- průvodní dokumentace
- redukce pro drát 5 kg a 18 kg
- náhradní pojistky zdroje ohřevu plynu a řídící elektroniky
- funkční dvoutaktu a čtyrttaktu
- režimy bodování a pomalého pulzování

Zvláštní příslušenství na objednání:

- svařovací hořák délky 3, 4 a 5 m
- redukční ventily na CO₂, nebo směsné plyny Argonu
- náhradní kladky pro různé průměry drátů
- náhradní díly svařovacího hořáku

Připojení do napájecí sítě

Před připojením stroje do sítě se ujistěte, že hodnota napětí a frekvence napájení v síti odpovídá napětí na výrobním štítku přístroje a že je hlavní vypínač zdroje svařovacího proudu v pozici „0“.

Používejte pouze originální vidlice strojů pro připojení do sítě. Svařovací stroje jsou konstruovány pro připojení k síti TN-C-S. Jsou dodány s 5-kolíkovou vidlicí. Střední vodič není u tétoho strojů použit.

Případnou výměnu vidlice může provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací a musí být dodrženo ustanovení normy ČSN 332000-5-54 čl. 546.2.3, tzn. nesmí dojít ke spojení ochranného a středního vodiče. Chcete-li vidlici vyměnit, postupujte podle následujících instrukcí:

- pro připojení přístroje k síti jsou nutné 4 přívodní vodiče
- 3 vodiče fázové, přičemž nezáleží na pořadí připojení fází
- čtvrtý, žlutý-zelený vodič je použit pro připojení ochranného vodiče

Připojte normalizovanou vidlici vhodné hodnoty zatížení k přívodnímu kabelu. Mějte jištěnou elektrickou zásuvku pojistkami nebo automatickým jističem.

POZNÁMKA 1: Jakékoli prodloužení kabelu vedení musí mít odpovídající průřez kabelu a zásadně ne s menším průřezem než je originální kabel dodávaný s přístrojem.

POZNÁMKA 2: Vzhledem k velikosti instalovaného výkonu je potřeba k připojení zařízení k veřejné distribuční síti souhlas rozvodních závodů.


TABULKÁ 2: Ukazuje doporučené hodnoty jištění vstupního přívodu při max. nominálním zatížení stroje.



Obr. 1



Obr. 2

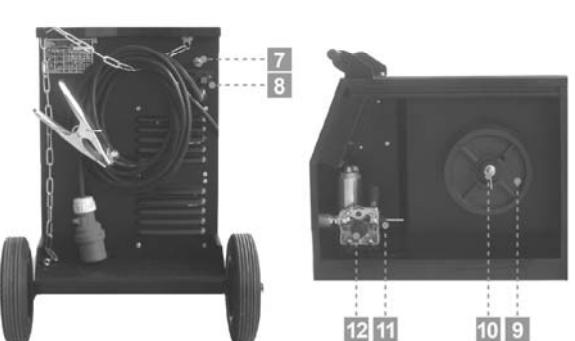

Obr. 3

Pozice 10 Tlačítko MEM umožňující vyvolání posledních naměřených hodnot napětí a svařovacího proudu.

Pozice 11 LCD svařovacího proudu.

Pozice 12 LCD zobrazující svařovací napětí a hodnoty při svítící LED diodě SETTING. Jsou to hodnoty rychlosti posuvu drátu, předfuku atd.

Pozice 13 LED SETTING, která svítí jen při nastavování parametrů: rychlosť posuvu drátu, náběhu drátu, předfuku a dofuku plynu, čas bodu a pulsace, dohoření drátu.

Pozice 14 LED znázorňující výběr nastavení rychlosti posuvu svařovacího drátu.

Pozice 15 LED znázorňující výběr nastavení času bodu.

Pozice 16 LED signalizující výběr nastavení času dohoření.

Pozice 17 LED signalizující výběr nastavení času dofuku plynu.

Pozice 18 LED signalizující výběr nastavení času pulzace.

Pozice 19 Tlačítko zavádění drátu.

Ovládací prvky


OBRÁZEK 1

- Pozice 1** 10-polohový přepínač napětí.
- Pozice 2** Hlavní vypínač. V pozici „0“ je zdroj svařovacího proudu vypnut.
- Pozice 3** Vypínač funkce BODOVÁNÍ s potenciometrem nastavení délky bodu.
- Pozice 4** EURO konektor pro připojení svařovacího hořáku.
- Pozice 5** Rychlospojka zemnícího kabelu.
- Pozice 6** Potenciometr nastavení rychlosti podávání drátu.
- Pozice 7** Vypínač funkce PRODLEVY s potenciometrem nastavení délky prodlevy mezi jednotlivými body, pomalé pulsy a vypínač funkce dvoutaktu a čtyřtaktu.

OBRÁZEK 2

- Pozice 1** 10-polohový přepínač napětí.
- Pozice 2** Hlavní vypínač. V pozici „0“ je zdroj svařovacího proudu vypnut.
- Pozice 3** EURO konektor pro připojení svařovacího hořáku.
- Pozice 4** Konektor dálkového ovládání UP-DOWN.
- Pozice 5** Rychlospojka zemnícího kabelu.
- Pozice 6** Řídící panel. Stroje se dodávají dle objednávky v provedení STANDARD, PROCESSOR a SYNERGIC.
- Pozice 7** Vstup plynu do elektromagnetického ventilu.
- Pozice 8** Svorkovnice zdroje napětí pro ohřev plynu 24 V AC.
- Pozice 9** Adaptér cívky drátu.
- Pozice 10** Držák cívky drátu s brzdou.
- Pozice 11** Naváděcí bouden drátu.
- Pozice 12** Naváděcí trubička EURO konektoru.

OVLÁDACÍ PANEL – ANALOGOVÉ PROVEDENÍ – STANDARD

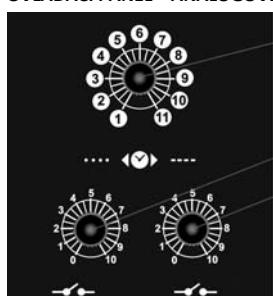

Obrázek A


OBRÁZEK A

- Pozice 1** Potenciometr nastavení rychlosti podávání drátu.
- Pozice 2** Vypínač funkce BODOVÁNÍ s potenciometrem nastavení délky bodu.
- Pozice 3** Vypínač funkce PRODLEVY s potenciometrem nastavení délky prodlevy mezi jednotlivými body, pomalé pulsy a vypínač funkce dvoutaktu a čtyřtaktu.

OBRÁZEK B


- Pozice 1** Potenciometr nastavení parametrů.
- Pozice 2** Tlačítko TEST PLYNU.
- Pozice 3** LED signalizující výběr nastavení předfuku plynu.
- Pozice 4** LED signalizující výběr nastavení doby náběhu rychlosti svařovacího drátu.
- Pozice 5** Tlačítko SET - umožňuje výběr parametru nastavení.
- Pozice 6** LED signalizující zapnutí funkce pulsace.
- Pozice 7** Tlačítko režimu svařování - umožňuje zapnutí a vypnutí režimu dvoutakt, čtyřtakt, bodování a pulsování.
- Pozice 8** LED signalizující režim bodování.
- Pozice 9** LED signalizující režim čtyřtakt.

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PANELU PROCESSOR

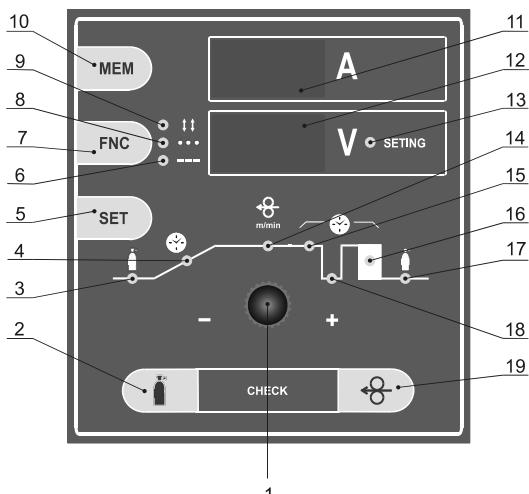

Obrázek B

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PANELU SYNERGIC

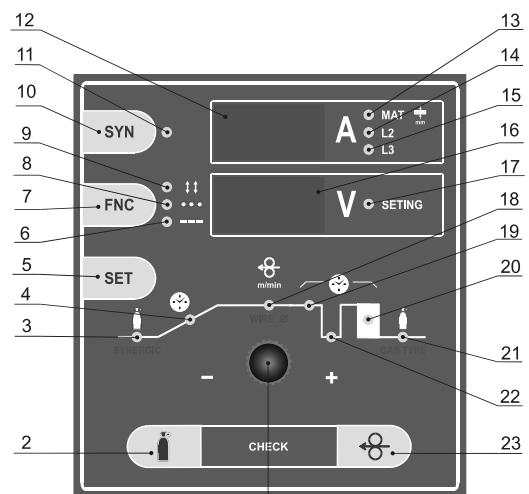

Obrázek C

OBRÁZEK C

- Pozice 1** Potenciometr nastavení parametrů.
- Pozice 2** Tlačítko TEST PLYNU.
- Pozice 3** LED signalizující výběr nastavení předfuku plynu.
- Pozice 4** LED znázorňující výběr nastavení doby náběhu rychlosti svařovacího drátu
- Pozice 5** Tlačítko SET - umožňuje výběr parametru nastavení.
- Pozice 6** LED znázorňující zapnutí funkce pulsace.
- Pozice 7** Tlačítko režimu svařování - umožňuje zapnutí a vypnutí režimu dvoutakt, čtyrttakt, bodování a pulsování.
- Pozice 8** LED znázorňující režim bodování.
- Pozice 9** LED znázorňující režim čtyrttaktu.
- Pozice 10** Tlačítko zapnutí a vypnutí funkce synergic - SYN.
- Pozice 11** LED znázorňující zapnutí funkce SYNERGIC.
- Pozice 12** LCD svař. proud.
- Pozice 13** LED signalizující zobrazení orientační hodnoty síly svařovaného materiálu na display. Když dioda nesvítí, display zobrazuje hodnotu svařovacího proudu.
- Pozice 14** LED signalizující doporučení, jaký vývod tlumivky se má použít (jen u strojů 255 a vyšší, v tomto případě se jedná o vývod L2).
- Pozice 15** LED signalizující doporučení, jaký vývod tlumivky se má použít (jen u strojů, které mají tři vývody pro tlumivku). Pokud nesvítí LED na pozicích 14 a 15, je zapojen vývod tlumivky L1.
- Pozice 16** LCD zobrazující svařovací napětí a hodnoty při svítící LED SETTING. Jsou to hodnoty rychlosti posuvu drátu, předfuku atd.
- Pozice 17** LED SETTING která svítí jen při nastavování parametrů: rychlosť posuvu drátu, náběhu drátu, předfuku a dofuku plynu, čas bodu a pulsace, dohoření drátu.
- Pozice 18** LED znázorňující výběr nastavení rychlosti posuvu svařovacího drátu.
- Pozice 19** LED znázorňující výběr nastavení času bodu.
- Pozice 20** LED znázorňující výběr nastavení času dohoření.
- Pozice 21** LED znázorňující výběr nastavení času dofuku plynu.
- Pozice 22** LED znázorňující výběr nastavení času pulsace.
- Pozice 23** Tlačítko zavádění drátu.

Připojení svařovacího hořáku

Do EURO konektoru (obr. 1 poz. 4), (obr. 2 poz. 3) připojte svařovací hořák a pevně dotáhněte převlečnou matici. Zemníkí kabel připojte do zemníkí rychlospojky (pokud jí je stroj vybaven) a dotáhněte. Svařovací hořák a zemníkí kabel by měly být co nejkratší, blízko jeden druhému a umístěny na úrovni podlahy nebo blízko ní.

SVAŘOVANÁ ČÁST

Materiál, jež má být svařován musí být vždy spojen se zemí, aby se zredukovalo elektromagnetické záření. Velká pozornost musí být též kladena na to, aby uzemnění svařovaného materiálu nezvyšovalo nebezpečí úrazu nebo poškození jiného elektrického zařízení.

Zavedení drátu a nastavení průtoku plynu

Před zavedením svařovacího drátu je nutné provést kontrolu kladek posuvu drátu, zda odpovídají průměru použitého svařovacího drátu a zda odpovídá profil drážky kladky. Při použití ocelového svařovacího drátu je nutné použít kladku s profilem drážky ve tvaru „V“. Přehled kladek najdete v kapitole „Náhradní díly posuvu drátu a seznam kladek“.

VÝMĚNA KLADKY POSUVU DRÁTU

Kladky jsou dvoudrážkové. Tyto drážky jsou určeny pro dva různé průměry drátu (např. 0,8 a 1,0 mm).

- odklopte přítlačný mechanizmus
- výrobujte zajišťovací plastový šroub a vyměňte kladku
- pokud je na kladce vhodná drážka kladku otočte a nasadte ji zpět na hřídel a zajistěte plastovým zajišťovacím šroubem

ZAVEDENÍ DRÁTU

- odejměte boční kryt zásobníku drátu a do zásobníku (obr. 2) nasadte cívku s drátem na drážku
- v případě použití cívky drátu 5 kg použijte vymezovací plastové podložky viz obrázek 3A. Pro plastovou cívku drátu 15 kg použijte plastové redukce dle obrázku 3B. Korunkovou matici vždy dotáhněte tak, aby se cívka drátu otáčela, ale byla brzděna. Korunkovou matku vždy zajistěte závlačkou
- u strojů, které jsou vybavené plastovým držákem cívky drátu použijte k nastavení brzdy dotažení šroubu pod plastovou maticí, viz obrázek 3C
- odstříhněte konec drátu připevněný k okraji cívky a zavedte jej do naváděcího bovdenu (obr. 2 poz. 13), dále přes kladku posuvu do naváděcí trubičky (obr. 2 poz. 16) minimálně 10 cm
- zkонтrolujte, zda drát vede správnou drážkou kladky posuvu
- sklopte přítlačnou kladku dolů a vraťte přítlačný mechanizmus do svislé polohy

- nastavte tlak matice přítlaaku tak, aby byl zajištěn bezproblémový posun drátu a přitom nebyl deformován přílišným přítlaakem
- odmontujte plynovou hubici svařovacího hořáku
- odšroubujte proudový průvlak
- zapojte do sítě síťovou zástrčku
- zapněte hlavní vypínač (obr. 2 poz. 1) do polohy 1
- stiskněte tlačítko na hořáku. Svařovací drát se zavádí do hořáku. Rychlosť zavádění nastavte potenciometrem rychlosť posuvu drátu (obr. 2 poz. 3)
- po vydání drátu z hořáku našroubujte proudový průvlak a plynovou hubici
- před svařováním použijeme na prostor v plynové hubici a proudový průvlak separační sprej; tím zabráníme ulpívání rozstřikovacího kovu a prodložíme životnost plynové hubice



Obr. 3A



Obr. 3B



Obr. 3C

UPOZORNĚNÍ!

Při zavádění drátu nemíte hořákem proti očím! Buďte opatrní při manipulaci s podavačem drátu z důvodu možného poranění ruky kladkami.

ZMĚNY PŘI POUŽITÍ HLINÍKOVÉHO DRÁTU

Pro svařování hliníkovým drátem je třeba použít speciální kladky s profilem „U“ (kapitola „Náhradní díly posuvu drátu a seznam kladek“). Abychom se vyhnuli problémům s „cucháním“ drátu, je třeba používat dráty o průměru min. 1,0 mm ze slitin AlMg3 nebo AlMg5. Dráty ze slitin Al 99,5 nebo AlSi5 jsou příliš měkké a snadno způsobí problémy při posuvu. Pro svařování hliníku je dále nezbytné vybavit hořák teflonovým bovdensem a speciálním proudovým průvlakem. Jako ochrannou atmosféru je potřeba použít čistý argon.

NASTAVENÍ PRŮTOKU PLYNU

Elektrický oblouk i tavná lázeň musí být dokonale chráněny plymem. Příliš malé množství plynu nedokáže vytvořit potřebnou ochrannou atmosféru, naopak příliš velké množství plynu strhává do elektrického oblouku vzduch, čímž je svář nedokonale chráněn.

Postupujte následovně:

- nasadte plynovou hadici na vstup plynového ventilku na zadní straně stroje (obr. 2, poz. 7)
- pokud používáte plyn CO₂, je vhodné zapojit ohřev plynu (při průtoku menším než 6 litrů/min není nutný ohřev)
- kabel ohřevu zapojíme do zásuvky (obr. 2, poz. 8) na stroji a do konektoru u redukčního ventilu, na polaritě nezáleží
- odpojte přítlačný mechanizmus posuvu drátu a stiskněte tlačítko hořáku (jen u verze STANDARD)
- otočte nastavovacím šroubem na spodní straně redukčního ventilu, dokud průtokoměr neukáže požadovaný průtok, potom tlačítko uvolníme (jen u verze STANDARD)
- stiskněte tlačítko TEST PLYNU a otočte nastavovacím šroubem na spodní straně redukčního ventilu, dokud průtokoměr neukáže požadovaný průtok, potom tlačítko uvolníme (u strojů PROCESSOR a SYNERGIC)
- po dlouhodobém odstavení stroje nebo výměně kompletovního hořáku je vhodné před svařováním profouknout vedení čerstvým plynem

Nastavení svařovacích parametrů napětí a rychlosťi posuvu drátu

Nastavení hlavních svařovacích parametrů svařovacího napětí a rychlosťi posuvu drátu se provádí potenciometrem rychlosťi drátu (obr. A, poz. 1) a přepínačem napětí (obr. 2, poz. 1). Vždy se k nastavenému napětí (poloha přepínače 1-10) přiřazuje rychlosť posuvu drátu. Nastavované parametry záleží na použití ochranného plynu, průměru drátu, použitém typu drátu, velikosti a poloze sváru atd. Orientační nastavení rychlosťi drátu k poloze přepínače naleznete v tabulkách na str. 56-57.

NAPŘÍKLAD:

Svařovací stroj 190, použitý ochranný plyn MIX (82% Argonu a 18% CO₂) a použitému průměru drátu 0,8mm je vhodná tabulka (program No 4). Nastavené hodnoty tedy budou - poloha přepínače 1 a nastavená rychlosť posuvu drátu bude 3,8 m/min.

STROJE PROCESSOR A SYNERGIC


Tabulka č. 4 - Rozsah nastavovaných hodnot funkcí

	doba trvání předfuku plynu (s)	přibližovací rychlosť (m/min)	doba náběhu posuvu drátu (s)	rychlosť posuvu drátu (m/min)	doba bodu (s)	doba prodlevy (s)	dohoření (s)	doba dofuku (s)
PROCESSOR	0-3	-	0,1-5	-	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10
SYNERGIC	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10
SYNERGIC 215, 245	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10

Nastavení rychlosti posuvu drátu

Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí tyto LED.

SET

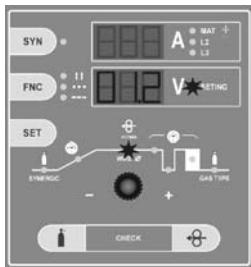

Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu rychlosti posuvu v rozmezí **0,5-20 m/min**.

POZNÁMKA 1: Rychlosť posuvu drátu lze nastavovať i v průběhu svařování. A to jak potenciometrem, tak i dálkovým ovládáním UP/DOWN.

POZNÁMKA 2: Spodní display zobrazuje rychlosť posuvu drátu jen tehdy, když svítí červená LED SETTING a LED „m/min“.

NASTAVENÍ OSTATNÍCH PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ


Řídící elektronika strojů PROCESSOR a SYNERGIC umožňuje nastavení následujících parametrů svařování:

- dobu trvání předfuku plynu (dobu předfuku ochranného plynu před začátkem svařovacího procesu)
- dobu náběhu rychlosti posuvu drátu - funkce SOFT START (doba náběhu z minimální posunové rychlosti do hodnoty nastavené svařovací rychlosť drátu)
- přibližovací rychlosť drátu (ve výbavě dle tab. 4)
- rychlosť posuvu drátu m/min (rychlosť posuvu drátu při svařování)
- dobu prodlevy vypnutí svařovacího napětí na oblouku proti posuvu drátu: „dohoření“ drátu ke špičce hořáku
- dobu dofuku plynu po dokončení svařovacího procesu

Nastavení předfuku plynu

Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.

SET

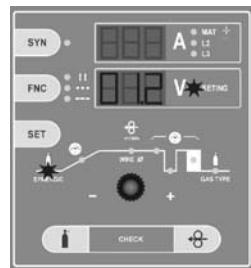

Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby předfuku plynu v sec.

Nastavení dohoření drátu

Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.

SET




Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby dohoření drátu v sec.

Nastavení dofuku plynu

Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.

SET

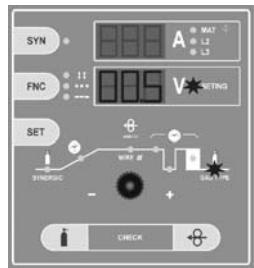

Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby dofuku plynu v sec.

NASTAVENÍ NÁBĚHU RYCHLOSTI DRÁTU – FUNKCE SOFT START


Nastavení funkce SOFT START, která zajišťuje bezchybný start svařovacího procesu. SOFT START umožňuje nastavení následujících parametrů:

- **Čas náběhu rychlosti svařovacího drátu** z minimální rychlosťi na nastavenou svařovací rychlosť.
- **Přibližovací rychlosť drátu** před zapálením svařovacího oblouku. Obě funkce fungují odlišným způsobem. Pro jemnejší start doporučujeme přibližovací rychlosť drátu (není u strojů PROCESSOR).

Nastavení času náběhu rychlosti svařovacího drátu

Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí tyto LED.

SET

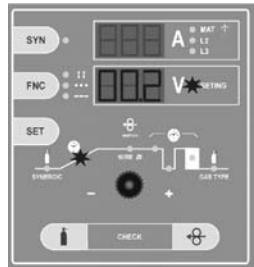


Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby náběhu drátu rychlosť posuvu v rozmezí **0 - 5 sec.** (U strojů PROCESSOR **0,1-5 sec.**).

Nastavení přibližovací rychlosťi posuvu drátu

!POZOR! Před nastavením přibližovací rychlosťi drátu **vypněte čas náběhu rychlosťi posuvu drátu - nastavte hodnotu „0“**. Podmínkou možnosti nastavení přibližovací rychlosťi - „výlet drátu“ je vypnutí funkce náběhu rychlosťi drátu - tedy nastavení hodnoty na „0“ dle popisu výše.

Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.

SET

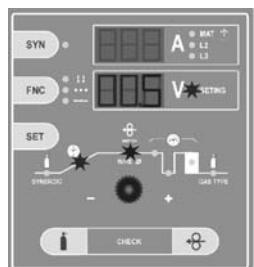

Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu přibližovací rychlosťi posuvu drátu v rozmezí **0,5 až 20 m/min**.

POZNÁMKA 1: Nastavené hodnoty se automaticky ukládají do paměti po zmáčknutí tlačítka hořáku na dobu cca 1 sec.

POZNÁMKA 2: Nastavené hodnoty nelze měnit v průběhu svařování, kromě rychlosťi posuvu drátu.

FUNKCE TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Funkce tovární nastavení slouží k nastavení výchozích parametrů řídící elektroniky. Po použití této funkce se veškeré hodnoty automaticky nastaví na hodnoty přednastavené od výrobce tak, jako u nového stroje.

Vypněte hlavní vypínač. Zmáčkněte a držte tlačítko SET.

OFF SET ON

Zapněte hlavní vypínač. Uvolněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazují hodnoty výchozího nastavení.

Řídící elektronika strojů PROCESSOR a SYNERGIC umožňuje svařování v následujících režimech:

- plynulý dvoutaktní a čtyřtaktní režim
- bodování a pulsování ve dvoutaktním režimu
- bodování a pulsování ve čtyřtaktním režimu

NASTAVENÍ REŽIMU SVAŘOVÁNÍ

Nastavení režimu svařování dvoutakt

Režim dvoutakt je nastaven, když je stroj zapnutý a nesvítí žádná LED, viz. obrázek.



Nastavení režimu dvoutakt BODOVÁNÍ

Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED BODOVÁNÍ, jako na obrázku.



Režim dvoutakt bodování je nastaven.

Nastavení režimu dvoutakt PULSOVÁNÍ

Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED PULSOVÁNÍ, jako na obrázku.



Režim dvoutakt pulsování je nastaven.

Nastavení času BODOVÁNÍ


Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.



Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu času bodu **0,1-5 sec**.

Nastavení času PULSOVÁNÍ

Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.

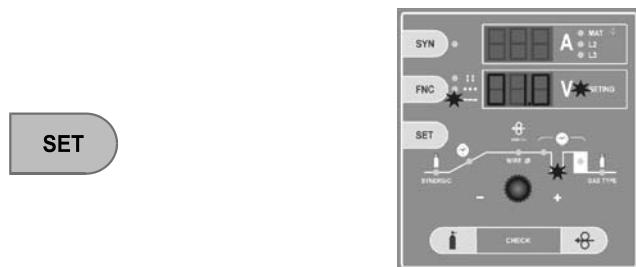

Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu času mezery mezi jednotlivými body **0,1-5 sec**.

Nastavení režimu svařování čtyřtakt

Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED vyznačená na obrázku.



Režim čtyřtakt je nastaven.

Nastavení režimu čtyřtakt BODOVÁNÍ

Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí dvě LED čtyřtakt a BODOVÁNÍ vyznačené na obrázku.



Režim čtyřtakt bodování je nastaven.

Nastavení režimu čtyřtakt PULSOVÁNÍ

Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí dvě LED čtyřtakt a PULSOVÁNÍ vyznačené na obrázku.



Režim čtyřtakt pulsování je nastaven.

FUNKCE MEM (JEN U STROJŮ PROCESSOR)

Funkce umožňuje zpětné vyvolání a zobrazení posledních uložených parametrů V a A po dobu cca 7 sec.

Zmáčkněte tlačítko MEM

MEM

Na displeji se objeví po dobu 7 sec. poslední naměřené hodnoty svařovacího napětí a proudu. Hodnoty lze opětovně vyvolávat.

FUNKCE SYNERGIC (JEN U STROJŮ SYNERGIC)

Funkce SYNERGIC usnadňuje ovládání a nastavování svařovacích parametrů. Jednoduchým nastavením typu plynu a průměru drátu obsluha určí typ programu. Pro nastavení svařovacích parametrů pak již stačí jen jednoduché nastavení napětí přepínačem a elektronika automaticky nastaví rychlosť posuvu drátu.

Zapnutí funkce SYNERGIC

Stiskněte tlačítko SYN, až se rozsvítí LED SYN a LED síly materiálu.



Funkce SYNERGIC je zapnuta. Zobrazené hodnoty síly materiálu na obrázku jsou informativní a nemusí odpovídat skutečnosti.

Zvolení programu - nastavení průměru drátu a typu plynu


Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.



Potenciometrem vyberte typ plynu, který hodláte použít - CO₂ nebo Ar (značí MIX argonu a CO₂ plynu v poměru 18 CO₂ a zbytek Ar).

Mačkaje tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.

SET

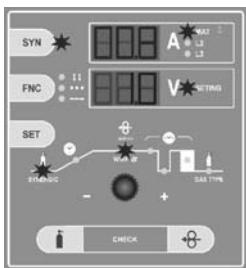


Potenciometrem vyberte průměr drátu SG2, který chcete použít - 0,6 - 0,8 - 1,0 mm. Na horním displeji se zobrazí orientační síla materiálu, kterou je možné svařovat dle aktuálního nastavení. Na dolním displeji se zobrazuje aktuální nastavená rychlosť posuvu drátu, která se automaticky mění s přepínáním poloh přepínače napětí. Snižování, popřípadě zvyšování svařovacího výkonu nastavíte přepínačem napětí.

Vypnutí funkce SYNERGIC

Stiskněte tlačítko SYN. Dioda SYN a síla materiálu zhasne.

SYN

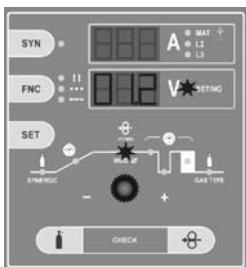

Funkce Synergic je vypnuta.

POZNÁMKA 1: Zobrazované hodnoty síly materiálu na displeji jsou pouze orientační. Síla svařovaného materiálu se může lišit podle polohy svařování atd.

POZNÁMKA 2: Pro korekci parametrů posuvu drátu použijte potenciometr, popřípadě UP/DOWN tlačítka dálkového ovládání.

POZNÁMKA 3: Parametry programu funkce synergic jsou navrženy pro poměrně krátký drát SG2. Pro správnou funkci synergických programů je nutné použít kvalitní drát, ochranný plyn a svařovaný materiál.

POZNÁMKA 4: Pro správnou funkci synergického stojane je nutné dodržet předepsaný průměr povrchu k průměru drátu, správný průvlak a ukostení svařovaného materiálu (použijte svírku přímo na svařovaný materiál), jinak není zaručena správná funkce stroje. Dále je potřeba zajistit kvalitní napájení sítě - 400 V, max. +/- 5%.

UKLÁDÁNÍ VLASTNÍCH PARAMETRŮ RYCHLOSTI POSUVU DRÁTU DO PAMĚTI

Funkce ukládání parametrů je v provozu jen při zapnuté funkci SYNERGIC.

1. Vyberte požadovanou rychlosť posuvu drátu.
2. Zmáčkněte a držte tlačítko SYN a následně zmáčkněte tlačítko testu plynu (MEM).

SYN

držet současně



3. Uvolněte obě tlačítka - nové parametry jsou uloženy.

Tímto způsobem lze požadované parametry ukládat a přepisovat dle potřeby. Uložený parametr se nastaví vždy ve stejně poloze přepínače napětí, kdy byl parametr uložen.

NÁVRAT DO PŮVODNÍCH PARAMETRŮ NASTAVENÝCH OD VÝROBCE

Návrat do původních parametrů synergic nastavených od výrobce se provádí opětovným zmáčknutím a přidržením tlačítka SYN a následným zmáčknutím a uvolněním tlačítka zavádění drátu. Tímto způsobem lze vrátit jednotlivé uložené parametry. Úplný návrat všech přednastavených hodnot do hodnot nastavených od výrobce lze provést funkcí tovární nastavení.

FUNKCE LOGIC - JEN U STROJŮ PROCESSOR A SYNERGIC

Funkce LOGIC obsahuje soubor zjednodušujících a zpřehledňujících prvků zobrazování nastavených a nastavovaných hodnot. Jeníkož dva displeje zobrazují několik odlišných parametrů je nutné zobrazování parametrů zjednodušit. Funkce LOGIC právě takto pracuje - zpřehledňuje:

- Horní display se rozsvítí jen v průběhu svařovacího procesu, kdy elektronika měří a zobrazuje svařovací proud A (pokud není zapnut u strojů Synergic režim SYNERGIC). V případě zapnutého režimu SYNERGIC u strojů Synergic svítí display trvale, jen se mění zobrazované hodnoty). Po uply-

nutí doby cca 7 sec. displej opět automaticky zhasne. Tím elektronika zvyšuje orientaci při čtení parametrů při nastavování.


- Horní displej zobrazuje pouze svařovací proud. V případě zapnuté funkce SYNERGIC (jen u strojů SYNERGIC) horní displej zobrazuje tloušťku materiálu.
- Spodní displej zobrazuje v průběhu svařování svařovací napětí a v průběhu nastavování veškeré ostatní hodnoty - čas, rychlosť atd.
- LED SETTING přestane svítit jen v průběhu svařovacího procesu, kdy je v činnosti digitální voltampérmetr.
- LED SETTING svítí v průběhu svařování jen tehdy, když obsluha nastavuje a mění rychlosť posuvu drátu potenciometrem nebo dálkovým ovládáním UP/DOWN. Jakmile obsluha přestane parametr nastavovat, LED SETTING automaticky do 3 sec. zhasne a displej ukazuje hodnotu svařovacího napětí.

Doporučené nastavení svařovacích parametrů viz. tabulky str. 56 až 57.


PRINCIP SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG

Svařovací drát je veden z cívky do proudového průvlaku pomocí posuvu. Oblouk propojuje tající drátovou elektrodu se svařovaným materiálem. Svařovací drát funguje jednak jako nosič oblouku a zároveň i jako zdroj přidávaného materiálu. Z meziku přitom proudí ochranný plyn, který chrání oblouk i celý svár před účinky okolní atmosféry (viz obr. 4).

Obr. 4

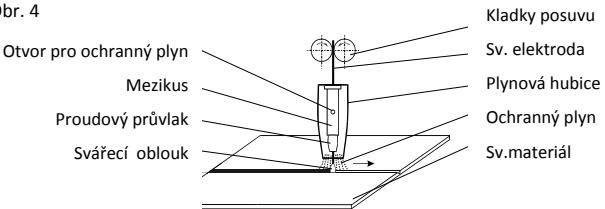

OCHRANNÉ PLYNY

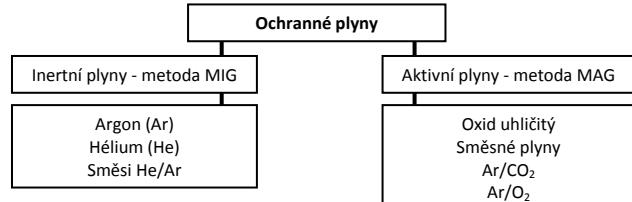

PRINCIP NASTAVENÍ SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ

Pro orientační nastavení svářecího proudu a napětí metodami MIG/MAG odpovídá empirický vztah $U_2 = 14 + 0,05 \times I_2$. Podle tohoto vztahu si můžeme určit potřebné napětí. Při nastavení napětí musíme počítat s jeho poklesem při zatížení svářením. Pokles napětí je cca 4,8 V na 100 A.

Nastavení svářecího proudu provádime tak, že pro zvolené svářecí napětí doregulujeme požadovaný svářecí proud zvyšováním nebo snižováním rychlosti podávání drátu, případně jemně dodládime napětí až je svařovací oblouk stabilní. K dosažení dobré kvality svářů a optimálního nastavení svařovacího proudu je třeba, aby vzdálenost napájecího průvlaku od materiálu byla přibližně 10 x Ø svařovacího drátu (obr. 4). Utopení průvlaku v plynové hubici by nemělo přesáhnout 2 - 3 mm.

Svařovací režimy


Všechny svařovací stroje pracují v těchto režimech:

- plynule dvoutakt
- plynule čtyřtakt
- bodové svařování dvoutakt
- pulsové svařování dvoutakt

Nastavení stroje na tyto režimy se provádí dvěma vypínači s potenciometry (obr. 2, poz. 6, 7). Na ovládacím panelu nad potenciometry jsou schématicky znázorněny jejich funkce.

DVOUTAKT

Při této funkci jsou oba potenciometry stále vypnuté. Proces se zapne pouhým zmáčknutím spínače hořáku. Při svařovacím procesu se musí spínač stále držet. Pracovní proces se přeruší uvolněním spínače hořáku.

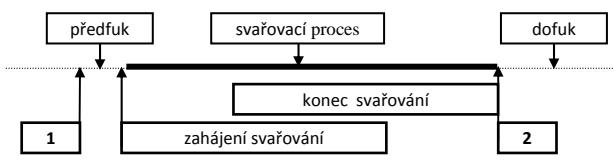


1 - stisknutí a držení tlačítka hořáku

2 - uvolnění tlačítka hořáku

ČTYŘTAKT

Používá se při dlouhých svárech, při kterých svářec nemusí neustále držet spínač hořáku. Funkce se zapne vypínačem (obr. 2, poz. 7) z polohy 0 do jakékoliv polohy 1-10. Sepnutím spínače hořáku se spustí svařovací proces. Po jeho uvolnění svařovací proces nadále trvá. Teprve po opětovném zmáčknutí spínače hořáku se přeruší svářecí proces.

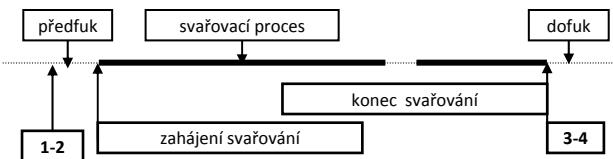


1 - 2 stisknutí a uvolnění tlačítka hořáku

3 - 4 opakování stisknutí a uvolnění tlačítka hořáku

BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ

Používá se pro svařování jednotlivými krátkými body, jejichž délka se dá plynule nastavovat pootočením levého potenciometru (obr. 2, poz. 6) na odpovídající hodnotu na stupni (směrem doprava se interval prodlužuje). Zmáčknutím spínače na hořáku se spustí časový obvod, který spustí svařovací proces a po nastavené době ho vypne. Po opětovném stisknutí tlačítka se celá činnost opakuje. K vypnutí bodového svařování je třeba potenciometr vypnout do polohy 0. Pravý potenciometr zůstává po celou dobu trvání bodového svařování vypnutý.

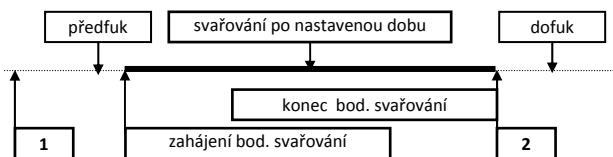


1 - stisknutí a držení tlačítka hořáku

2 - uvolnění tlačítka hořáku

PULSOVÉ SVAŘOVÁNÍ

Používá se pro svařování krátkými body. Délka těchto bodů i délka prodlev se dá plynule nastavovat. Nastavuje se pootočením levého potenciometru, který udává délku bodu (obr. 2, poz. 6) a pravého potenciometru, který udává délku prodlev (obr. 2, poz. 7) z polohy 0 na požadované hodnoty na stupni (směrem doprava se interval prodlužuje). Zmáčknutím spínače hořáku se spustí časový obvod, který spustí svářecí proces a po nastavené době ho vypne. Po uplynutí nastavené prodlevy se celý proces opakuje. K přerušení funkce je nutné uvolnit spínač na svařovacím hořáku. K vypnutí funkce je třeba vypnout oba potenciometry do polohy 0.

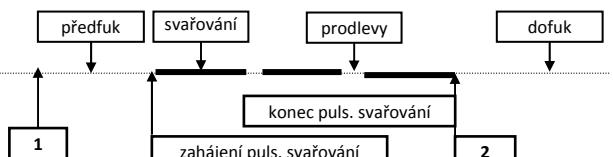

1 - stisknutí a držení tlačítka hořáku

2 - uvolnění tlačítka hořáku

Než začnete svařovat

DŮLEŽITÉ: před zapnutím svárečky zkontrolujte ještě jednou, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá výrobnímu štítku.

1. Nastavte svařovací napětí s použitím přepínače napětí (obr. 2, poz. 1) a svařovací proud potenciometrem rychlosti posuvu drátu (obr. A, poz. 1). **Nikdy nepřepínejte polohy přepínače při svařování!**
2. Zapněte svárečku hlavním vypínačem zdroje (obr. 2 poz. 2).
3. Stroj je připraven k použití.

Údržba

VAROVÁNÍ: Před tím, než provedete jakoukoli kontrolu uvnitř stroje, odpojte jej od elektrické sítě!

NÁHRADNÍ DÍLY

Originální náhradní díly byly speciálně navrženy pro naše zařízení. Použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit rozdílnosti ve výkonu nebo redukovat předpokládanou úroveň bezpečnosti. Výrobce odmítá převzít odpovědnost za použití neoriginálních náhradních dílů.

ZDROJ SVAŘOVACÍHO PRODNU

Jelikož jsou tyto systémy zcela statické, dodržujte následující postup:

- Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části stroje za použití stlačeného vzduchu. Nesmířujte vzduchovou tryskou přímo na elektrické komponenty, mohlo by dojít k jejich poškození.

- Provádějte pravidelné prohlídky, abyste zjistili jednotlivé opotřebované kabely nebo volná spojení, která jsou příčinou přehřívání a možného poškození stroje.
- U svařovacích strojů je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za půl roku pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500, 1990 a ČSN 056030, 1993.

POSUV DRÁTU

Velkou péčí je třeba věnovat **podávacímu ústrojí**, a to kladkám a prostoru kladek. Při podávání drátu se loupe měděný povlak a k odpadávají drobné piliny, které jsou vnášeny do bovdenu nebo znečistují vnitřní prostor podávacího ústrojí. Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části zásobníku drátu a podávacího ústrojí.

SVAŘOVACÍ HOŘÁK

Svařovací hořák je třeba pravidelně udržovat a včas vyměnovat opotřebované díly. Nejvíce namáhanými díly jsou proudový průvlak, plynová hubice, trubka hořáku, bovdenu pro vedení drátu, hadicový kabel a tlačítko hořáku.

Proudový průvlak převádí svařovací proud do drátu a zároveň drát usměrnuje k místu svařování. Má životnost 3 až 20 svařovacích hodin (podle údajů výrobce), což závisí zejména na jakosti materiálu průvlnaku (Cu nebo CuCr), na jakosti a povrchové úpravě drátu a svařovacích parametrech. Výměna průvlnaku se doporučuje po opotřebení otvoru na 1,5x násobek průměru drátu. Při každé montáži i výměně se doporučuje nastříkat průvlnak separačním sprejem.

Plynová hubice přivádí plyn určený k ochraně oblouku a tavné lázně. Rozstřík kovu zanáší hubici, proto je třeba ji pravidelně čistit, aby byl zabezpečen dobrý a rovnomořný průtok a předešlo se zkratu mezi průvlnakem a hubicí. **Zkrat může poškodit usměrňovač!** Rychlosť zanášení hubice závisí především na správném seřízení svařovacího procesu.

Rozstřík kovu se snadněji odstraňuje po nastříkání plynové hubice separačním sprejem.

Po této opatřeních rozstřík částečně opadává, přesto je třeba jej každých 10 až 20 minut odstraňovat z prostoru mezi hubicí a průvlnakem nekovovou tyčinkou mírným poklepem. Podle velikosti proudu a intenzity práce je potřeba 2x až 5x během směny plynovou hubici sejmout a důkladně ji očistit včetně kanálků mezikusu, které slouží pro přívod plynu. S plynovou hubicí se nesmí silně klepat, protože se může poškodit izolační hmota.

Mezikus je též vystavován účinkem rozstřiku a tepelnému namáhání. Jeho životnost je 30 - 120 svařovacích hodin (podle údaje uvedeného výrobce).

Intervaly výměny bovdenu jsou závislé na čistotě drátu a údržbě mechanismu v podávaci a na seřízení přitlaku kladek posuvu. Jednou týdně se má vyčistit trichloretylenem a profouknout tlakovým vzduchem. V případě velkého opotřebení nebo upcpání je třeba bovdenu vyměnit.

Upozornění na možné problémy a jejich odstranění

Přívodní šňůra a svařovací hořák jsou považovány za nejčastější příčiny problémů. V případě problémů postupujte následovně:

1. zkontrolujte hodnotu dodávaného síťového napětí
2. zkontrolujte, zda je přívodní kabel dokonale připojen k zástrčce a hlavnímu vypínači
3. zkontrolujte, zda jsou pojistky nebo jistič v pořádku
4. zkontrolujte zda následující části nejsou vadné:
 - hlavní vypínač rozvodné sítě
 - napájecí zástrčka
 - vypínač stroje
5. zkonzolujte svařovací hořák a jeho části:
 - napájecí průvlak a jeho opotřebení
 - vodící bovdenu v hořáku
 - vzdálenost utopení průvlnaku do hubice

POZNÁMKA: I přes Vaše požadované technické dovednosti nezbytné pro opravu stroje Vám v případě závady doporučujeme kontaktovat vyškolený personál a naše servisní technické oddělení.

Postup pro montáž a demontáž bočního krytu

Postupujte následovně:

- Před odmontováním bočních krytů vždy odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky!
- Vyšroubujte 5 šroubů na levém bočním krytu (u strojů řady 2200 - 2400 10 šroubů).
- Při sestavení stroje postupujte opačným způsobem.

Kontrola stroje podle ČSN EN 60 974-4

Předepsaný postup kontroly a zkoušek jsou uvedeny v ČSN EN 60974-4.

Před prováděním kontroly odpojte stroj od elektrické sítě!

- Kontrolu stroje mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou el. kvalifikací, nejméně podle § 6 vyhl. 50/78 sb. Pracovníci se musí řídit ustanovením norem ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, EN 60974-1 ed. 3, ČSN EN 60974-2, ČSN EN 60974-3 ed. 2, ČSN EN 60974-4. ČSN EN 60974-6, ČSN EN 60974-12 ed. 2 a ČSN CLC/TS 62081.

- Zkoušky provozní bezpečnosti dle ČSN EN 60974-4 se musí provádět pravidelně v rámci údržby, revize nebo po opravě stroje.
- Daný interval pro revize stroje, které jsou definovány jako přemístitelný svařovací zdroj používaný pro průmyslnou a řemeslnou činnost je 12 měsíců. Pro stroje používané na stavbách je interval pro revize stroje určen na 6 měsíců. Při kontrolách, údržbě a revizích stroje se řídte pokyny uvedenými v návodu k obsluze.

VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA

Při vizuální kontrole by měly být ověřeny následující body:

- Hořák/držák elektrod, svorka zpětného svařovacího proudu**
 - chybějící nebo poškozená izolace
 - vadná spojení
 - vadné nebo poškozené spínače
 - jiná poškození
- Napájecí síť**
 - vadný nebo poškozený kabel
 - deformovaná nebo vadná vidlice
 - ulomené nebo tepelně poškozené kolíky vidlice
 - neúčinné upevnění kabelu
 - kabely a vidlice nevhodné pro zamýšlené použití a výkon
- Svařovací obvod**
 - Vadný nebo poškozený vodič
 - deformované, vadné nebo tepelně poškozené kolíky spojovacího zařízení
 - neúčinné upevnění vodiče
 - vodiče a spojovací zařízení nevhodné pro zamýšlené použití a výkon
- Kryty**
 - chybějící nebo poškozené části
 - neautorizované změny
 - zanesené chladicí otvory nebo chybějící vzduchové filtry
 - známky přetížení a nesprávného užívání
 - chybějící nebo vadná ochranná zařízení - např. držák plynové láhve
 - chybějící nebo poškozená kola, zvedací prostředky - držadlo apod.
 - vadné prostředky pro montáž cívek s drátem
 - vodivé předměty umístěné pod krytem
- Ovládací a indikační prvky**
 - vadné spínače, měřící přístroje a světelná návěstí
 - vadný regulátor tlaku nebo průtokoměr
 - nesprávné pojistky přístupné z vnější strany krytu
- Všeobecný stav**
 - netěsný okruh chladicí kapaliny nebo nesprávná hladina chladicí kapaliny
 - vadné plynové hadice, spojovací prostředky
 - nedostatečná čitelnost značení a štítků
 - ostatní poškození nebo známky nesprávného používání

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Spojitost ochranného obvodu

Při délce síťového přívodu do 5 m nesmí maximální změřený odpor ochranného vodiče překročit 0,3 Ω. Na každých dalších 7,5 m je 0,1 Ω. Maximální povolená hodnota odporu ochranného vodiče je 1 Ω.

Izolační odpor

- Napájecí obvod proti svařovacímu obvodu minimálně 5 MΩ.
- Svařovací obvod proti ochrannému obvodu minimálně 2,5 MΩ.
- Napájecí obvod proti ochrannému obvodu minimálně 2,5 MΩ.
- Při měření se musí postupovat podle návodu výrobce použitého měřicího přístroje.
- Měření izolačních odporů se musí provádět stejnosměrným napětím 500 V.
- Měření izolačních odporů se může provádět pouze u strojů, u kterých nemohou být poškozeny součástky elektroniky.

Měření unikajících proudů

- Primární unikající proud u strojů napojených vidlicí 32 A včetně nesmí unikající proud překročit 5 mA. U strojů napojených vidlicí větší než 32 A nesmí unikající proud překročit 10 mA. Svařovací stroj musí být izolován od podlahy, napájený jmenovitým napětím. Výstupní obvod musí být ve stavu naprázdno a odrušovací kondenzátory nesmí být odpojeny.
- Unikající proud ze svařovacího obvodu - unikající proud mezi výstupy svařování a svorkou ochranného vodiče nesmí překročit 10 mA efektivní hodnoty střídavého proudu.

Napětí naprázdno

Před měřením musí být, pokud to je nezbytné, zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku odejmuto nebo přemostěno. Jmenovitá napětí naprázdno při všech možných nastaveních nesmí překročit:

- DC 113 V vrcholová hodnota
- AC 113 V vrcholová hodnota
- 80 V efektivní hodnota

FUNKČNÍ ZKOUŠKA

- Tato zkouška je nutná pouze po opravě stroje.
- Prověřit správnou funkci všech ovládacích prvků.
- Provést měření na zatěžovacím odporu.
- Porovnat naměřené hodnoty při zatěžovací zkoušce s hodnotami na měřicích přístrojích svářecího stroje.
- Prověřit stav normalizovaného svařování podle EN 60974-1 ed. 3.
- Použití měřicího přístroje musí být v přesnosti - třída 0,5 (+ - 0,5% z celé stupnice)

KONTROLA FUNKČNOSTI CHLAZENÍ

- Kontrola dostatečného množství chladicí kapaliny.
- Kontrola průtočnosti chladicí kapaliny.
- Kontrola funkčnosti tlakového spínače nebo zařízení k zabezpečení dostatku chladicí kapaliny.

O provedené kontrole musí být pořízen zápis, který bude obsahovat výsledky měření a zhodnocení stavu kontrolovaného stroje. Stroj je nutné označit štítkem. Pokud stroj nebude splňovat požadavky všech kontrol a měření, musí být odstaven z provozu a musí být zajištěno odborné odstranění závad.

Objednání náhradních dílů

Pro bezproblémové objednání náhradních dílů uvádějte:

- objednací číslo dílu
- název dílu
- typ stroje nebo svařovacího hořáku
- napájecí napětí a kmitočet uvedený na výrobném štítku
- výrobní číslo přístroje

PŘÍKLAD: 2 kusy obj. číslo 30451 ventilátor SUNON pro stroj 205, 3x400V 50/60 Hz, výrobní číslo ...

Poskytnutí záruk

- Záruční doba strojů je výrobcem stanovena na 24 měsíce od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Záruční lhůta na svařovacího hořáku je 6 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.
- Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.
- Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje nebo servisní organizací pověřenou výrobcem stroje.
- Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad.

Za vadu nelze například uznat:

- Poškození transformátoru nebo usměrňovače vlivem nedostatečné údržby svařovacího hořáku a následného zkratu mezi hubicí a průvlažkem.
- Poškození elektromagnetického ventilku nečistotami vlivem nepoužívání plynového filtru.
- Mechanicke poškození svařovacího hořáku vlivem hrubého zacházení atd.

Záruka se dále nevtahuje na poškození vlivem nesplnění povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byt i přechodným. Při údržbě a opravách stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.

- V záruční době nejsou povoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. V opačném případě nebude záruka uznána.
- Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.
- Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

- Záruční servis může provádět jen servisní technik proškolený a pověřený výrobcem.
- Před vykonáním záruční opravy je nutné provést kontrolu údajů o stroji: datum prodeje, výrobní číslo, typ stroje. V případě že údaje nejsou v souladu s podmínkami pro uznání záruční opravy, např. prošla záruční doba, nesprávné používání výrobku v rozporu s návodem k použití atd., nejedná se o záruční opravu. V tomto případě veškeré náklady spojené s opravou hradí zákazník.
- Nedílnou součástí podkladů pro uznání záruky je řádně vyplněný záruční list a reklamační protokol.**
- V případě opakování stejně závady na jednom stroji a stejném dílu je nutná konzultace se servisním technikem výrobce.

Postup provádění revize svařovacího stroje STANDARD:

K provádění revize je nutno použít vhodný měřicí přístroj pro měření přechodového odporu např. DIGIOHM 40 a přístroj pro měření izolačního odporu např. MEGMET 501D.

POZOR! Při provádění revizí nezapojujte stroj do sítě a dodržujte bezpečnostní pokyny pro ochranu před úrazem el. proudem.

Před měřením je nutné stroj následovně připravit:

1. Zapněte hlavní vypínač na stroji.
2. Pomocí přípravků sepněte mechanicky stykač.

Postup měření:

1. Měření přechodového odporu:
 - a) Jeden vývod měřicího přístroje DIGIOHM připevněte k ochrannému kolíku síťové vidlice.
 - b) Druhý vývod připojte ke všem bodům pro připojení ochranného vodiče uvnitř stroje. Velikost přechodového odporu musí být menší než 0,3 Ohm, při standardní délce původního kabelu.
2. Měření izolačního odporu:

Izolační odpor se měří (měří se napětím 500V):

- a) Mezi fázovými vodiči a ochranným vodičem
- b) Mezi fázovými vodiči a ovládacími okruhy
- c) Mezi fázovými vodiči a svařovacím okruhem
- d) Mezi ochranným vodičem a ovládacími okruhy
- e) Mezi ochranným vodičem a svařovacím okruhem
- f) Mezi svařovacím okruhem a ovládacími okruhy

Izolační odpor nesmí být nižší než:

- a) Vstupní obvod (včetně řídících obvodů k němu připojených) proti svařovacímu obvodu (včetně řídících obvodů k němu připojených) 5 MOhm.
- b) Řídící obvody a neživé části proti všem obvodům 2,5 MOhm.

Postup provádění revize svařovacího stroje PROCES-SOR a SYNERGIC:

K provádění revize je nutno použít vhodný měřicí přístroj pro měření přechodového odporu např. DIGIOHM 40 a přístroj pro měření izolačního odporu např. MEGMET 501D a přístroj pro měření metodou proudu procházejícího ochranným vodičem a metodou měření náhradního unikajícího proudu např. REVEX 51 (2051).

POZOR! Při provádění revizí nezapojujte stroj do sítě a dodržujte bezpečnostní pokyny pro ochranu před úrazem el. proudem.

Před měřením je nutné stroj následovně připravit:

1. Zapněte hlavní vypínač na stroji.
2. Pomocí přípravků sepněte mechanicky stykač.

Postup měření:

1. Měření přechodového odporu:
 - a) Jeden vývod měřicího přístroje DIGIOHM připevněte k ochrannému kolíku síťové vidlice.
 - c) Druhý vývod připojte ke všem bodům pro připojení ochranného vodiče uvnitř stroje. Velikost přechodového odporu musí být menší než 0,3 Ohm, při standardní délce původního kabelu.
2. Měření izolačního odporu:

!POZOR! Měříme pouze napětím 100 V

Izolační odpor se měří:

- a) Mezi fázovými vodiči a ochranným vodičem
- b) Mezi fázovými vodiči a svařovacím okruhem
- c) Mezi ochranným vodičem a svařovacím okruhem

Izolační odpor nesmí být nižší než:

- a) Vstupní obvod (včetně řídících obvodů k němu připojených) proti svařovacímu obvodu (včetně řídících obvodů k němu připojených) 5 MOhm.
- b) Řídící obvody a neživé části proti všem obvodům 2,5 MOhm.

Pomocí měřicího přístroje REVEX změřte proud protékající ochranným vodičem a náhradní unikající proud. Žádný z proudů nesmí být vyšší než 3,5 mA.

Svářečka musí procházet periodickými kontrolami podle ČSN 33 1500/1990.

Obsah

Úvod
Popis
Prevedení stroju
Technické údaje
Obmedzenie použitia
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Vybavení stroju
Pripojenie k elektrickej sieti
Ovládací prvky
Pripojení zváracieho horáku
Zavedení drôtu a nastavení prie toku plynu
Nastavenie zváracích parametrov
Zvárací režimy
Než začnete zvárať
Údržba
Upozornenie na možné problémy a ich odstránenie
Postup pre montáž a demontáž bočného krytu
Objednanie náhradných dielov
Poskytnuté záruky
Postup prevadení revízie zváracieho stroje
Použité grafické symboly
Grafické symboly na výrobnom štítku
Doporučené nastavení zvar. parametru pre stroje Procesor a Synergic
Elektrotechnická schéma
Zoznam náhradných dielov
Náhradní diely posuvu a zoznam kladiek
Príručka pre odstránenie zavád'
Záručný list
ES Vyhlásenie o zhode

Úvod

Vážený zákazník, dăkujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho výrobku.

Pred uvedením do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte všetky pokyny uvedené v tomto návode.



Pre zabezpečenie optimálneho a dlhodobého používania zariadenia prísné dodržiavajte tu uvedené inštrukcie na použitie a údržbu. Vo Vašom záujme Vám doporučujeme, aby ste údržbu a prípadné opravy zverili našej servisnej organizácii, pretože má príslušné vybavenie a špeciálne vyškolený personál. Všetky naše zdroje a zariadenia sú predmetom dlhodobého vývoja. Preto si vyhradzujeme právo upravovať ich konštrukciu a vybavenie.

Popis

180 - 245, 2200 a 2400 sú profesionálne zváracie stroje určené k zváraní metódami MIG (Metal Inert Gas) a MAG (Metal Active Gas). Sú to zdroje zváracieho prúdu s plochou charakteristikou. Jedná sa o zváranie v ochranné atmosfére aktívnych a netečených plynov, kedy prídavný materiál je v podobe „nekonečného“ drôtu podávaný do zvarové kúpele posuvom drôtu. Tieto metódy sú velmi produkтивné, zvlášť vhodné pre spoje konštrukčných ocelí, nízkolegovaných ocelí, hliníku a jeho zlatin.

Stroje sú riešené ako pojazdné súpravy, líšiace sa od seba navzájom výkonom a výbavou. Zdroj zváracieho prúdu, zásobník drôtu a posuv drôtu sú v jedine kompaktné plechové skrini s dvoma pevnými a dvoma otočnými koly.

Stroje sú určené k zváraniu tenkých a stredných sín materiálu pri použití drôtu od priemeru 0,6 do 1,0 mm. Standardné vybavenie strojov je uvedené v kapihole „Vybavení stroju“. Zvárací stroje sú v súlade s príslušnými normami a nariadeniami Európskej Únie a Slovenskej republiky.

POZNÁMKA: Stroje sú určené pre priemyselné použitie.

Prevedenie strojov

Stroje 180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245, 2200, 2400 sú sériové dodávané v nasledujúcim prevedení (stroje 2200 a 2400 len v prevedení STANDARD):


Analogové prevedenie STANDARD

Jednoduché a spoločné ovládanie strojov. Ovládanie je prevedené jedným potenciometrom posuvu drátu a dvoma ďalšími potenciometrami s vypínačom, ktorími sa zapínajú a nastavujú funkcie bodovanie, pulzovanie a štvortakt. Táto variant nie je standardne vybavena digitálnym voltampérmetrom.

Tabuľka č. 1


Technické data	180	190	200	215	205	215E	225	245	2200	2400
Vstupné napätie 50 Hz	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Rozsah zváracieho prúdu	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	30 - 215 A
Napätie na prázdro	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	20 - 36,5 V
Počet reg. stupňov	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zaťažovateľ 25%	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (30%)	215 A (40%)
Zatěžovateľ 60%	95 A	120 A	150 A	160 A	95 A	120 A	150 A	160 A	150 A	190 A
Zatěžovateľ 100%	80 A	90 A	120 A	140 A	80 A	90 A	120 A	140 A	135 A (pri 40°C)	170 A (pri 40°C)
Sieťový prúd/príkon 60%	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	7,3 A/4,7 kVA	10,5 A/6,7 kVA
Vinutie	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu/Al
Istenie - pomalé, char. D	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Posuv drôtu	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka
Štand. osadené kladkou	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
Rých. podávania drôtu	1 - 25 m/min STANDARD; 0,5 - 20 m/min PROCESSOR a SYNERGIC									
Ø drôtu - oceľ, nerez	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
- hliník	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
- trubička	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
Digitál. voltampérmetr	Jen varianty PROCESSOR a SYNERGIC									
Krytie	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Tríeda izolácie	F	F	F	F	F	F	F	F	F,H	F,H
Normy	EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10									
Rozmery DxŠxV	790 x 485 x 660 mm							885x486x655 mm		
Hmotnosť	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	57 kg	65 kg

Otepľovacie skúšky boli vykonané pri teplote okolia a zaťažovateľ pre 40 °C bol určený simulácií.

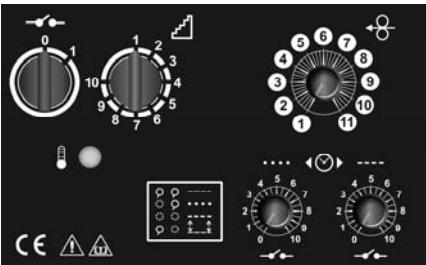


Digitálne prevedenie PROCESSOR

Jednoducho riešené ovládanie všetkých funkcií pre zváranie metódami MIG/MAG. Jednoduché ovládanie a nastavovanie všetkých hodnôt sa prevaď jedným potenciometrom a dvomi tlačidlami. K jednoduchosti ovládania prispieva funkcia LOGIC. Stroje s týmto ovládaním sú vybavené digitálnym voltampérmetrom s pamäťou. Jednoducho riešené ovládanie umožňuje nastavenie hodnôt predfuku/dofuku plynu, funkcie SOFT START, dohorenie drôtu, bodovanie a pulzovanie. Ovládanie umožňuje nastavenie dvojtaktného a štvortaktného režimu. Bezproblémové progresívne zavedenie drôtu. Elektronická regulácia rýchlosťi posuvu drôtu disponuje spätnovazobnou reguláciou posuvu drôtu, ktorá zaistuje konštantnú nastavenú rýchlosť posuvu.

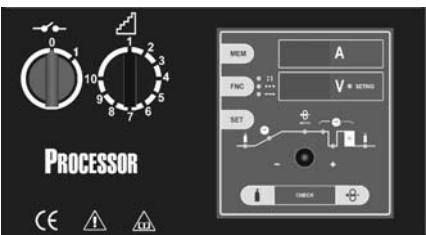

Synergické prevedenie SYNERGIC

Výrazne zjednodušuje nastavovanie zváracích parametrov. Jednoduchým nastavením priemeru zváracieho drôtu a použitého ochranného plynu obsluha určí typ programu. Ďalej už stačí len jednoduché nastavenie napäťia prepínacom a ovládacia jednotka Synergic vyberie najvhodnejší parameter rýchlosťi posuvu drôtu. K jednoduchému ovládaniu a nastavovaniu všetkých hodnôt slúži jeden potenciometer a dve tlačidla. K jednoduchosti ovládania prispieva funkcia LOGIC. Stroje s týmto ovládaním sú štandardne vybavené digitálnym voltampérmetrom s pamäťou. Jednoducho riešené ovládanie umožňuje nastavení hodnôt predfuku/dofuku plynu, funkcie SOFT START, dohorenie drôtu, bodovanie a pulzovanie. Ovládanie umožňuje nastavenie dvojtaktného a štvortaktného režimu. Bezproblémové progresívne zavedenie drôtu. Elektronická regulácia rýchlosťi posuvu drôtu disponuje spätnovazobnou reguláciou posuvu drôtu, ktorá zaistuje konštantnú nastavenú rýchlosť posuvu.

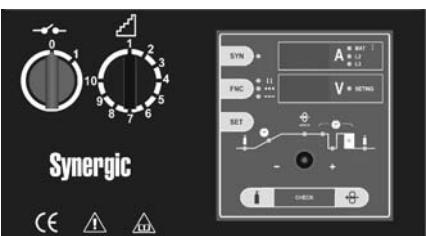

Obmedzenie použitia

(EN 60974-1)

Použitie zváračky je typicky prerušované, keď sa využíva najefektívnejšia pracovná doba pre zváranie a doba kludu pre umiestnenie zváraných častí, prípravných operácií a pod. Tieto zváracie stroje sú skonštruované úplne bezpečne na zataženie max. zváracím prúdom pri danom zatažovacom cykle podľa tabuľky Technické dáta jednotlivých strojov. Smernice uvádzajú dobu zataženia v 10 minútovom cykle. Za 10 % pracovný cyklus zatažovania sa považuje 1 minúta z desať minútového časového úseku. Ak je povolený pracovný cyklus prekročený, bude termostatom zvárací proces prerušený v dôsledku nebezpečného prehriatia, v záujme ochrany komponentov zváračky. Toto je indikované rozsvietením žltého svetla na prednom ovládacom panely stroja (obr. 2, poz. 4) - iba v prevedení Standard. V prevedení PROCESSOR a SYNERGIC sa na displeji zobrazí ERR. Po niekoľkých minútach, keď dojde k ochladieniu zdroja a signálne svetlo sa vypne, zdroj je pripravený na opäťovné použitie. Stroje sú konštruované v súlade s ochrannou úrovňou IP 21S.

Bezpečnostné pokyny

Zváracie stroje musia byť používané výhradne na zváranie a nie na iné nezodpovedajúce použitie. V žiadnom prípade nesmie byť stroj použitý pre rozmrázovanie trubiek. Nikdy nepoužívajte zvárací stroj s odstránenými krytkami. Odstránením krytov sa znižuje účinnosť chladenia a môže dojst' k poškodeniu stroja. Dodávateľ v tomto prípade nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu a nie je možné z tohto dôvodu ani uplatniť nárok na záručnú opravu. Ich obsluha je povolená iba vyškoleným a skúseným osobám. Užívateľ musí dodržiavať normy CEI 26-9-CENELEC 4D407, EN 050601, 1993, EN 050630, 1993 a ďalšie bezpečnostné ustanovenia tak, aby bola zaistená jeho bezpečnosť a bezpečnosť tretej strany.

NEBEZPEČENSTVO PRI ZVÁRANÍ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBSLUHU SÚ UVEDENÉ: EN 05 06 01/1993 Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovu. EN 05 06 30/1993 Bezpečnostné predpisy pre zváranie a plazmové rezanie. Zváračka musí prechádzať periodickými kontrolami podľa EN 33 1500/1990. Pokyny pre prevádzkanie revízie, viď. § 3 vyhláska ČÚPB č.48/1982 zb., EN 33 1500:1990 a EN 050630:1993 čl. 7.3.

DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽIARNE PREDPISY!

Dodržiavajte všeobecné protipožiarne predpisy pri súčasnom rešpektovaní miestnych špecifických podmienok. Zváranie je špecifikované vždy ako činnosť s rizikom požiaru. **Zváranie v miestach s horľavými alebo s výbušnými materiálm je prísnie zakázané.** Na zváracom stanovišti musí byť vždy hasiaci prístroj.

POZOR! Iskry môžu spôsobiť zapálenie aj mnoho hodín po ukončení zvárania predovšetkým na neprístupných miestach. Po ukončení zvárania nechajte stroj minimálne 10 minút dochladieť. Pokiaľ nedojde k dochladieniu stroja, dochádza vnútri k veľkému nárastu teploty, ktorá môže poškodiť výkonové prvky.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI ZVÁRANÍ KOVOV OBSAHUJÚCICH OLOVO, KADMIU, ZINOK, ORTUŤ A BERÝLIUM

Urobte zvláštne opatrenia, pokiaľ zvára kovy, ktoré obsahujú tieto kovy:

- Pri nádržach na plyn, olej, pohonné hmoty atd. (i prázdnych) neprevádzajte zváračské práce, lebo hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Zváranie je možné prevádzkať iba podľa zvláštnych predpisov !!!
- V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu platia zvláštne predpisy.



PREVENCIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Neopravujte zdroj v prevádzke, resp. ak je zapojený do elektrickej siete.
- Pred akoukoľvek údržbou alebo opravou vypnite zdroj z elektrickej siete.
- Uistite sa, že je zdroj správne uzemnený.
- Zváracie zdroje musí obsluhovať a prevádzkovať kvalifikovaný personál.
- Všetky pripojenia musia byť v súlade s platnými predpismi a normami vrátane EN 60974-1 a zákonmi zabráňujúcimi úrazom.
- Nezvárajte vo vlnkom prostredí alebo pri daždi.
- Nezvárajte s opotrebovanými alebo poškodenými zváracími káblami. Vždy kontrolujte zvárací horák, zváracie a napájacie káble a uistite sa, že ich izolácia nie je poškodená alebo nie sú vodiče voľne v spojoch.
- Nezvárajte so zváracím horákom a so zváracími a napájacími káblami, ktoré majú nedostatočný prierez.
- Zastavte zváranie, ak sú horák alebo káble prehriate, zabráňte tak rýchlemu opotrebienu ich izolácie.
- Nikdy sa nedotýkajte nabitých častí elektrického obvodu. Po použítií opatrne odpojte zvárací horák od zdroja a zabráňte kontaktu s uzemnenými časťami.



SPLODINY A PLYNY PRI ZVÁRANI


- Zaistite čistotu pracovnej plochy a odvetrávanie všetkých plynov vytváraných počas zvárania, hlavne v uzavretých priestoroch.
- Umiestnite zvárací zdroj doobre vetraných priestorov.
- Odstráňte všetok lak, nečistoty a mastnoty, ktoré pokrývajú časti určené na zváranie do takej miery, aby sa zabránilo uvoľňovaniu toxických plynov.
- Nezvárajte v miestach, kde je podozrenie z úniku zemného či iných výbušných plynov alebo blízko pri spaľovacích motoroch.
- Nepribližujte zváracie zariadenie k vaniam určeným pre odstraňovanie mastnoty, kde sa používajú horľavé látky a vyskytujú sa výparы trichlorethylenu alebo iných zlúčenín chlóru, ktoré obsahujú uhľovodíky používané ako rozpúšťadlá, pretože zvárací oblúk a ním produkované ultrafialové žiarenie s týmito výparmi reagujú a vytvárajú vysoko toxické plyny.



OCHRANA PRED ŽIARENÍM, POPÁLENÍM A HLUKOM

- Nikdy nepoužívajte rozbité alebo inak poškodené ochranné zváračské kukly.
- Chráňte svoje oči špeciálnou zváracou kuklou vybavenou ochranným tmavým sklom (ochranný stupeň DIN 9-14).
- Na zabezpečenie ochrany tmavého ochranného skla pred rozstrekom zvarového kovu umiestnite pred tmavé sklo číre sklo rovnakých rozmerov.
- Nepozerajte na zvárací oblúk bez vhodného ochranného štítu alebo kukly.
- Nezačnrite zvárať, dokiaľ sa nepresvedčíte, že všetky osoby vo vašej blízkosti sú vhodne chránene pred ultrafialovým žiareniom produkovaným zváracím oblúkom.



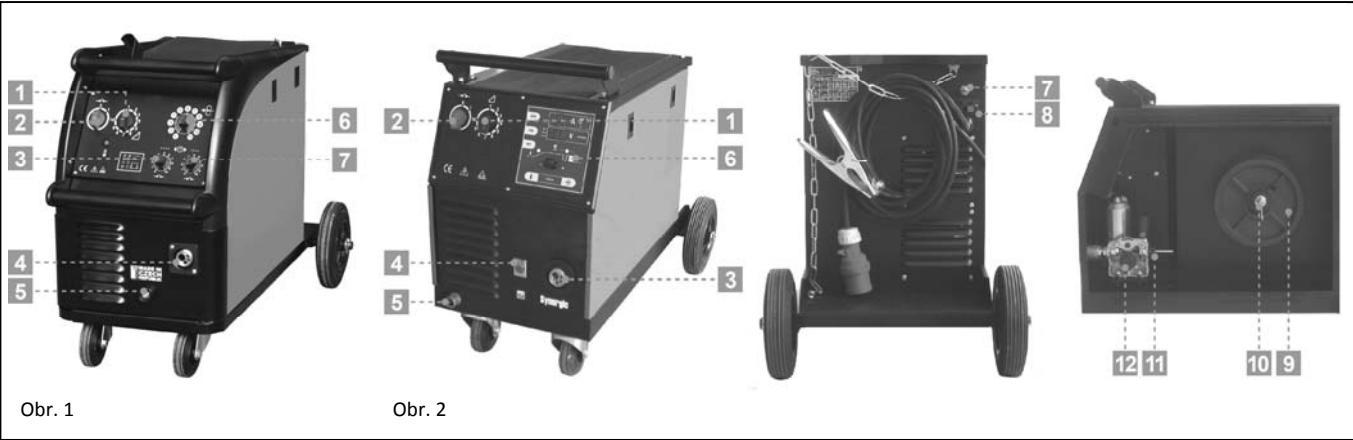

Obr. 1

Obr. 2

Ak chcete zástrčku vymeniť, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

- pre pripojení prístroje k sieti sú nutné 4 prívodné vodiče
 - 3 vodiče fázové, pričom nezáleží na poradí pripojení fáz
 - štvrtý, žlto-zelený vodič je použitý pre pripojenie ochranného vodiča
- Pripojte normalizovanú vidlicu vhodnej hodnoty zaťaženia k prívodnému káblu. Majte istenú elektrickú zásuvku poistkami alebo automatickým ističom.

TABUĽKA Č. 2 ukazuje doporučené hodnoty istieni vstupného prívodu pri max. nominálnom zaťažení stroje.

POZNÁMKA 1: Ľubovoľné predĺženie kabelu vedení musí mať odpovedajúci prierez kábelu a zásadne ne s menším priemerom než je originálni kábel dodávaný s prístrojom.

POZNÁMKA 2: Vzhľadom k veľkosti inštalovaného výkonu je potreba k pripojení zariadení k verejné distribučnej sieti súhlas rozvodných závodu.

Ovládaci prvky


OBRÁZOK 1

- Pozice 1** 10-polohový prepínač napäti.
- Pozice 2** Hlavný vypínač. V pozícii „0“ je zdroj zváracieho prúdu vypnút.
- Pozice 3** Vypínač funkcie BODOVANÍ s potenciometrom nastavenia dĺžky bodu.
- Pozice 4** EURO konektor pre pripojenie zváracieho horáku.
- Pozice 5** Rychlospojka zemniaceho kábla.
- Pozice 6** Potenciometer nastavenia rýchlosťi podávania drôtu.
- Pozice 7** Vypínač funkcie PRODLEVY s potenciometrom nastavenia dĺžky prodlevy medzi jednotlivými bodmi, pomalé pulzy a vypínač funkcie 2-taktu a 4-taktu.

OBRÁZOK 2

- Pozice 1** 10-polohový prepínač napäti.
- Pozice 2** Hlavný vypínač. V pozícii „0“ je zdroj zváracieho prúdu vypnút.
- Pozice 3** EURO konektor pre pripojenie zváracieho horáku.
- Pozice 4** Konektor diaľkového ovládaní UP-DOWN.
- Pozice 5** Rychlospojka zemniaceho kábla.
- Pozice 6** Riadiaci panel. Stroje sa dodávajú podľa objednávky v prevedení STANDARD, PROCESSOR A SYNERGIC
- Pozice 7** Vstup plynu do elektromagnetického ventilu.
- Pozice 8** Svorkovnica zdroja napäti pre ohrev plynu 24 V AC.
- Pozice 9** Adaptér cievky drôtu.
- Pozice 10** Držiak cievky drôtu s brzdou.
- Pozice 11** Navádzací bovden drôtu.
- Pozice 12** Navádzací trubička EURO konektoru.

OVLÁDACÍ PANEL - ANALOGOVÉ PREVEDENÍ - STANDARD

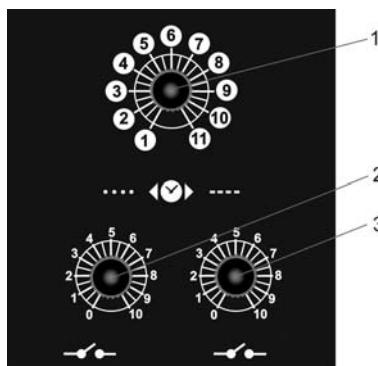

Obrázok A


OBRÁZOK A

- Pozice 1** Potenciometer nastavenia rýchlosťi podávania drôtu.
- Pozice 2** Vypínač funkcie BODOVANÍ s potenciometrom nastavenia dĺžky bodu.
- Pozice 3** Vypínač funkcie PRODLEVY s potenciometrom nastavenia dĺžky prodlevy medzi jednotlivými bodmi, pomalé pulzy a vypínač funkcie 2-taktu a 4-taktu.

OBRÁZOK B


- Pozice 1** Potenciometer nastavenia parametra.
- Pozice 2** Tlačidlo TEST PLYNU.
- Pozice 3** LED signálizujúca výber nastavenie predfuku plynu.
- Pozice 4** LED signálizujúca výber nastavení doby nábehu rýchlosťi zváracieho drôtu
- Pozice 5** Tlačidlo SET - umožňuje výber parametru nastavenia.
- Pozice 6** LED signálizujúci zapnutí funkcie pulzacie.
- Pozice 7** Tlačidlo režimu zváranie - umožňuje zapnutie a vypnutie režimu dvojtakt, štvortakt, bodovanie a pulzovanie.
- Pozice 8** LED signálizujúci režim bodovanie.
- Pozice 9** LED signálizujúci režim štvortakt.
- Pozice 10** Tlačidlo MEM umožňujúci vyvolaní posledných nameraných hodnôt napäcia a zváracieho prúdu.
- Pozice 11** LCD zváracieho prúdu.
- Pozice 12** LCD zobrazujúci zváracie napätie a hodnoty pri svietiaci LED SETTING. Sú to hodnoty rýchlosťi posuvu drôtu, predfuku atď.
- Pozice 13** LED SETTING, ktorá svieti len pri nastavovaní parametru: rýchlosť posuvu drôtu, nábehu drôtu, predfuku a dofuku plynu, čas bodu a pulzacie, dohorení drôtu.
- Pozice 14** LED znázorňujúci výber nastavenia rýchlosťi posuvu zváracieho drôtu.
- Pozice 15** LED znázorňujúci výber nastavenia času bodu.
- Pozice 16** LED signálizujúci výber nastavenia času dohorení.
- Pozice 17** LED signálizujúci výber nastavenia času dofuku plynu.
- Pozice 18** LED signálizujúci výber nastavenia času pulzacie.
- Pozice 19** Tlačidlo zavadenia drôtu.

DIGITÁLNE OVLÁDANIE PANELU PROCESSOR

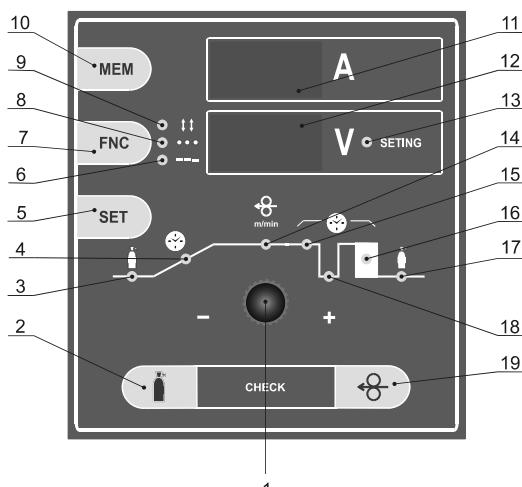

Obrázok B

DIGITÁLNE OVLÁDANIE PANELU SYNERGIC

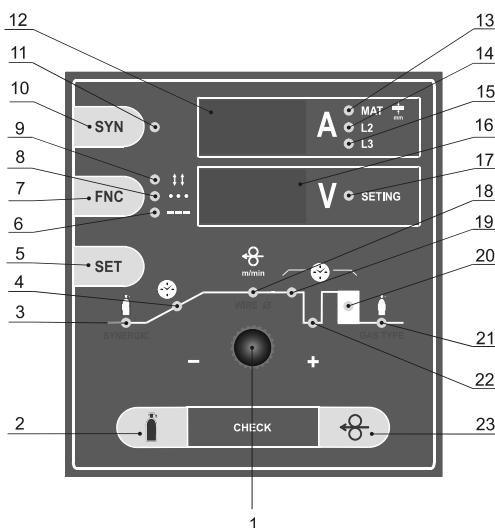

Obrázok C

OBRÁZOK C

- Pozice 1** Potenciometer nastavení parametra.
- Pozice 2** Tlačidlo TEST PLYNU.
- Pozice 3** LED signálizujúci výber nastavení predfuku plynu.
- Pozice 4** LED znázorňujúci výber nastavenia doby nábehu rýchlosťi zváracieho drôtu.
- Pozice 5** Tlačidlo SET - umožňuje výber parametra nastavenia.
- Pozice 6** LED znázorňujúci zapnutie funkcie pulzácie.
- Pozice 7** Tlačidlo režimu zvárania - umožňuje zapnutie a vypnutie režimu dvojtakt, štvortakt, bodovanie a pulzovanie.
- Pozice 8** LED znázorňujúci režim bodovanie.
- Pozice 9** LED znázorňujúci režim štvortakt.
- Pozice 10** Tlačidlo zapnutie a vypnutie funkcie synergic - SYN.
- Pozice 11** LED znázorňujúci zapnutie funkcie synergic.
- Pozice 12** LCD zváracieho prúdu.
- Pozice 13** LED signálizujúci zobrazenie orientačné hodnoty sily zváraného materiálu na display. Keď dióda nesveti, display zobrazuje hodnotu zváracieho prúdu.
- Pozice 14** LED signálizujúci odporúčanie, aký vývod tlmivky sa má použiť (len u strojov 255 a vyššie, v tomto pripade sa jedná o vývod L2).
- Pozice 15** LED signálizujúci odporúčanie, aký vývod tlmivky sa má použiť (jen u strojov, ktoré majú tri vývody pre tlmivku). Pokial nesveti LED na pozíciiach 14 a 15, je zapojený vývod tlmivky L1.
- Pozice 16** LCD zobrazujúci zváracie napätie a hodnoty pri svietiaci LED SETTING. Sú to hodnoty rýchlosťi posuvu drôtu, predfuku atd.
- Pozice 17** LED SETTING, ktorá svieti jen pri nastavovaní parametrov: rýchlosť posuvu drôtu, nábeh drôtu, predfuk a dofuk plynu, čas bodu a pulzácie, dohorenie drôtu.
- Pozice 18** LED znázorňujúci výber nastavenia rýchlosťi posuvu zváracieho drôtu.
- Pozice 19** LED znázorňujúci výber nastavenia času bodu.
- Pozice 20** LED znázorňujúci výber nastavenia času dohorení.
- Pozice 21** LED znázorňujúci výber nastavení času dofuku plynu.
- Pozice 22** LED znázorňujúci výber nastavenia času pulzácie.
- Pozice 23** Tlačidlo zavadenia drôtu.

Pripojenie zváracacieho horáku

Do EURO konektoru (obr. 1, poz. 4), (obr. 2, poz. 3) pripojte zvárací horák a pevne dotiahnite prevlečenú maticu. Zemniaci kábel pripojte do zemniacej rýchlospojky (pokiaľ je je stroj vybavený) a dotiahnete. Zvárací horák a zemniaci kábel by mali byť čo najkratšie, blízko jeden druhému a umiestené na úrovni alebo blízko podlahy.

ZVÁRANÁ ČASŤ

Materiál, jež má byť zváraný, musí byť vždy spojený so zemou, aby sa zredukovalo elektromagnetické žiarenie. Veľká pozornosť musí byť tiež kladená na to, aby uzemnení zváraného materiálu nevyzývalo nebezpečný úrazu, nebo poškodenie iného elektrického zariadenia.

Zavedenie drôtu a nastavenie prietoku plynu

Pred zavedením zváracacieho drôtu je nutné previesť kontrolu kladiek posuvu drôtu, či odpovedajú priemeru použitého zváracacieho drôtu a či odpovedá profil drážky kladky. Pri použíti oceľového zváracacieho drôtu je nutné použiť kladku s profilom drážky v tvaru „V“. Prehľad kladiek nájdete v kapitole „Náhradné diely posuvu drôtu a zoznam kladiek“.

VÝMENA KĽADKY POSUVU DRÔTU

Kladky sú dvojdrážkové. Títo drážky sú určené pre dva rôzne priemery drôtu (napr. 0,8 a 1,0 mm).


- odsklopte prítlačný mechanizmus
- vyšraubujte zaistovacú plastovú skrutku a vyjmite kladku
- pokiaľ je na kladke vhodná drážka kladku otočte a nasadte ju spať na hriadeľ a zaistite pomocí plastové skrutky.

ZAVEDENIE DRÔTU

- odoberte bočný kryt zásobníku drôtu a do zásobníku (obr. 2) nasadte cievku s drôtom na držiak
- v prípade použitia cievky drôtu 5 kg použijete vymedzovací plastové podložky viď obrázok 3A. Pre plastovou cievku drôtu 15 kg použijete plastové redukcie podľa obrázku 3B. Korunkovou matici vždy dotiahnete tak, aby sa cievka drôtu otáčala, ale byla brzdená. Korunkovou matku vždy zaistite závláčkou
- u strojov, ktoré sú vybavené plastovým držiakom cievky drôtu, použijete k nastaveniu brzdy dočasného řádka pod plastovou maticu, vid obrázok 3C
- odstráhnite koniec drôtu pripojený k okraji cievky a zavedte ho do navádzacieho bovdenu (obr. 2 poz. 13), ďalej cez kladku posuvu do navádzacej trubičky (obr. 2 poz. 16) minimálne 10 cm
- skontrolujte, či drôt vede správnu drážku kladky posuvu
- sklopte prítlačnú kladku dolu a vráťte prítlačný mechanizmus do zvislej polohy
- nastavte tlak matice prítlaču tak, aby bol zaistený bezproblémový posun drôtu a pri tom neboli deformované prílišné prítlačky
- odmontujte plynovú hubicu zváracacieho horáku
- odšraubujte prúdový prievalak
- zapojte do sieťovej zástrčky
- zapnete hlavnú vypínač (obr. 2, poz. 1) do polohy 1
- stlačte tlačidlo na horáku; zvárací drôt sa zavádza do horáku; rýchlosť zavádenia nastavte potenciometrom rýchlosťi posuvu drôtu (obr. 2, poz. 3)
- po vysunutí drôtu z horáku našraubujte prúdový prievalak a plynovú hubicu
- pred zváraním použijeme na priestor v plynovej hubici a prúdový prievalak separační sprej - tým zabráníme ulpívaniu rozstrekaného kovu a predlžíme životnosť plynovej hubice



Obr. 3A

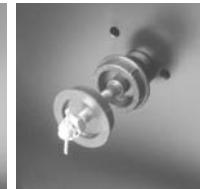

Obr. 3B



Obr. 3C

UPOZORNENIE!

Pri zavedení drôtu nemierite horákom proti očiam! Budte opatrní pri manipulácii s podávačom drôtu z dôvodu možného poranenia ruky kladkami.

ZMENY PRI POUŽITÍ HLINÍKOVÉHO DRÔTU

Pri zváraní hliníkovým drôtom je treba použiť špeciálne kladky s profiliom „U“ (kapitola „Náhradné diely posuvu drôtu a zoznam kladiek“). Aby sme sa vyhli problémom s „cuchaním“ drôtu, je treba používať drôty o priemere min. 1,0 mm z zlatin AlMg3 nebo AlMg5. Drôty z zlatin Al 99,5 nebo AlSi5 sú príliš mäkké a ľahko spôsobujú problémy pri posuvu. Pri zváraní hliníku je ďalej nevhodné vybaviť horák teflonovým bovdenom a špeciálnym prúdovým prievalakom. Ako ochrannou atmosféru je potreba použiť čistý argón.

NASTAVENIE PRETOKU PLYNU

Elektrický oblúk i tavná kúpeľ musí byť dokonale chránená plynom. Príliš malé množstvo plynu nedokáže vytvoriť potrebnou ochrannú atmosféru, naopak príliš veľké množstvo plynu strháva do elektrického oblúku vzduch, čím je svár nedokonale chránený.

Postupujte nasledovne:

- nasadte plynovou hadicu na vstup plynového ventilu na zadnej strane stroje (obr. 2, poz. 7)
- pokúť používať plyn CO₂, je vhodné zapojiť ohrev plynu (pri pretoku menším než 6 litru/min nie je nutný ohrev)

- kábel ohrevu zapojíme do zásuvky (obr. 2 poz. 8) na stroji a do konektoru u redukčného ventilu, na polarite nezáleží
- odpojte prítlačný mechanizmus posudu drôtu a stisnite tlačidlo horáku (jen u verzie STANDARD)
- otočte nastavovacím šraubom na spodnej strane redukčného ventilu, dokiaľ prietokomer neukáže požadovaný pretok, potom tlačidlo uvoľníme (len u verzie STANDARD)
- stisnite tlačidlo TEST PLYNU a otočte nastavovacím šraubom na spodnej strane redukčného ventilu, dokiaľ prietokomer neukáže požadovaný pretok, potom tlačidlo uvoľníme (u stroja PROCESSOR a SYNERGIC)
- po dlhodobom odstavení stroja, alebo výmene kompletného horáku je vhodné pred zváraním prefúknut' vedení čerstvým plynom

Nastavenie zváracích parametrov napäcia a rýchlosťi posudu drôtu

Nastavení hlavných zváracích parametrov zváracieho napäcia a rýchlosťi posudu drôtu sa prevádzka potenciometrom rýchlosťi drôtu (obrázok A, pozície 1) a prepínačom napäti (obrázok 2, pozície 1). Vždy sa k nastavenému napätiu (poloha prepínače 1-10) priraďuje rýchlosť posudu drôtu.

Nastavované parametre záleží na použitom ochrannom plynu, priemeru drôtu, použitom typu drôtu, veľkosti a polohe sváru atd. Orientačné nastavenie rýchlosťi drôtu k polohe prepínače nájdete v tabuľkách na str. 56-57.

NAPRÍKLAD:

Zvárací stroj 190, použitý ochranný plyn MIX (82% Argónu a 18% CO₂) a použitom priemeru drôtu 0,8mm je vhodná tabuľka (program No 4). Nastavené hodnoty teda budú - poloha prepínače 1 a nastavená rýchlosť posudu drôtu bude 3,8 m/min.


STROJE PROCESSOR A SYNERGIC

Tabuľka č. 4 - Rozsah nastavovaných hodnôt funkcií

	doba trvania predfuku plynu	približovacia rýchlosť	doba nábehu posudu drôtu	rýchlosť posudu drôtu	doba bodu prodlevy	doba dohorenia	doba dofuku
	(s)	(m/min)	(s)	(m/min)	(s)	(s)	(s)
PROCESSOR	0-3	-	0,1-5	-	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99
SYNERGIC	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99
SYNERGIC 215, 245	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99
							0,1-10

Nastavenie rýchlosťi posudu drôtu

Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvieti LED vyznačenej na obrázku.

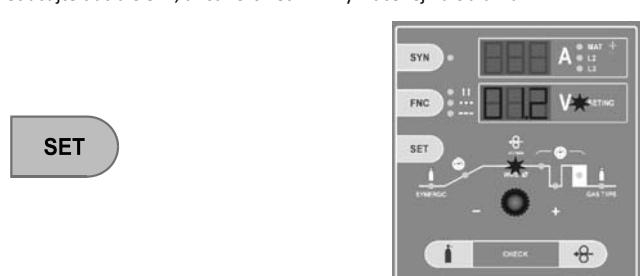

Potenciometrom nastavte požadovanú hodnotu rýchlosťi posudu v rozmedzí **0,5-20 m/min.**

POZNÁMKA 1: Rýchlosť posudu drôtu je možné nastavovať i v priebehu zvárania. A to tak potenciometrom, tak i diaľkovým ovládaním UP/ DOWN.

POZNÁMKA 2: Spodný display zobrazuje rýchlosť posudu drôtu len vtedy, keď svieti červená LED dióda SETTING a LED m/min.

NASTAVENIE OSTATNÝCH PARAMETOV ZVÁRANIA

Riadiaca elektronika stroju PROCESSOR a SYNERGIC umožňuje nastavenie nasledujúcich parametrov zvárania:

- dobu trvania predfuku plynu (doba predfuku ochranného plynu pred začiatkom zváracieho procesu)
- dobu nábehu rýchlosťi posudu drôtu - funkcie SOFT START (doba nábehu z minimálnej posunovej rýchlosťi do hodnoty nastavenej zváracej rýchlosťi drôtu)
- približovací rýchlosť drôtu (ve výbave dľa tab. 4)
- rýchlosť posudu drôtu m/min (rýchlosť posudu drôtu pri zváraní)
- dobu prodlevy vypnutia zváracieho napäcia na oblúku proti posudu drôtu: „dohorenie“ drôtu k špičke horáku
- dobu dofuku plynu po dokončení zváracieho procesu

Nastavenie predfuku plynu


Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvieti LED vyznačenej na obrázku.



Potenciometrom nastavte požadovanú hodnotu doby predfuku plynu v sec.

Nastavenie dohorenia drôtu


Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvieti LED vyznačenej na obrázku.

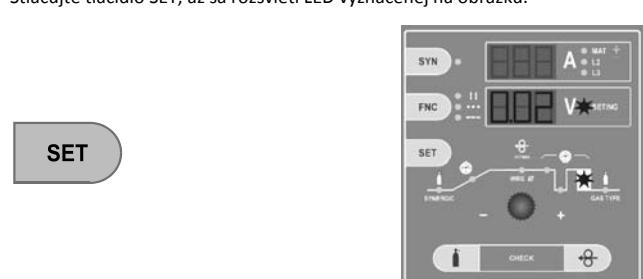

Potenciometrom nastavte požadovanou hodnotu doby dohorenia drôtu v sec.

Nastavení dofuku plynu

Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvieti LED vyznačenej na obrázku.

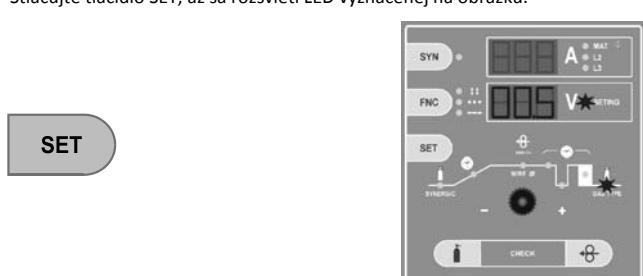

Potenciometrom nastavte požadovanú hodnotu doby dofuku plynu v sec.


NASTAVENIE NÁBEHU RÝCHLOSTI DRÔTU – FUNKCIA SOFT START

Nastavenie funkcie SOFT START ktorá zaistuje bezchybný štart zváracieho procesu SOFT START umožňuje nastavenie nasledujúcich parametrov:

- **Čas nábehu rýchlosťi zváracieho drôtu** z minimálnej rýchlosťi na nastavenú zváraciu rýchlosť.
 - **Približovacia rýchlosť drôtu** pred zapálením zváracieho oblúku.
- Obe funkcie fungujú odlišným spôsobom. Pre jemnejší štart odporúčame približovaciu rýchlosť drôtu (nei u stroja PROCESSOR).

Nastavenie času nábehu rýchlosťi zváracieho drôtu

Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvieti LED vyznačenej na obrázku.

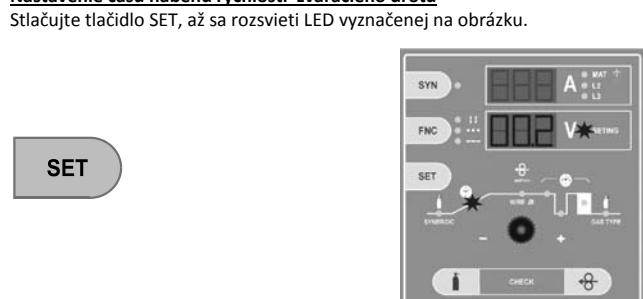


Potenciometrom nastavte požadovanú hodnotu doby nábehu drôtu rýchlosťi posudu v rozmedzí **0 - 5 sec.** (u stroja PROCESSOR **0,1-5 sec.**).

Nastavenie približovacej rýchlosťi posudu drôtu

!POZOR! Pred nastavením približovacej rýchlosťi drôtu vypnite čas nábehu rýchlosťi posudu drôtu - nastavte hodnotu „0“. Podmienkou možnosti nastavenia približovacej rýchlosťi – „výlet drôtu“ je vypnutie funkcie nábehu rýchlosťi drôtu - teda nastavenie hodnoty na „0“ podľa popisu vyššie.

Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvieti LED vyznačenej na obrázku.

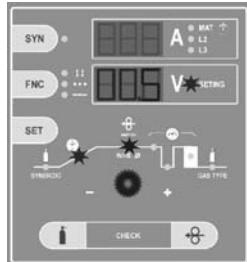SET

Potenciometrom nastavte požadovanú hodnotu približovacej rýchlosťi posuvu drôtu v rozmedzí **0,5 až 20 m/min.**

POZNÁMKA 1: Nastavené hodnoty sa automaticky ukladajú do pamäti po stisnutí tlačidla horáku na dobu cca 1 sec.

POZNÁMKA 2: Nastavené hodnoty nie je možné meniť v priebehu zvárania, okrem rýchlosťi posuvu drôtu.

FUNKCIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Funkcie továrenskejho nastavenia slúžia k nastaveniu východzích parametrov riadiacej elektroniky. Po použití funkcie sa všetky hodnoty automaticky nastavia na hodnoty prednastavené od výrobcu tak ako u nového stroja.

Vypnite hlavný vypínač. Stisnite a držte tlačidlo SET.

OFF **SET** ON

Zapnite hlavný vypínač. Uvoľnite tlačidlo SET. Na displeji sa zobrazujú hodnoty východzeho nastavenia.

NASTAVENIE REŽIMU ZVÁRANIA

Riadiaca elektronika stroju PROCESSOR a SYNERGIC umožňuje zváranie v nasledujúcich režimoch:

- plynulý dvojtaktný a štvortaktný režim
- bodovanie a pulzovanie v dvojtaktnom režime
- bodovanie a pulzovanie v štvortaktnom režime

Nastavenie režimu zvárania dvojtakt

Režim dvojtakt je nastavený, keď je stroj zapnutý a nesveti žiadna LED u tlačidla FNC ako na obrázku.



Nastavenie režimu dvojtakt BODOVANIE

Stlačujte tlačidlo FNC, až sa rozsvieti LED BODOVANIE ako na obrázku.



Režim dvojtakt bodovanie je nastavený.

Nastavenie režimu dvojtakt PULZOVANIE


Stlačujte tlačidlo FNC, až sa rozsvieti LED PULZOVANIE ako na obrázku.



Režim dvojtakt pulzovanie je nastavený.

Nastavenie času BODOVANIE


Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvietia LED vyznačené na obrázku.

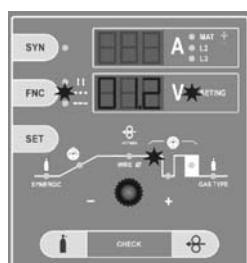SET

Potenciometrom nastavte požadovanú hodnotu času bodu **0,1-5 sec.**

Nastavenie času PULZOVANIE

Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvietia LED vyznačené na obrázku.

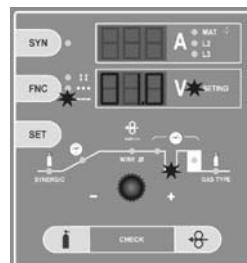SET

Potenciometrom nastavte požadovanú hodnotu času medzery medzi jednotlivými bodmi **0,1-5 sec.**

Nastavenie režimu zvárania štvortakt

Stlačujte tlačidlo FNC, až sa rozsvieti LED ako na obrázku.



Režim štvortakt je nastavený.

Nastavenie režimu štvortakt BODOVANIE

Stlačujte tlačidlo FNC, až sa rozsvietia dve LED štvortakt a BODOVANIE ako na obrázku.



Režim štvortakt bodovanie je nastavený.

Nastavenie režimu štvortakt PULZOVANIE

Stlačujte tlačidlo FNC, až sa rozsvietia dve LED štvortakt a PULZOVANIE ako na obrázku.



Režim štvortakt pulzovanie je nastavený.

FUNKCIE MEM (LEN U STROJOV PROCESSOR)

Funkcia umožňuje spätné vyvolanie a zobrazenie posledných uložených parametrov po dobu cca 7 sec.

Stisnite tlačidlo MEM

MEM

Na displeji sa objavia po dobu 7 sec. posledné namerané hodnoty zváracieho napäťia a prúdu. Hodnoty je možné opäťovne vyvolávať.

FUNKCIE SYNERGIC (LEN U STROJOV SYNERGIC)

Funkcia SYNERGIC zjednodušíva ovládanie a nastavovanie zváracích parametrov. Jednoduchým nastavením typu plynu a priemeru drôtu obsluha určí typ programu. Pre nastavenie zváracích parametrov ďalej už stačí len jednoduché nastavenie napäťia prepínačom a elektronika automaticky nastaví rýchlosť posuvu drôtu.

Zapnutie funkcie SYNERGIC

Stisnite tlačidlo SYN, až sa rozsvieti LED SYN a LED sily materiálu.

SYN




Funkcia SYNERGIC je zapnutá. Zobrazené hodnoty sily materiálu **na obrázku** sú iba informatívne.

Zvolenie programu – nastavenie priemeru drôtu a typu plynu

Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvietia LED vyznačené na obrázku.


SET

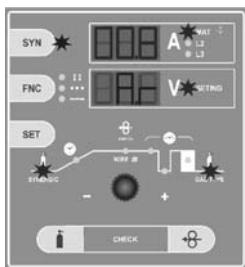

Potenciometrom vyberte typ plynu ktorý hodláte použiť - CO₂ alebo Ar (značí MIX argónu a CO₂ plynu v pomere 18 CO₂ a zbytok Ar).

Stlačujte tlačidlo SET, až sa rozsvietia LED vyznačené na obrázku.

SET

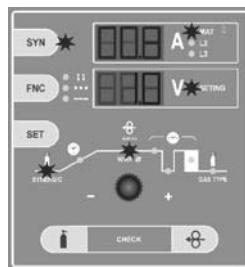


Potenciometrom vyberte priemer drôtu SG2 ktorý chcete použiť - 0,6 - 0,8 - 1,0 mm.

Na hornom displeji sa zobrazí orientačná sila materiálu ktorou je možné zvárať podľa aktuálneho nastavenia. Na dolnom displeji sa zobrazuje aktuálne nastavená rýchlosť posuvu drôtu, ktorá sa automaticky mení s prepínaním poloh prepínača napäcia. Znižovanie poprípade zvyšovanie zváracieho výkonu nastavíte prepínačom napäcia.

Vypnutie funkcie SYNERGIC

Stisnite tlačidlo SYN. Dióda SYN a sila materiálu zhasne.

SYN

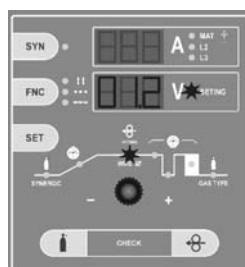

Funkcie SYNERGIC je vypnutá.

POZNÁMKA 1: zobrazované hodnoty sily materiálu na displeji sú iba orientačné. Sila zváraného materiálu sa môže lísiť podľa polohy zvárania atd.

POZNÁMKA 2: pre korekciu parametrov posuvu drôtu použijete potenciometer, poprípade UP/DOWN tlačidlá diaľkového ovládania.

POZNÁMKA 3: parametre programu funkcie synergic sú navrhnuté pre pomedený drôt SG2. Pre správnu funkciu synergických programov je nutné použiť kvalitný drôt a ochranný plyn a zváraný materiál.

POZNÁMKA 4: pre správnu funkciu synergického stoju je nutné dodržať predpísané priemery bôdenov k priemeru drôtu, správny prievlak a ukostenie zváraného materiálu (použite svorku priamo na zváraný materiál) inak nie je zaručená správna funkcia stroja. Ďalej je potreba zaistiť kvalitné napájanie sieťe - 400 V, max. +/- 5%.

UKLADANIE VLASTNÝCH PARAMETROV RÝCHLOSTI POSUVU DRÔTU DO PAMÄTI

Funkcie ukladania parametrov je aktívna len pri zapnutej funkcií synergic.

1. Vyberte požadovanú rýchlosť posuvu drôtu
2. Stisnite a držte tlačidlo SYN a následne stisnite tlačidlo test plynu (MEM)

SYN

Držte súčasne



3. Uvoľnite obe tlačidlá - nové parametre sú uložené

Týmto spôsobom je možné požadované parametre ukladať a prepisovať podľa potreby. Uložený parameter sa nastaví vždy v rovnakej polohe prepínača napäcia, kedy bol parameter uložený.

NÁVRAT DO PÔVODNÝCH PARAMETOV NASTAVENÝCH OD VÝROBCU

Návrat do pôvodných parametrov SYNERGIC nastavených od výrobcu sa robí opäťovným stisnutím a pridržaním tlačidla SYN a následným stisnutím a uvoľnením tlačidla zavedenia drôtu. Týmto spôsobom je možné vrátiť jednotlivé uložené parametre.

SYN

Držte súčasne



Úplný návrat všetkých prednastavených hodnôt do hodnôt nastavených od výrobcu je možné previesť funkciu továrenského nastavenia.

FUNKCIA LOGIC - LEN U STROJOV PROCESSOR A SYNERGIC

Funkcia LOGIC obsahuje súbor zjednodušujúcich a sprehľadňujúcich prvkov zobrazovaných nastavených a nastavovaných hodnôt.

Pretože dva displeje zobrazujú niekoľko odlišných parametrov je nutné zobrazovanie parametrov zjednodušiť. Funkcia LOGIC práve takto pracuje - sprehľadňuje:


- Horný display sa rozsvieti len v priebehu zváracieho procesu, kedy elektronika mieri a zobrazuje zvárací prúd A (pokiaľ nie je zapnutý u stroju Synergic režim SYNERGIC. V prípade zapnutého režimu SYNERGIC u stroja Synergic svieti display trvale len sa menia zobrazované hodnoty). Po uplynutí doby cca 7 sec. displej opäť automaticky zhasne. Tým elektronika zvýšuje orientáciu pri čítaní parametrov pri nastavovaní.
- Horný displej zobrazuje iba zvárací prúd. V prípade zapnutej funkcie SYNERGIC (len u stroja Synergic) horný displej zobrazuje hrúbku materiálu.
- Spodný displej zobrazuje v priebehu zvárania zváracie napätie a v priebehu nastavovania všetky ostatné hodnoty - čas, rýchlosť atď.
- LED dióda SETTING prestane svietiť len v priebehu zváracieho procesu kedy je v činnosti digitálny voltampérmetr.
- LED dióda SETTING svieti v priebehu zvárania len vtedy, keď obsluha nastavuje a mení rýchlosť posuvu drôtu potenciometrom alebo diaľkovým ovládaním UP/DOWN. Len čo obsluha prestane nastavovať LED dióda SETTING automaticky do 3 sec. zhasne a displej ukazuje hodnotu zváracieho napäcia.

Doporučené nastavenie zváracích parametrov vid. tabuľky str. 56 až 57.

PRINCÍP ZVÁRANIA MIG/MAG

Zvárací drôt je vedený z cievky do prúdového prievlaku pomocou posuvu. Oblúk prepojuje taviaci drôtvový elektródou so zváraným materiálovom. Zvárací drôt funguje jednak ako nosič oblúku a zároveň i ako zdroj prídavného materiálu. Z medzikusu pritom prúdi ochranný plyn, ktorý chráni oblúk i celý zvar pred účinkami okolitej atmosféry (viď obr. 4).

Obr. 4

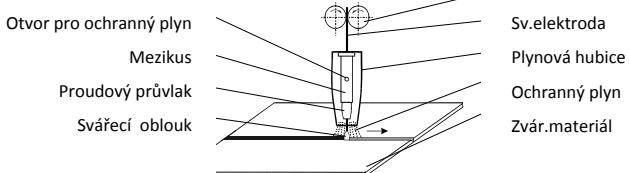

OCHRANNÉ PLYNY

Ochranné plyny	
Inertní plyny - metoda MIG	Aktívni plyny - metoda MAG
Argon (Ar) Hélium (He) Směsi He/Ar	Oxid uhličitý Směsne plyny Ar/CO ₂ Ar/O ₂

PRINCÍP NASTAVENIA ZVÁRACÍCH PARAMETOV

Pre orientačné nastavenie zváracieho prúdu a napäcia metódami MIG/ MAG odpovedá empirický vzťah $U_2 = 14 + 0,05 \times I_2$. Podľa tohto vzťahu si môžeme určiť potrebné napätie. Pri nastavení napäcia musíme počítať s jeho poklesom pri zatúlení zvarením. Pokles napäcia je cca 4,8 V na 100 A.

Nastavenie zváracieho prúdu prevádzkame tak, že pre zvolené zváracie napätie doregulujeme požadovaný zvárací prúd zvyšovaním alebo znížovaním rýchlosťi podávania drôtu, prípadne jemne doladíme napätie až je zvar. Oblúk stabilný. K dosiahnutiu dobré kvality zvaru a optimálneho nastavenia zváracieho prúdu je treba, aby vzdialenosť napájacieho prievlaku od materiálu bola približne 10 x Ø zváracieho drôtu (obr. 4). Utopenie prievlaku v plynovej hubici by nemalo presiahnuť 2 - 3 mm.

Zváracie režimy

Všetky zváracie stroje pracujú v týchto režimoch:

- plynule dvojtakt
- plynule štvortakt
- bodové zváranie dvojtakt
- pulzové zváranie dvojtakt

Nastavenie stroja na tieto režimy sa prevádzka dvoma vypínačmi s potenciometrami (obr. 2, poz. 6, 7). Na ovládacom panely nad potenciometrami sú schematicky znázornené ich funkcie.

DVOJITAKT

Pri funkcií sú oba potenciometre stále vypnuté. Proces sa zapne stisnutím spínača horáku. Pri zváracom procese sa musí spínač stále držať. Pracovný proces sa preruší uvoľnením spínača horáku.




1 – stisnutie a držanie tlačidla horáku

2 – uvoľnenie tlačidla horáku

ŠTVORTAKT

Používa sa pri dlhých zvaroch, pri ktorých zváč nemusí neustále držať spínač horáku. Funkcia sa zapne vypínačom (obr. 2, poz. 7) z polohy 0 do akejkoľvek polohy 1-10. Zapnutím spínača horáku sa spustí zvárací proces. Po jeho uvoľnení zváčiaci proces nadľaď trvá. Až po opäťovnom stisnutí spínača horáku sa preruší zváčiaci proces.

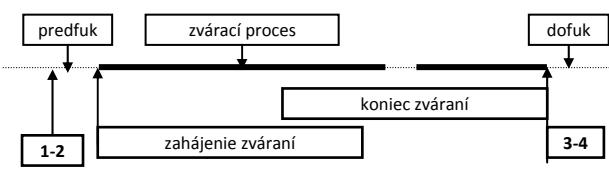


1 - 2 stisnutie a uvoľnenie tlačidla horáku

3 - 4 opakovanie stisnutie a uvoľnenie tlačidla horáku

BODOVÉ ZVÁRANIE

Používa sa pre zváranie jednotlivými krátkymi bodmi, ich dĺžka sa dá plynule nastavovať pootočením ľavého potenciometru (obr. 2, poz. 6) na odpovedajúcu hodnotu na stupni (smerom doprava sa interval predlžuje). Stisnutím spínača na horáku sa spustí časový obvod, ktorý spustí zváčiaci proces a po nastavenej dobe ho vypne. Po opäťovnom stisnutí tlačidla sa celá činnosť opakuje. K vypnutiu bodového zvárania je treba potenciometer vypnúť do polohy 0. Pravý potenciometer zostáva po celú dobu trvania bodového zvárania vypnutý.

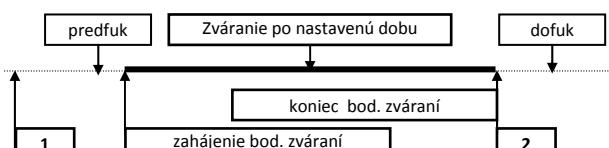


1 – stisnutie a držanie tlačidla horáku

2 – uvoľnenie tlačidla horáku

PULZOVÉ ZVÁRANIE

Používa sa pre zváranie krátkymi body. Dĺžka týchto bodov i dĺžka prodlev sa dá plynule nastavovať. Nastavuje sa pootočením ľavého potenciometra, ktorý udáva dĺžku bodu (obr. 2, poz. 6) a pravého potenciometra, ktorý udáva dĺžku prodlev (obr. 2, poz. 7) z polohy 0 na požadované hodnoty na stupni (smerom doprava sa interval predlžuje). Stisnutím spínača horáku sa spustí časový obvod, ktorý spustí zváčiaci proces a po nastavenej dobe ho vypne. Po uplynutí nastavenej prodlevy sa celý proces opakuje. K prerušeniu funkcie je nutné uvoľniť spínač na zváracom horáku. K vypnutiu funkcie je treba vypnúť oba potenciometry do polohy 0.

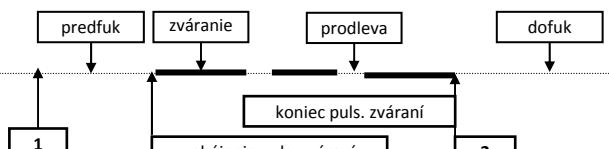

1 – stisnutie a držanie tlačidla horáku

2 – uvoľnenie tlačidla horáku

Než začnete zvárať

DÔLEŽITÉ: pred zapnutím zváračky skontrolujte ešte jednou, že napätie a frekvencia elektrické sítie odpovedá výrobnému štítku.

- Nastavte zváracie napätie s použitím prepínače napäťia (obr. 2, poz. 1) a zváčiaci prúd potenciometrom rýchlosť posuvu drôtu (obr. A, poz. 1). **Nikdy neprepínajte polohy prepínače pri zváraniu!**

2. Zapnite zváčku hlavným vypínačom zdroja (obr. 2, poz. 2).

3. Stroj je pripravený k použitiu.

Údržba

VAROVANÍ: Pred tím, než prevedete kontrolu vnútri stroja, odpojte jej od elektrickej sítie!

NÁHRADNÉ DIELY

Originálne náhradné diely boli špeciálne navrhnuté pre naše zariadenia. Použitie neoriginálnych náhradných dielov môže spôsobiť rozdielnosti vo výkone alebo redukovať predpokladanou úroveň bezpečnosti. Výrobca odmieta prevziať odpovednosť za použitie neoriginálnych náhradných dielov.

ZDROJ ZVÁRACIEHO PRÚDU

Pretože sú tieto systémy z celkom statického, dodržujte nasledujúci postup:

- Pravidelne odstraňujte nazhromaždenú nečistotu a prach z vnútorných časti stroja za použitia stlačeného vzduchu. Nesmerujte vzduchovou trysku priamo na elektrické komponenty, mohlo by dojti k ich poškodeniu.
- Sprevádzajte pravidelné prehliadky, aby ste zistili jednotlivé opotrebované káble nebo voľna spojení, ktorá sú príčinou prehrievania a možného poškodenia.
- U zváracích strojov je treba previesť periodickú revíznu prehliadku jednou za pol roku povereným pracovníkom podľa EN 331500, 1990 a EN 056030, 1993.

POSUV DRÔTU

Veľkou pozornosť je treba venovať **podávaciemu ústroji**, a to kladkám a priestoru kladiek. Pri podávaniu drôtu sa lupe medený povlak a dochádza k odpaďávaniu drobných pilín, ktoré sú vnášané do bovdu alebo znečisťujú vnútorný priestor podávacieho ústroja. Pravidelne odstraňujte nazhromaždenú nečistotu a prach z vnútorné časti zásobníku drôtu a podávacieho ústroja.

ZVÁRACÍ HORÁK

Zváč horák je treba pravidelne udržovať a včas vymenovať opotrebované diely. Najviac namáhanými diely sú prúdový prievalak, plynová hubice, trubka horáku, bvod pre vedení drôtu, hadicový kábel a tlačidlo horáku.

Prúdový prievalak prevádzka zváčiaci prúd do drôtu a zároveň drôt usmeruje k miestu zvárania. Má životnosť 3 až 20 zváracích hodín (podľa údaju výrobca), čo závisí najmä na akosti materiálu prievalaku (Cu alebo CuCr), na akosti a povrchovej úprave drôtu a zváčiacich parametroch. Výmena prievalaku sa odporúča po opotrebení otvoru na 1,5 násobok priemeru drôtu. Pri každej montáži i výmene sa odporúča nastriekať prievalak separačným sprejom.

Plynová hubice prevádzka plyn určený k ochrane oblúku a tavné kúpeľi. Rozstredek kovu zanáša hubici, preto je treba ju pravidelne čistiť, aby bol zabezpečený dobrý a rovnoramenný prietok a predišlo sa skratu medzi prievalakom a hubicou. **Skrat môže poškodiť usmerňovač!** Rýchlosť zanášania hubice závisí predevšetkým na správnom nastavení zváčacieho procesu.

Rozstrek kovu sa jednoducho odstraňuje po nastriekaní plynovej hubice separačným sprejom.

Po týchto opatrených rozstrek častočne opadavá, predsa je treba jej ale každých 10 až 20 minút odstraňovať z priestoru medzi hubicou a prievalakom nekovovou tyčinkou miernym poklepom. Podľa veľkosti prúdu a intenzity práce je potreba 2 x - 5 x behom smeny plynovú hubicu snať a dôkladne ju čistiť včítane kanáliku mezikusu, ktoré slúži pre prívod plynu. S plynovou hubicou sa nesmí silne klepať, pretože sa môže poškodiť izolačná hmota.

Mezikus je tiež vystavovaný účinkom rozstreku a tepelnému namáhaniu. Jeho životnosť je 30-120 zváracích hodín (podľa údaje uvedeného výrobcom).

Intervaly výmeny bovdenov sú závislé na čistote drôtu a údržbe mechanizmu v podávači a na zoradenie prítlaku kladiek posuvu. Jednou týždenne sa má vyčistiť trichlóretylenom a prefuknuť tlakovým vzduchom. V prípade veľkého opotrebenia nebo upchaní je treba bvod vymeniť.

Upozornenie na možné problémky a ich odstránenie

Prívodný sieťový kábel, predĺžovací kábel a zváracie káble sú považované za najčastejšie príčiny problémov. V prípade náznaku problémov postupujte nasledovne:

- Skontrolujte hodnotu dodávaného sietového napäťia
- Skontrolujte, či je prívodný kábel dokonale pripojený k zástrčke a hlavnému vypínaču
- Skontrolujte, či nasledujúce časti nie sú vädne:
 - hlavný vypínač rozvodnej siete
 - napájacia sieťová zástrčka
 - hlavný vypínač zdroja
- Skontrolujte zváč horák a jeho časti:
 - napájaci prievalak a jeho opotrebenie
 - vodiaci bvod v horáku
 - vzdialenosť utopení prievalaku do hubice

POZNÁMKA: Aj keď máte požadované technické skúsenosti nevyhnutne na opravu zdroja, odporúčame vám, v prípade poruchy, kontaktovať vyškolený personál nášho servisne-technického oddelenia.

Postup pre montáži a demontáž bočného krytu

Postupujte nasledovne:

- Pred odmontovaním bočných krytov vždy odpojte prívodní kábel z sitové zásuvky!
- Uvoľnite 5 skrutky na hornej strane krytu a dajte ich dole (u strojov rady 2200 - 2400 10 skrutky).
- Pri zostavení zdroja postupujte opačným spôsobom.

Objednanie náhradných dielov

Pre bezproblémové objednanie náhradných dielov uvádzajte:

1. Objednávacie číslo dielu
2. Názov dielu
3. Typ zdroja
4. Napájacie napätie a kmitočet uvedený na výrobnom štítku
5. Výrobné číslo zdroja

PRÍKLAD: 2 kusy obj. číslo 30451 ventilátor SUNON pre stroj 205, 3x400V 50/60 Hz, výrobní číslo ...

Poskytnutí záruky

1. Záručná doba strojov je výrobcom stanovená na 24 mesiacov od predaja stroje kupujúcemu. Lehota záruky začína bežať dnom predaní stroje kupujúcemu, prípadne dňom možné dodávky. Záručná lehota na zváracie horáky je 6 mesiacov. Do záručnej doby sa nepočítia doba od uplatnení oprávnené reklamácie až do doby, kedy je stroj opravený.
2. Obsahom záruky je odpovednosť za to, že dodaný stroj má v dobe dodania, a po dobu záruky bude mať vlastnosti stanovené záväznými technickými podmienkami a normami.
3. Odpovednosť za vedy, ktoré sa na stroji vyskytnú po jeho predaji v záručnej lehote, spočíva v povinnosti bezplatného odstránenia vady výrobcom stroje nebo servisných organizácií poverenou výrobcom stroje.
4. Podmienkou platnosti záruky je, aby bol zvárací stroj používaný spôsobom a k účelom, pre ktorý je určený. Ako vady sa neuznávajú poškodenia a mimoriadna opotrebenia, ktorá vznikla kvôli nedostatočné údržbe či zanedbaním i zdanivo bezvýznamných vad.

Za vodu nie je možné napr. uznať:

- Poškodení transformátora alebo usmerňovače vplyvom nedostatočné údržby zváracieho horáku a následného skratu medzi hubici a prievlakom.
- Poškodení elektromagnetického ventilu nečistotami vplyvom nepoužívania plynového filtra.
- Mechanické poškodenie zváracieho horáku vplyvom hrubého záchadzania atd.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vplyvom nesplnenia povinností majiteľa, jeho neskúsenosti, alebo zniženými schopnosťami, nedodržaním predpisov, uvedených v návodu pre obsluhu a údržbu, užívaním stroje k účelom, pre ktoré nie je určený, pretažovaním stroja, byť i prechodným. Pri údržbe a opravách stroja musí byť výhradne používaný originálnych dielov výrobca.

5. V záručnej dobe nie sú dovolené akékoľvek úpravy nebo zmeny na stroji, ktoré môžu mať vplyv na funkčnosť jednotlivých súčastí stroje. V opačnom prípade nebude záruka uznaná.
6. Nároky zo záruky musí byť uplatnené ihneď po zistení výrobné vady nebo materiálové vady a to u výrobca alebo predajca.
7. Ak sa pri záručnej oprave vymení vadný diel, prechádza vlastníctvo vadného dielu na výrobca.

ZÁRUČNÝ SERVIS

1. Záručný servis môže prevádzkať len servisný technik preškolený a poverený výrobcom.
2. Pred vykonaním záručnej opravy je nutné previesť kontrolu údajov o stroji: **dátum predaja, výrobné číslo, typ stroja**. V prípade, že údaje nie sú v súlade s podmienkami pre uznanie záručnej opravy, napr. prešla záručná doba, nesprávne používanie výrobku v rozpore s návodom k použitiu atd., nejedná sa o záručnú opravu. V tomto prípade všetky náklady, spojené s opravou, hradí zákazník.
3. **Nedielnovou súčasťou podkladu pre uznaní záruky je riadne vyplňený záruční list a reklamační protokol.**
4. V prípade opakovania rovnaké závady na jednom stoji a rovnakom dielu je nutná konzultácia sa servisným technikom výrobce.

Contents

- Introduction
- Description
- Types of machines
- Technical data
- Usage limits
- Safety standards
- Installation
- Equipment of machines
- Connection to the electrical supply
- Control apparatus
- Connection of the welding torch
- Connection of the welding cable and adjustment of the gas flow
- Adjustment of welding parameters
- Prior to welding
- Maintenance
- The pointing out of any difficulties and their elimination
- Procedure for welder assembly and disassembly
- Ordering spare parts
- Key to graphic symbols
- Graphic symbols on the production plate
- Recommended adjustment of welding parameters Processor and Synergic
- Electrical diagram
- List of spare parts
- Spare parts of wire feeder and list of rolls
- Trouble shooting list

Introduction

Thank you for purchasing one for our products.

Read carefully the instructions included in this manual before using the equipment.



In order to get the best performance from the system and ensure that its parts last as long as possible, you must strictly follow the usage instructions and the maintenance regulations included in this manual. In the interest of customers, you are recommended to have maintenance and, where necessary, repairs carried out by the workshops of our service organisation, since they have suitable equipment and specially trained personnel available. All our machinery and systems are subject to continual development. We must therefore reserve the right to modify their construction and properties.

Description

180 - 245, 2200 a 2400 are professional welding machines designed for MIG (Metal Inert Gas) and MAG (Metal Active Gas) welding. They are sources of welding current with flat characteristics. It concerns welding in protection atmosphere of active and intact gases when added material is in a form of „infinite“ wire supplied into the weld by the wire feeding. These methods are very productive, especially for the welds of construction steel, low steel, aluminium and its alloys.

The machines have been designed as movable sets, differing from each other in their efficiency. The source of welding current, wire supply and feed are in one compact metal case with two fixed and two turning wheels.

Machines have been designed for welding of thin and medium thickness materials for wires used from 0.6 to 1.0 mm. Standard equipment of machines can be found in Chapter „Equipment of machines“ on page. Welding machines confirm to all European Union and The Czech Republic standards and directives in force.

NOTICE: Machines are designed for industrial usage.

Types of Machines

Machines 180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245, 2200, 2400 are series-delivered in the following designs (machines 2200 and 2400 in STANDARD design only):


Analogical type STANDARD

Easy and reliable control over machines. Operating is secured by one potentiometer of wire feed and two other potentiometers with a switch which controls switching on and setting up spot and pulse functions. This type is not supplied with a digital voltmeter in a standard way.

Table 1


Technical data	180	190	200	215	205	215E	225	245	2200	2400
Mains voltage 50 Hz	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Welding current range	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	30 - 215 A
Output voltage settings	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	20 - 36,5 V
Number of regul. position	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Duty cycle 25%	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (30%)	215 A (40%)
Duty cycle 60%	95 A	120 A	150 A	160 A	95 A	120 A	150 A	160 A	150 A	190 A
Duty cycle 100%	80 A	90 A	120 A	140 A	80 A	90 A	120 A	140 A	135 A (při 40°C)	170 A (při 40°C)
Mains current/input 60%	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	7,3 A/4,7 kVA	10,5 A/6,7 kVA
Winding	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu/Al
Mains protection-slow, D	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Wire feeder	2- roll	2- roll	2- roll	2- roll	2- roll	2- roll	2- roll	2- roll	2- roll	2- roll
Standardly equipped roll	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
Wire feed speed	1 - 25 m/min STANDARD; 0,5 - 20 m/min PROCESSOR and SYNERGIC								1 - 25 m/min	
Ø of wire - Fe	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
- Al	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
- Tube wire	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
Digital voltmeter	Only the types PROCESSOR and SYNERGIC								No	No
Protection degree	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Insulation class	F	F	F	F	F	F	F	F	F,H	F,H
Standards	EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10									
Dimensions LxWxH	790 x 485 x 660 mm								885x486x655 mm	
Weight	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	57 kg	65 kg

Warming test were performed with ambient temperature and welding current range for 40 degrees Celsius which was given for simulation.

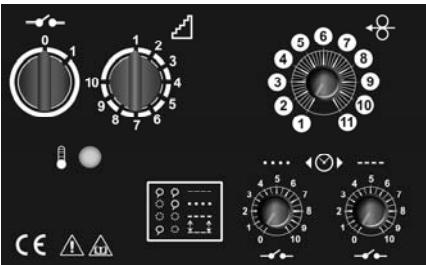


Digital type PROCESSOR

A simple solution of having control over all functions for MIG/MAG welding. Simple control and setting of all functions are secured by one potentiometer and two buttons. Function LOGIC also makes an easy control possible. Machines with this control are supplied with a digital voltampermeter with memory in a standard way. A simple solution of having control allows setting values of pre-gas and post-gas, function SOFT START, burning out of wire, spot and pulse welding. Regulation allows setting two-time and four-time modes. Advanced wire feed allows feeding of wire without any problems. Electronic regulation of speed of wire feed manages feedback regulation of wire feed which secures constant set speed of wire shifting.

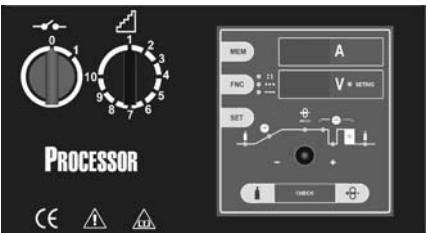

Synergic type SYNERGIC

It significantly makes setting of welding parameters possible. An operator sets up the type of a programme by using easy setting of diameter of welding wire and used protective gas. Then you can simply set up voltage when you use the switch and control unit Synergic chooses the best parameters of speed of wire feed. Simple operating and setting of all functions is secured by one potentiometer and two buttons. Function LOGIC also makes an easy control possible. Machines with this control are supplied with a digital voltampermeter with memory in a standard way. A simple solution of having control allows setting values of pre-gas and post-gas, function SOFT START, burning out of wire, spot and pulse welding. Regulation allows setting two-time and four-time modes. Advanced wire feed allows feeding of wire without any problems. Electronic regulation of speed of wire feed manages feedback regulation of wire feed which secures constant set speed of wire shifting.

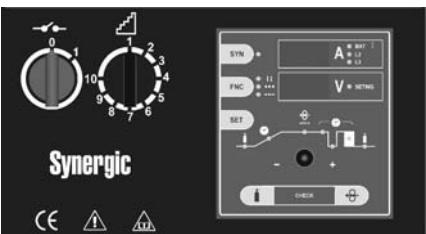

Usage limits

(EN 60974-1)

The use of a welder is typically discontinuous, in that it has made up of effective work periods (welding) and rest periods (for the positioning of parts, the replacement of wire and underflushing operations etc. These welding machines are constructed completely safely for maximum loading of welding current when given loading current cycle according to technical data chart of individual machines. The regulations in force establish the total usage time to be 10 minutes. The 10% work cycle is considered to be 1 minute of the ten-minutes period of time. If the permitted work cycle time is exceeded, an overheat cut-off occurs to protect the components around the welder from dangerous overheating. Intervention of the overheat cut-off is indicated by the lighting up of yellow thermostat signal light (position 4, picture 2) - only with machines STANDARD. In PROCESSOR and SYNERGIC machines only sign ERR is displayed. After several minutes the overheat cut-off rearms automatically (and the yellow signal light turns itself off) and the welder is ready for use again. Machines are constructed in compliance with the IP 21S protection level.

Safety standards

Welding machines must be used for welding and not for other improper uses. The machine can not be used in any way for thawing pipes. Never use the

welding machines with removed covers. By removing the covers the cooling efficiency is reduced and the machine can be damaged. In this case the supplier does not take self responsibility for the damage incurred and for this reason you cannot stake a claim for a guarantee repair. Their use is permitted only by trained and experienced persons. The operator must observe CEI 26-9-CENELEC 4D407, EN 050601, 1993, EN 050630, 1993 safety standards in order to guarantee of self safety and that of third parties.

DANGERS WHILE WELDING AND SAFETY INSTRUCTIONS FOR MACHINE OPERATORS ARE STATED:

EN 05 06 01/1993 Safety regulations for arc welding of metals. EN 05 06 30/1993 Safety rules for welding and plasma cutting. The welding machine must be checked through in regular inspections according to EN 33 1500/1990. Instructions for this check-up, see § 3 Public notice ČUPB number 48/1982 Digest, EN 33 1500:1990 and EN 050630:1993 Clause 7.3.

KEEP GENERAL FIRE-FIGHTING REGULATIONS!

Keep general fire-fighting regulations while respecting local specific conditions at the same time. Welding is always specified as an activity with the risk of a fire. **Welding in places with flammable or explosive materials is strictly forbidden.** There must always be fire extinguishers in the welding place.

ATTENTION! Sparks can cause an ignition many hours after the welding has been finished, especially in unapproachable places. After welding has been finished, let the machine cool down for at least ten minutes. If the machine has not been cooled down, there is a high increase of temperature inside, which can damage power elements.

SECURITY OF WORK WHILE WELDING OF METALS CONTAINING LEAD, CADMIUM, ZINK, MERCURY AND GLUCINUM

Make specific precautions if you weld metals containing these metals:

- Do not carry out welding processes on gas, oil, fuel etc. tanks (even empty ones) because there is **the risk of an explosion. Welding can be carried out only according to specific regulations!!!**
- In spaces with the risk of an explosion there are **specific regulations valid.**



ELECTRICAL SHOCK PREVENTION

- Do not carry out repairs with the generator live.
- Before carrying out any maintenance or repair activities, disconnect the machine from the mains.
- Ensure that the welder is suitably earthed.
- The equipment must be installed and run by qualified personnel.
- All connections must comply with the regulations in force (EN 60974-1) and with the accident prevention laws.
- Do not weld with worn or loose wires. Inspect all cables frequently and ensure that there are no insulation defects, uncovered wires or loose connections.
- Do not weld with cables of insufficient diameter and stop soldering if the cables overheat, so as to avoid rapid deterioration of the insulation.
- Never directly touch live parts. After use, carefully replace the torch or the electrode holding grippers, avoiding contact with the parts connected to earth.



SAFETY REGARDING WELDING FUMES AND GAS

- Carry out purification of the work area, from the gas and fumes emitted during the welding, especially when welding is carried out in an enclosed space.
- Place the welding system in a well aired place.
- Remove any traces of varnish that cover the parts to be welded, in order to avoid toxic gases being released. Always work at the air area.
- Do not weld in places where gas leaks are suspected or close to internal combustion engines.
- Keep the welding equipment away from baths for the removal of grease where vapours of trichlorethylene or other chlorine containing hydrocarbons are used as solvents, as the welding arc and the ultraviolet radiation produced it reacts with such vapours to form phosgene, a highly toxic gas.



PROTECTION FROM RADIATION, BURNS AND NOISE

- Never use a broken or defective protection masks.
- Do not look at the welding arc without a suitable protective shield or helmet.
- Protect your eyes with a special screen fitted with adiactinic glass (protection grade 9-14 EN 169).
- Immediately replace unsuitable adiactinic glass.
- Place transparent glass in front of the adiactinic glass to protect it.
- Do not trigger off the welding arc before you are sure that all nearby people are equipped with suitable protection.
- Always use protective overalls, splinterproof glasses and gloves.
- Pay attention that the eyes of nearby persons are not damaged by the ultraviolet rays produced by the welding arc.

- Wear protective earphones or earplugs.
- Wear leather gloves in order to avoid burns and abrasions while manipulating the pieces.

ATTENTION, REVOLVING GEARING

- Wire shift must be handled very carefully, only if the machine is switched off.
- While manipulating with the shift, never use protection gloves, there is a danger of catching in the gearing.



AVOIDANCE OF FLAMES AND EXPLOSIONS

- Remove all combustibles from the workplace.
- **Do not weld close to inflammable materials or liquids, or in environments saturated with explosive gasses.**
- Do not wear clothing impregnated with oil and grease, as sparks can trigger off flame's.
- Do not weld on recipients that have contained inflammable substances, or on materials that can generate toxic and inflammable vapours when its heated.
- Do not weld a recipient without first determining which it has contained. Even small traces of an inflammable gas or liquid can cause an explosion.
- Never use oxygen to degas a container.
- Avoid gas-brazing with wide cavities that have not been properly degassed.
- Keep a fire extinguisher close to the workplace.
- Never use oxygen in a welding torch; use only inert gases or mixture of these.



RISKS DUE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS

- The magnetic field generated by the machine can be dangerous to people fitted with pace-makers, hearing aids and similar equipment. Such people must consult their doctor before going near to a machine in operation.
- Do not go near to a machine in operation with watches, magnetic data supports and timers etc. These articles may suffer irreparable damage due to the magnetic field.
- This equipment complies with the set protection requirements and directives on electromagnetic compatibility (EMC). Welding machines in terms of interference suppression are determined for industrial space - classification according to EN 55011 (CISPR - 11) group 2, inclusion class A. Is assumed that their wide use in all industrial area, but it is not for using at home! In particular, it complies with the technical prescriptions of the EN 60974-10 standard and is foreseen to be used in all industrial spaces and not in spaces for domestic use. If electromagnetic disturbances should occur, it is the user's responsibility to resolve the situation with the technical assistance of the producer. In some cases the remedy is schormare the welder and introduce suitable filters into the supply line.



WARNING:

This inclusion class A is not made for using in residential premises where is electrical energy supplied by low-voltage system. Here can be some problems with ensuring electromagnetic compatibility in these premises caused by interference spread wiring the same as radiate interference.

MATERIALS AND DISPOSAL

- These machines are build from materials that do not contain substances which are toxic or poisonous to the operator.
- During the disposal phase the machine should be disassembled and it's components should be separated according to the type of material they are made from.



DISPOSAL OF USED MACHINERY

- Collecting places/banks designed for back withdrawer should be used for disposal of machinery put out of the operation.
- Don't throw away machinery into common waste and apply the procedure mentioned above.



HANDLING AND STOCKING COMPRESSED GASES

- Always avoid contact between cables carrying welding current and compressed gases cylinder and their storage systems.



- Always close the valves on the compressed gas cylinders when they are not in use.
- The valves on inert gas cylinder should always be fully opened when in they're in use.
- The valves on flammable gases should be only opened full turn so that quick shut off can be made in an emergency.
- Care should be taken when moving compressed gas cylinders to avoid damage and accidents which could result in injury.
- Do not attempt to refill compressed gas cylinders, always use the correct pressure reduction regulators and suitable base fined with the correct connectors.
- For further information consult the safety regulation governing the 20 use of welding gases.

PLACEMENT OF THE MACHINE

When choosing the position of the machine placement, be careful to prevent the machine from conducting impurities and getting them inside (for example flying particles from the grinding tool).

Installation

Proceed according to technical specification CLC/TS 62081:2002 during instalation and operating the machine. The installation site for the system must be carefully chosen in order to ensure its satisfactory and safe use. The user is responsible for the installation and use of the system in accordance with the producer's instructions contained in this manual. Before installing of the system the user must take into consideration the potential electromagnetic problems at the work area. In particular, we suggest that you should avoid installing of the system close to:

- signalling, control and telephone cables
- radio and television transmitters and receivers
- computers and control and measurement instruments
- security and protection instruments

Persons fitted with pace-makers, hearing aids and aids and similar equipment must consult their doctor before going near to a machine in operation. The equipment's installation environment must comply to the protection level of the frame i.e. IP 21S.

The system is cooled by means of the forced circulation of the air, and must be therefore placed in such a way that the air may be easily sucked in and expelled through the apertures made in the frame.

Equipment of machines

Machines are standardly equipped with:

- earthing cable (3 m long with a grip)
- cable for gas heating connection
- roller for wire of 0.6 and 0.8 in diameter, 0.8 and 1.0
- accompanying documentation
- reduction for wire 5 kg and 18 kg
- spare fuses for heating gas source and control electronics
- functions for two and four cycle time
- modes of spot welding and slow pulsing

Special accessories for ordering:

- welding torch 3, 4 or 5 m long
- cylinder pressure regulators for CO₂ or mixed gases of Argon
- spare rollers for wires different in diameter
- spare parts of welding torch

Connection to the electrical supply


Before connecting the welder to the electrical supply, check that the machines plate rating corresponds with the supply voltage and frequency and that the line switch of the welder is in the „0“ position. Only connect the welder to power supplies with grounded neutral. This system has been designed for nominal voltage 400V 50/60 Hz. It can however work at 380V and 400V 50/60 Hz without any problem. Connection to the power supply must be carried out using the four polar cable supplied with the system, of which:

- 3 conducting wires are needed for connecting the machine to the supply
- the fourth, which is YELLOW GREEN in colour is used for making the „EARTH“ connection

Connect a suitable load of the normalised plug to the power cable and provide for an electrical socket complete with fuses or an automatic switch. The earth terminal must be connected to the earth conducting wire (YELLOW-GREEN) of the supply.

Table 2

Machine type	180	190	200	215	205	215E	225	245	2200	2400
I Max 25% /*15%/**30%/**40%	190* A	190 A	195 A	195 A	190* A	190 A	195 A	195 A	190** A	215*** A
Instaled power	7,6 kVA	7,6 kVA	8,6 kVA	8,6 kVA	7,6 kVA	7,6kVA	8,6 kVA	8,6 kVA	7,6 kVA	9,7 kVA
Protection - slow	16 A									
Diameter of input connection	4 x 1,5 mm ²									
Earth cable - cut	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
Welding torch								Kühtreiber * 15		

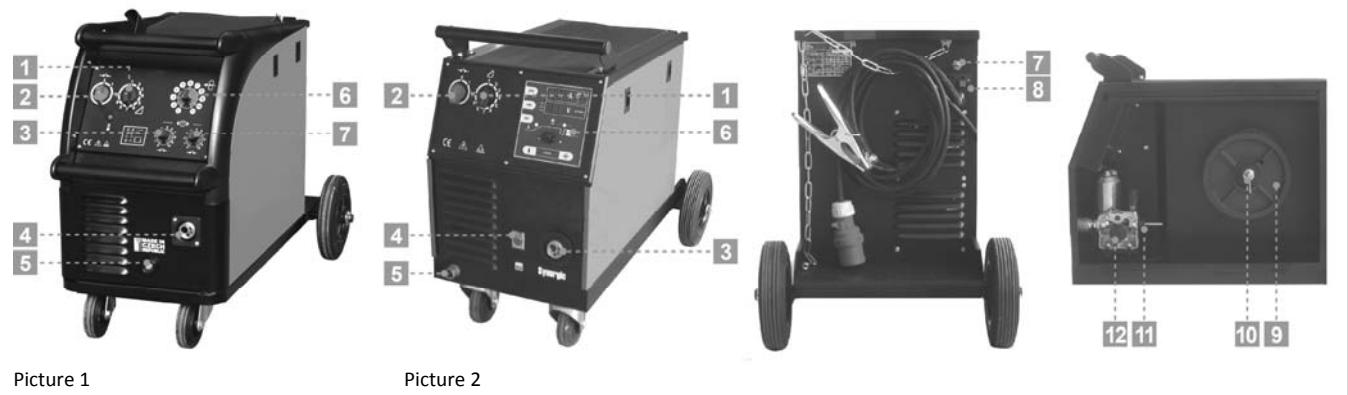

Picture 1

Picture 2

TABLE 2 shows the recommended load values for retardant supply fuses chosen according to the maximum nominal current.

NOTE 1: Any extensions to the power cable must be of a suitable diameter, and absolutely not of the smaller diameter than the special cable supplied with the machine.

NOTE2: It is not advisable to plug up the welder to motor-driven generators, as they are known to supply an unstable voltage.

Control apparatus


PICTURE 1

- Position 1** 10 - positional voltage change - over switch.
- Position 2** Supply switch. In the „0“ position the welder is off.
- Position 3** Switch of SPOT function with potentiometer of spot time adjustment.
- Position 4** EURO connector of welding burner connection.
- Position 5** Gladhand of earth cable.
- Position 6** Potentiometer of speed adjustment of wire feed.
- Position 7** Switch of DELAY function with potentiometer setting delay time between particular spots, slow pulses and switch of two-time and four-time functions.

PICTURE 2

- Position 1** 10 - positional voltage change - over switch.
- Position 2** Supply switch. In the „0“ position the welder is off.
- Position 3** EURO connector of welding burner connection.
- Position 4** Remote control connector UP-DOWN.
- Position 5** Gladhand of earth cable.
- Position 6** Control panel. Machines are delivered according to your order in designs STANDARD, PROCESSOR a SYNERGIC.
- Position 7** Gas inlet into electromagnetic valve.
- Position 8** Terminal board of voltage supply for gas 24 V AC heating.
- Position 9** Adaptor of wire spool.
- Position 10** Wire spool holder with brake.
- Position 11** Introduce spring.
- Position 12** Introduce tube of EURO connector.

CONTROL PANEL – ANALOG MODEL – STANDARD

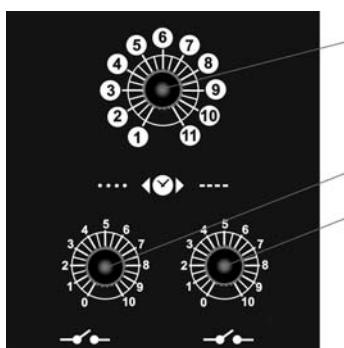


Pic. A

PICTURE A

- Position 1** Potentiometer of speed adjustment of wire feed.
- Position 2** Switch of SPOT function with potentiometer of spot time adjustment.
- Position 3** Switch of DELAY function with potentiometer setting delay time between particular spots, slow pulses and switch of two-time and four-time functions.

DIGITAL CONTROL PROCESSOR

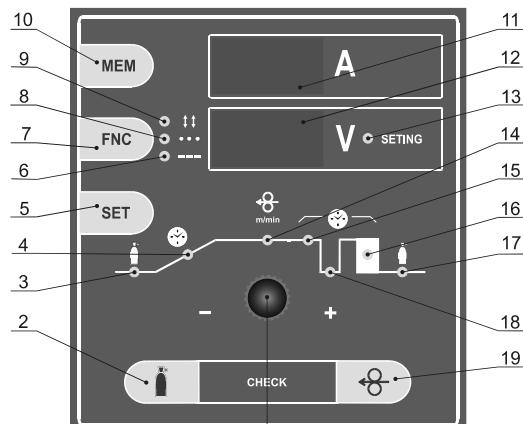

PICTURE B


- Position 1** Potentiometer setting parameters.
- Position 2** Button TEST OF GASES.
- Position 3** LED signalizing choice of adjustment of gas fore-blow.
- Position 4** LED signalizing choice of setting start time of welding wire speed.
- Position 5** Button SET - it allows choosing setting parameters.
- Position 6** LED illustrates switching on of pulse function.
- Position 7** Button welding mode - it allows switching on and off of two-time and four-time modes, spot and pulse welding.
- Position 8** LED illustrating spot welding mode.
- Position 9** LED illustrating four-time welding mode.
- Position 10** Button MEM allows loading of values of voltage and welding current which were measured last time.
- Position 11** LCD of welding current.
- Position 12** LCD showing welding pressure and values with LED SETTING light up. They are values of speed of wire feeder, pre-gas etc.
- Position 13** LED SETTING which is on only while setting parameters: speed of wire feeder, start of wire, pre-gas and post-gas, spot time and pulse time, burning out of wire.
- Position 14** LED illustrating choice of speed adjustment of welding wire feed.
- Position 15** LED illustrating choice of setting spot time LED.
- Position 16** LED signalizing choice of burning out time adjustment.
- Position 17** LED illustrating post-gas time.
- Position 18** LED signalizing choice of setting pulsation time.
- Position 19** Button wire feeder

PICTURE C

- Position 1** Potentiometer setting parameters.
- Position 2** Button TEST OF GASES.
- Position 3** LED illustrating pre-gas.
- Position 4** LED illustrating start of speed of welding wire.
- Position 5** Button SET - it allows choosing setting parameters.
- Position 6** LED illustrates switching on of pulse function.
- Position 7** Button welding mode - it allows switching on and off of two-time and four-time modes, spot and pulse welding.
- Position 8** LED illustrating spot welding mode.
- Position 9** LED illustrating four-time welding mode.
- Position 10** Switch of synergic function - SYN on and off.
- Position 11** LED signaling switching synergic function on.
- Position 12** LCD of welding current.

- Position 13** LED signaling approximate power values of welding material on display. When off display shows value of welding current.
- Position 14** LED signaling recommendation of what kind of choke outlet should be used (only with machines 255 and higher, in this case it concerns outlet L2).
- Position 15** LED signaling recommendation of what kind of choke outlet should be used (only with machines which have three outlets for chocking coil). If LED in positions 14 and 15 are not on, outlet of chocking coil L1 is connected.
- Position 16** LCD showing welding pressure and vaules with LED SETTING light up. They are values of speed of wire feeder, pre-gas etc.
- Position 17** LED SETTING which is on only while setting parameters: speed of wire feed, wire start, fore-blow and gas after-blow, spot and pulsation time, wire burning out.
- Position 18** LED illustrating choice of speed adjustment of welding wire feed.
- Position 19** LED illustrating choice of setting spot time.
- Position 20** LED illustrating choice of burning out time adjustment.
- Position 21** LED illustrating choice of setting gas after-blow time.
- Position 22** LED illustrating choice of pulsation time adjustment.
- Position 23** Button wire feeder.

DIGITAL CONTROL SYNERGIC

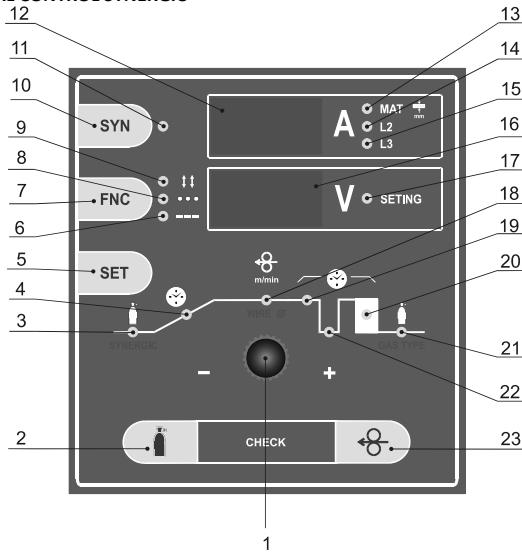

Pic. C

1

Connection of welding torch

With the machine disconnected from the supply, connect welding torch into EURO connector (pict. 1, pos. 4; pict 2, pos. 3). Connect earth cable to gladhand (if equipped on machine) and tighten it. The welding torch and the earth cable should be as short as possible, close to each other and positioned at the floor level or close to it.

WELDING PART

The part to be welded must always be connected to the earth in order to reduce electromagnetic emission. Much attention must be afforded so that the earth connection of the part to be welded does not increase the risk of accident to the user or the risk of damage to other electric equipment.

Connection of the welding wire and adjustment of gas flow

Before connecting the welding wire, it is necessary to check the wire feed rolls if they correspond to the profile of the roll groove. When using the steel welding wire, it is necessary to use the roll with the V-shaped roll groove. A list of rolls can be found in Chapter 24 „Spare parts of wire feeders and List of rolls“.

CHANGING OF WIRE FEED ROLL

Rolls are two-grooved. These grooves are designed for two different diameters of the wire (e.g. 0.8 and 1.00 mm).

- lift the holding-down mechanism
- if there is a suitable groove on the roll, turn the roll and put it back on the shaft and secure it with a plastic locking screw

CONNECTION OF WELDING WIRE

- Take off the side cover of wire container.
- Put on the wire spool onto the holder into the container (pic. 2).
- In case of using wire coil 5 kg, apply the spacer plastic rings, see picture 3A. If you use wire coil 15 kg, use plastic adaptors according to picture

3B. Tighten a castle nut so that wire coil could turn but it would be hampered. You must always secure the castle nut with a cotter pin.

- If you use machines supplied with a plastic holder of wire coil, apply a tightening screw under the plastic nut to adjust brake, see picture 3C.
- Cut off the end of the wire fastened to the edge of the roller and lead it into the inlet guide (pic. 2 pos. 13), then through the roll of feed into the draw-in tube (pic. 2 pos. 14) 10 cm at least.
- Check if the wire leads through the right feed groove.
- Tilt the holding-down roll down and return the holding-down mechanism into the vertical level.
- Adjust the nut pressure of thrust to secure the wire feed without problems and deformation by too much thrust.
- Dismount the gas tip of the welding torch.
- Unscrew the flow drawing tip.
- Connect the socket plug into the network.
- Turn on the main switch (pic. 2 pos. 1) into position 1.
- Press the button of the torch. The welding fire is lead into the torch. The speed of the leading-in must be adjusted with the potentiometer with the speed of the wire feed (pic. 2 pos. 3).
- After the run of wire from the torch, screw the flow drawing tie and the gas tube.
- Before welding use separating spray in space of the gas tube and the flow drawing tie. In that way you prevent adherence of metal spatter and prolong the life of the gas tube.



Pic. 3A



Pic. 3B



Pic. 3C

WARNING! During wire threading don't aim the torch against eyes! Be careful when manipulating the wire feed because of possible injury of a hand with sheaves.

CHANGES WHEN USING ALUMINIUM WIRE

For welding with aluminium wire it is necessary to use a special roll with „U“ profile (chapter spare parts of wire feed and list of sheaves). In order to avoid problems with „ruffle“ of wire, it is necessary to use wire in diameter min. 1.0 mm from alloys AlMg3 or AlMg5. Wires from alloys A1995 or AISi5 are too soft and can easily cause problems with feed. For welding of aluminium it is necessary to equip the torch with a teflone Bowden and the special flow drawing tie. As shielding atmosphere it is necessary to use pure Argon.

ADJUSTMENT OF GAS FLOW

The electric arc and the welding pool must be perfectly protected by the gas. Too little amount of the gas cannot create necessary shielding atmosphere and on the contrary, too big amount of gas entrains air into the electric arc, which makes the weld imperfectly protected.

Proceed as follows:

- fix the gas tube with the filter on the inlet of the gas valve on the back side of the machine (pic. 2, pos. 7)
- if you use the gas carbon dioxide, it is suitable to plug in the gas heating (during the flow less than 6 litres/min. the heating is not necessary)
- plug in the cable of heating into the socket (pic. 2, pos. 8) on the machine and into the connector at the cylinder pressure regulator, polarity is not important
- unplug the holding-down mechanism of the wire feed and press the button of the torch

Adjustment of welding parameters

FUNCTION FACTORY CONFIGURATION

Function Factory configuration allows setting original parameters of the machines from the manufactory centre. It serves fast initial setting. It is carried out when the machine is switched off - we press and hold the button SET and

we shall start the machine using the main switch. Initial - so called factory configuration is setting up automatically for all values - speed of wire feed, pre-blow, after-blow, soft-start, burn out, spot, pulse.

PRINCIPLE OF MIG/MAG WELDING

Welding wire is leading from the roller into the flow drawing tie with the use of the feed. Arc joins thawing wire electrode with welding material. Welding wire acts as a carrier of the arc and as the source of additional material at the same time. Protective gas flows from the spacer which protects the arc and the whole weld against the effects of surrounding atmosphere (pic. 4).

ADJUSTMENT OF WELDING PARAMETERS OF VOLTAGE AND SPEED WIRE

Adjustment of the main welding parameters of welding voltage and speed of wire shift is carried out with a potentiometer of wire speed (picture A position 1) and a voltage switch (picture 2, position 1). You shall always allocate speed of wire shift to adjusted voltage (switch position 1 - 10). Adjusted parameters depend on used protective gas, wire diameter, applied wire type, size and position of a weld etc. Reference setting of wire speed and switch positions can be found in page 56-57.

FOR INSTANCE:

Welding machine 190, used protective gas MIX (82% Argon and 18% CO₂) and used wire diameter 0,8mm can be found in a chart (program No). Adjusted values will be then - Switch position 1 and adjusted speed of wire shift will be 2,3 m/min.

MACHINES PROCESSOR AND SYNERGIC


Table 4 - range of value settings

	Pre-gas time (s)	Approaching speed (m/min)	Starting time of wire feeder speed (s)	Speed of wire feeding (m/min)	Spot time (s)	Delay time (s)	Burn out (s)	Post-gas time (s)
PROCESSOR	0-3	-	0,1-5	-	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10
SYNERGIC	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10
SYNERGIC 215, 245	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10

Setting speed of wire shift

Press button SET until you switch on LED marked in the picture.

SET

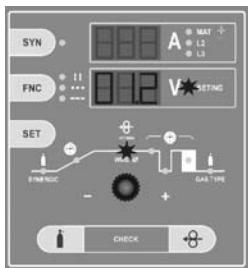

Use the potentiometer to set up required value of shift speed within range 0.5-20 m/min.

NOTE 1: Speed of wire shift can also be adjusted and changed during welding. Either a potentiometer or a remote control UP/DOWN can be used. During welding (turning the potentiometer).

NOTE 2: Bottom display shows speed of wire shift only if red LED SETTING and LED "m/min" are on.


ADJUSTMENT OF OTHER WELDING PARAMETERS

Controlling electronics of machines PROCESSOR and SYNERGIC enables adjustment of the following welding parameters:

- Time duration of gas fore-blow (time of protective gas fore-blow before the beginning of welding process).
- Time of start of wire shift speed - function SOFT START (time of start from minimum shift speed up to value of adjusted welding wire speed).
- Approaching wire speed (table 4)
- Speed of wire shift m/min (speed of wire shift during welding).
- Time of switching off interval of welding voltage on arc opposite wire shift: „burning out“ of wire towards the torch top.
- Time of gas afterblow after finishing welding process.

Setting gas fore-blow


Press button SET until you switch on LED marked in the picture.

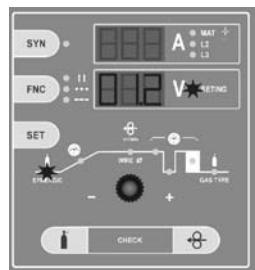

Use the potentiometer to set up required value of gas fore-blow time within sec.

Adjustment of wire burning out


Press button SET until you switch on LED marked in the picture.

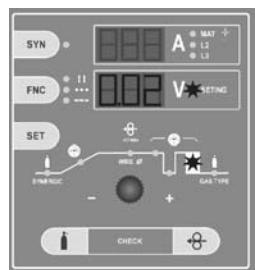

Use the potentiometer to set up required value of wire burning out within sec.

Setting of gas afterblow

Press button SET until you switch on LED marked in the picture.

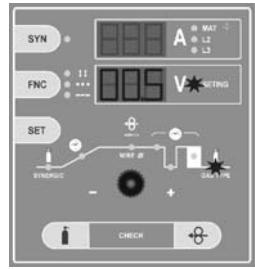

Use the potentiometer to set up required value of gas afterblow time 0-5 sec.

ADJUSTMENT OF THE START OF WIRE SPEED - THE FUNCTION SOFT-START


Adjustment of the function SOFT-START which secures an error-free start of the welding process SOFT-START enables adjustment of the following parameters:

- the start time of welding wire speed from minimum speed up to adjusted welding speed
 - approaching wire speed before welding arc ignition
- Both the functions work in a different way. For a softer start approaching wire speed is recommended (not for PROCESSOR machines).

Adjustment - The start time of welding wire speed

Press the button SET until the LED is on, marked in the picture.

SET

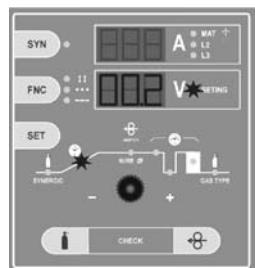


Adjust the required value of the start time of the wire speed shift with a potentiometer within the range of 0 - 5 sec. (0,1 - 5 sec. in PROCESSOR).

Adjustment of the approaching wire speed shift

!ATTENTION! Before adjusting the approaching speed of the wire, switch off the start time of the wire speed shift - set the value "0". Adjustment of the approaching speed - „the wire outlet“ is possible only when the function of the start time of wire speed is switched off - it means you have to set the value „0“ according to the description in the previous chapter.

Press the button SET until the LED is on, marked in the picture.

SET

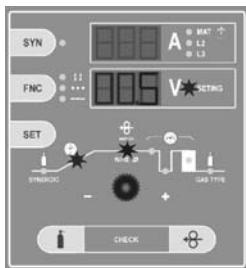

Adjust the required value of the approaching speed of the wire shift with a potentiometer within the range of **0.5 up to 20 m/min.**

NOTE 1: Adjusted values will be stored automatically in memory after pressing torch button for a period of about 1 sec.

NOTE 2: Set values can't be changed during welding, except speed of wire shift.

FUNCTION FACTORY CONFIGURATION

Function factory configuration is used for initial setting of all parameters for controlling electronics. After you have used this function, all values will be adjusted automatically on values pre-set by producer like with a new machines. In other words, you restart controlling electronics.

Switch the main switch off. Press and hold button SET.

OFF **SET** ON

Switch the main switch on. Release button SET. Display shows values of initial adjustment.

ADJUSTMENT OF WELDING MODE

Controlling electronics of machines PROCESSOR and SYNERGIC enables welding in the following modes:

- Smooth two-cycle and four-cycle mode
- Spotting and pulse in two-cycle
- Spotting and pulse in four-cycle

Setting up two-cycle welding mode

Mode two-cycle is set up when the machine is switched off and there is no LED on such.

FNC ● :::: ---

Setting two-cycle SPOTTING

Press button until you switch on LED SPOTTING in the picture.

FNC * ::::

Mode two-cycle spotting is adjusted.

Setting two-cycle PULSE

Press button until you switch on LED PULSE.


FNC * ::::

Mode two-cycle pulse is adjusted.

Setting SPOTTING time

Press button SET until you switch on LED marked in the picture.

SET

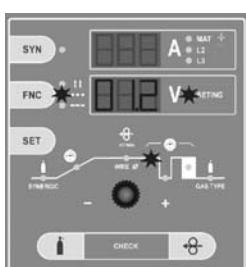


Use the potentiometer to set required value of spot time **0.1-5 sec.**

Setting PULSE time

Press button SET until you switch on LED marked in the picture.

SET

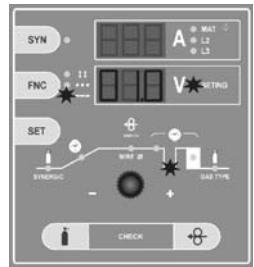

Use the potentiometer to set up required value of interval time between particular **0.1-5 sec.**

Setting four-cycle welding mode

Press button FNC until you switch on LED.

FNC * ::::

Mode four-cycle is adjusted.

Setting four-cycle SPOTTING

Press button FNC until you switch on two LED four-cycle and SPOTTING in the picture.

FNC * ::::

Mode four-cycle spotting is adjusted.

Setting four-time PULSE mode

Press button FNC until you switch on two LED four-cycle and PULSE in the pic.

FNC * ::::

Mode four-cycle pulse is adjusted.

FUNCTION MEM (ONLY WITH MACHINES PROCESSOR)

Function enables back recall and display of last stored parameters for a period of about 7 sec.

Press button MEM

MEM

Display will show last measured values of welding voltage and current for 7 sec. Values can be recalled repeatedly.


FUNCTION SYNERGIC (ONLY WITH MACHINES SYNERGIC)

Function synergic simplifies operating and adjustment of welding parameters. Operating staff can specify type of program through a simple setting of gas type and wire diameter. To set welding parameters you can set simply and easily voltage with a switch and electronics will adjust speed of wire shift automatically.

Switching on function SYNERGIC

Press button SYN until you switch on LED SYN and LED material thickness.

SYN

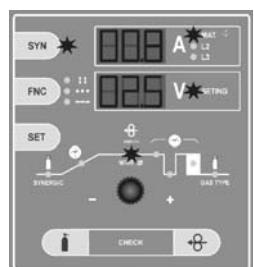


Function SYNERGIC is on.

Program choice - adjustment of wire diameter and gas type


Press button SET until you switch on LED marked in the picture.

SET

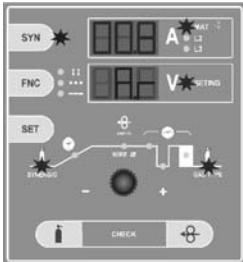

Using the potentiometer, you shall choose gas type you are going to apply - **CO₂** or Ar (marks MIX argon and CO₂ gas in ratio 18 CO₂ and the rest Ar. Press button SET until you switch on LED diode marked in picture.

SET

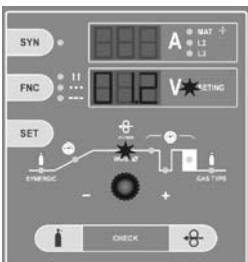


Use the potentiometer, thus you shall choose wire diameter SG2 you are going to use - 0.6 - 0.8 - 1.0 mm.

Approximate thickness of material possible to weld according to current adjustment will be shown on upper display. Currently adjusted speed of wire shift will be shown on bottom display, which is changed automatically when you change positions of voltage switch. Fall or rise in welding capacity is adjusted with a voltage switch.

Switching function SYNERGIC OFF

Press button SYN. Diode SYN and material thickness will switch off.

SYN

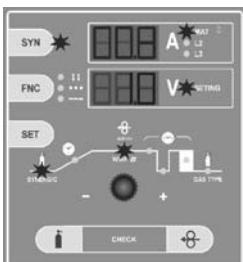

Function SYNERGIC is off.

NOTE 1: Shown values of material thickness are only approximate. Thickness of material can vary according to welding position etc.

NOTE 2: To correct parameter for wire shift, you shall use a potentiometer or buttons of remote control UP/DOWN.

NOTE 3: Parameters of the program synergic function are designed for copper coated wire SG2. In order to reach the correct function of the synergic programs, it is necessary to use quality wire, protective wire, gas and welding material.

NOTE 4: In order to reach the correct function of the synergic machine it is necessary to keep prescribed diameters of cables to wire diameters and the right die otherwise the correct function of the machine is not guaranteed. Further on, it is necessary to secure quality power supply - 400V, max. +/- 5%, connecting to ground of the welding material (use an earthing clip directly on the welding material).

RECORDING OWN PARAMETERS OF THE SPEED OF THE WIRE SHIFT INTO MEMORY

The function of storing parameters is on only if the function synergic is on.

1. Choose the required speed of the wire shift.
2. Press and hold the button SYN and then.

SYN

press the button test gas (MEM)



3. Release both the buttons - new parameters are stored.

All the required parameters can be stored and rewritten in this way as necessary. The recorded parameter is adjusted always in the same position of the voltage switch when the parameter was stored.

A return to original parameters synergic adjusted by the producer is done by the follow-up pressing and holding the button SYN and then pressing and releasing the button of wire threading. In such a way it is possible to return single parameters which have been stored.

A total return of all the pre-adjusted values to the values set up by the producer can be done through the function factory configuration.

FUNCTION LOGIC - ONLY WITH MACHINES PROCESSOR AND SYNERGIC

Function LOGIC includes a file of simplifying and clarifying points which present adjusted and currently set values.


If two displays show a few different parameters, it is necessary to simplify presentation of parameters. Function LOGIC operates just in this way - it makes everything clear and distinct:

- Upper display switches on during welding process only when electronics makes measurements and shows welding current A (in case there is no mode SYNERGIC on with machines Synergic, display is lit up constantly and only shown values change). After approx. 7 sec. display switches off automatically again. Thus electronics increases orientation while reading parameters during adjustment.
- Upper display shows only welding current. When function synergic is on (only with machines Synergic), upper display shows thickness of material.
- Bottom display shows welding voltage while welding and other values - time, speed etc. during adjustment.
- LED SETTING will switch off during welding process only when a digital voltmeter is used.
- LED SETTING is on during welding only when operating staff is adjusting and changing speed of wire shift with a potentiometer or a remote control UP/DOWN. As soon as operating staff stops adjustment of a parameter, LED SETTING will be switched off automatically within 3 sec. and display shows value of welding voltage.

Recommended adjustment of welding parameters see charts on pg. 56 - 57.


PRINCIPLE OF MIG/MAG WELDING

Welding wire is leading from the roller into the flow drawing tie with the use of the feed. The Arc joins thawing wire electrode with welding material. Welding wire functions as a carrier of the arc and as the source of additional material at the same time. Protective gas flows from the spacer which protects arc and the whole weld against the effects of surrounding atmosphere (pic. 4).

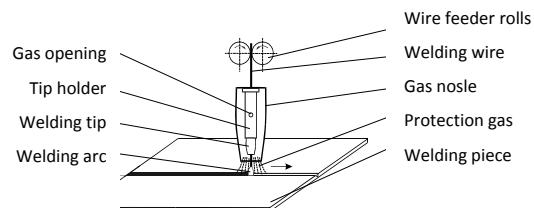

Picture 4

ADJUSTMENT OF WELDING PARAMETERS

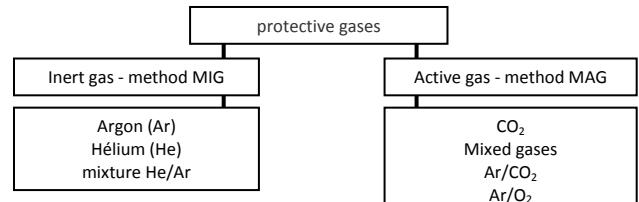

For approximate adjustment of welding current and voltage with MIG/MAG methods corresponds with empirical relation $U = 14 + 0.05 \times I$. According to this relation we can assess required tension. During adjustment of the tension, we must take into account with its decrease at loading by welding. Decrease of tension is approximately 4.8 V to 100 A.

Adjustment of welding current is done so that for chosen welding tension set required welding current by increasing or decreasing of the speed of wire feed or we tune the tension so that the welding arc is stable. For good quality of welds and optimal adjustment of welding current it is necessary to reach the distance of drawing die from material of approximately $10 \times \varnothing$ of welding wire (pic. 4). Dipping of drawing die in gas tube should not extend 2 - 3 mm.

Welding work cycles


Welding machines work in four working cycles:

- continuous two-cycle time
- continuous four-cycle time
- spot welding two-cycle time
- pulse welding two-cycle time

Adjustment of the machines for these work cycles is done through two switches with potentiometers (pic. 2, pos. 5 and 6). On the control panel there are shown their functions in schemes.

TWO-STROKE CYCLE


During this function both potentiometers are always switched off. Welding process is started by only the pressing the switch of the torch. The switch must always be held during the welding process and it can be interrupted releasing the switch of the torch.

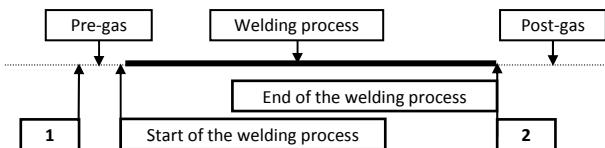

1. Push and hold the switch of torch
2. Release the switch of torch

FOUR-WORK CYCLE


It is used to weld long, when the welder does not have to hold the switch of the torch all the time. The function is started pressing the switch from the position 0 into any of 1-10. You will start the welding process in such a way. After releasing of the switch, the welding process still goes on. Only after a further pressing and releasing of the switch of the torch, the welding process is interrupted.

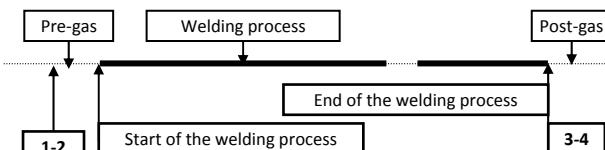

- 1-2. Push and hold the switch of torch
- 3-4. Release the switch of torch

SPOT WELDING


It is used for welding by individual short spots, whose length can be continuously adjusted by turning of the left potentiometer (pic. 2, pos. 6) for required value on the scale (toward the right direction, the interval is prolonged). By pressing the switch on the torch, the time circuit is started, which starts the welding process and after the set time it turns off. After further pressing the button, the whole process is repeated. For turning off the spot welding it is necessary to switch off the potentiometer into position 0. The right potentiometer is off during the whole time of spot welding.

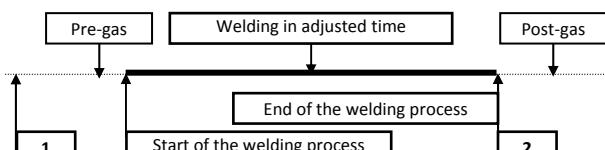

1. Push and hold the switch of torch
2. Release the switch of torch

PULSE WELDING

It is used for welding by short spots. Length of these spots and pauses can be continuously adjusted. It is set up turning the left potentiometer, which is for the length of spot (pic. 2, pos. 6) and the right potentiometer, which is for the length of pauses (pic. 2, pos. 7) from the position 0 into required value on the scale (towards the right direction, the pause is prolonged). By pressing the switch of the torch, time circuit is started, which starts the welding process and after certain time turns it off. After set pause, the whole activity is repeated. To interrupt the function, it is necessary to release the switch on the welding torch. To turn off the function, it is necessary to switch both potentiometers into position 0.

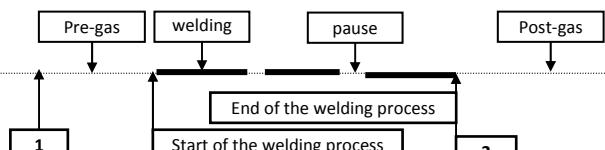

1. Push and hold the switch of torch
2. Release the switch of torch

PRE-BLOW, AFTERBLOW AND AFTER - COMBUSTION OF WIRE

Values of pre-blow, afterblow and after-combustion of wire are fixed by the producer.

Prior to welding

IMPORTANT: before switching on the welder, check once again that the voltage and the frequency of the power network correspond to the rating plate.

1. Adjust the welding current using the panel potentiometer (pos. 1 fig. 2). Adjust the PROCESS switch (pos. 1 fig. A) to the most suitable position according to the type of welding to be carried out.
2. Turn on the welder by selecting pos. 1 on the supply switch (pos. 2 fig. 2).
3. The green signal light shows that the welder is switched on and ready to be operated.

Maintenance

WARNING: Before carrying out any inspection of the inside of the generator, disconnect the system from the supply.

SPARE PARTS

Original spare parts have been specially designed for our equipment. The use of non-original spare parts may cause variations in performance or reduce the foreseen level of safety. We decline all responsibility for the use of non-original spare parts.

THE GENERATOR

As these systems are completely static, proceed as follows:

- Periodic removal of accumulated dirt and dust from the inside of the generator, using compressed air. Do not aim the air jet directly onto the electrical components, in order to avoid damaging them.
- Make periodical inspections in order to individuate worn cables or loose connections that are the cause of overheating.
- Periodical revision inspection of the machines has to be done once in a half of year by an authorised staff in accord with CSN 331500, 1990 and CSN 056030, 1993.

WIRE FEED

Great attention has to be paid to the feeding mechanism, especially to the sheaves and the space around them. During the wire feeding, copper coating peels off and small fillings fall off, which are either brought into the spring or pollute the inner space of feeding mechanism. Regularly remove and store up dirt and dust from the inner part of wire store and feeding mechanism.

WELDING TORCH

The welding torch has to be regularly maintained and worn-out parts have to be exchanged on time. The most stressed parts are the flow drawing die, the gas tube, the pipe of the torch, the spring for leading the wire, the coaxial cable and the button of the torch.

The flow drawing leads welding current into wire and at the same time wire is directed to the point of welding. It has service life from 3 to 20 welding hours (according to the producer), which depends on the quality of material of drawing die (Cu or CuCr), the quality and surface finish of wire, welding parameters and service. The exchange of drawing die is recommended after the worn-out of drawing die hole to 1.5 multiple of wire diameter. After each installing and exchange it is recommended to spray the drawing die and its thread with separating spray.

The gas tube leads gas which protects the arc and molten pool. The spatter of metal clogs the tube and it is necessary to clean it regularly to secure good and uniform flow of gas and to avoid short-circuit between the drawing die and the tube. A short-circuit can make damage to the rectifier! The speed of clogging the tube depends particularly on good adjustment of welding process. The spatter of metal is easily removed after spraying the gas tube with separating spray.

After these precautions, spatter falls out partially, though it is necessary to remove it every 10 - 20 minutes from the space between the tube and drawing die with non-metallic rod by mild pounding. According to the current and rate of work you need to take off the gas tube twice of 5 times during the shift and to clear it thoroughly, including channels of the spacer, which serve as gas inlet. You are not allowed to pound with the gas tube since its insulating compound can be damaged.

The spacer is also exposed to the effects of the spatter and heat stress. Its service life is 30 - 120 welding hours (according to the producer).

Time intervals of changing the springs depend on the wire purity and maintenance of the feeding mechanism and adjustment of the trust of feed sheaves. Once a week it has to be cleaned with trichloroethylene and blown through with compressive air. In the case of high working-out or its clogging the spring has to be exchanged.

The pointing out of any difficulties and their elimination

The supply line is attributed with the cause of the most common difficulties.

In the case of breakdown, proceed as follows:

1. Check the value of the supply voltage
2. Check that the power cable is perfectly connected to the plug and the supply switch
3. Check that the power fuses are not burned out or loose
4. Check whether the following are defective:
 - The switch that supplies the machine
 - The plug socket in the wall
 - The generator switch

NOTE: Given the required technical skills necessary for the repair of the generator, in case of breakdown we advise you to contact skilled personnel or our technical service department.

Procedure for welder assembly and disassembly

Proceed as follows:

- Unscrew the 5 screws holding the left side panel (10 screws in machines 2200 - 2400).
- Proceed the other way round to reassemble the welder.

Ordering spare parts

For easy ordering of spare parts include the following:

1. The order number of the part
2. The name of the part
3. The type of the machine or welding torch
4. Supply voltage and frequency from the rating plate
5. Serial number of the machine

EXAMPLE: 2 pcs. code 30451 ventilator SUNON, for machine 205, 3x400V 50/60Hz, serial number ...

Inhaltsverzeichnis

Vorwort
 Beschreibung
 Maschinenausführung
 Technische Eigenschaften
 Anwendungsbereich (ISO/IEC 60974-1)
 Unfallverhütungsvorschriften
 Maschinenaufstellung
 Ausrüstung der Maschinen
 Netzanschluß
 Bedienelemente
 Anschließen des Schweißbrenners
 Draht einführung und Gasdurchflusseinstellung
 Die Einführungsgeschwindigkeit stellen Sie mit Hilfe des Potentiometers der Drahtvorschubgeschwindigkeit ein
 Betriebsart der Schweißung
 Bevor Sie Schweißen beginnen
 Instandhaltung
 Fehlersuche und fehlerbeseitigung
 Zusammenbau und Zerlegen des Schweißgeräts
 Bestellung von Ersatzteilen
 Farbzeichenerklärung
 Erklärung der Sinnbilder am Datenschild
 Orientierungsmäßige Einstellung der Schweißparameter
 Schaltschema
 Ersatzteilliste für Maschine
 Ersatzteile Drahtvorschub und Verzeichnis der Rollen
 Fehlersuche und Fehlerbeseitigung
 Ersatzteilliste
 Qualitätszertifikat des Produktes und Garantieschein

Vorwort

Wir danken Ihnen für die Anschaffung unseres Produktes.

Vor der Anwendung der Anlage sind die Gebrauchsanweisungen des vorliegenden Handbuches auszunutzen zu lesen.



Um die Anlage am besten auszunutzen und den undeinerlangen lebenidaver Lebensdauer ihrer Komponenten zu gewährleisten, sind die Gebrauchsanweisungen und die Wartungsvorschriften dieses Handbuches zu beachten. Im Interesse unserer Kundschaft empfehlen wir, alle Wartungsarbeiten und nötigenfalls alle Reparaturarbeiten bei unseren Servicestellen durchführen zu lassen, wo speziell geschultes Personal mittels der geeigneten Ausrüstung Ihre Anlage am pflegen wird. Da wir mit dem neuesten Stand der Technik Schritt halten wollen, behalten wir uns das Recht vor, unsere Anlagen und deren Ausrüstung zu ändern.

Beschreibung

180 - 245, 2200 a 2400 sind professionelle Schweißmaschinen, die zum Schweißen nach Methoden MIG (Metal Inert Gas) und MAG (Metal Active Gas) bestimmt sind. Es sind Schweißstromquellen mit flacher Charakteristik. Es geht um das Schweißen in der Schutzatmosphäre der aktiven und Inertgase, wo das Zusatzmaterial in Form des „endlosen“ Drahts ins Schweißbad mittels Drahtvorschub zugebracht wird. Diese Methoden sind sehr produktiv, insbesondere für die Verbundungen der Konstruktionsstahle, niedrig legierten Stähle, Aluminium und dessen Legierungen geeignet.

Die Maschinen sind als fahrbare Anlagen gelöst, die sich voneinander durch die Leistung und Ausstattung unterscheiden. Die Schweißstromquelle, die Drahttrommel und der Drahtvorschub befinden sich in einem kompakten Blechschränk mit zwei festen und zwei drehbaren Rädern. Die Maschinen sind zum Schweißen von dünnen und mittleren Materialdicken bei der Verwendung der Drähte ab dem Durchmesser von 0,6 bis zu 1,0 mm bestimmt.

Die Standardausrüstung der Maschinen ist in der Kapitel „Ausrüstung der Maschinen aufgeführt“. Die Schweißmaschinen sind in Übereinstimmung mit allen Normen und Anordnungen der Europäischen Union und der Tschechischen Republik.

BEMERKUNG: Die Maschinen sind für die industrielle Benutzung geeignet.

Maschinenausführung

Die Maschinen 180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245, 2200, 2400 werden serienmäßig in den folgenden Ausführungen geliefert (Die Maschinen 2200 und 2400 nur in der Ausführung STANDARD):


Analogausführung STANDARD

Einfache und zuverlässige Bedienung der Maschinen. Die Bedienung ist mit einem Potentiometer des Drahtvorschubs und zwei weiteren Potentiometern mit Schalter ausgeführt, mit denen die Funktionen Punkt, Puls und Viertakt. Diese Variante wird standardmäßig nicht mit dem Voltamperemeter ausgestattet.

Tabelle 1


Technische Daten	180	190	200	215	205	215E	225	245	2200	2400
Eingangsspannung 50Hz	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Schweißstrombereich	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	30 - 215 A
Leerspannung	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	20 - 36,5 V
Anzahl der Regulierungsstufen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Belastung 25%	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (30%)	215 A (40%)
Belastung 60%	95 A	120 A	150 A	160 A	95 A	120 A	150 A	160 A	150 A	190 A
Belastung 100%	80 A	90 A	120 A	140 A	80 A	90 A	120 A	140 A	135 A (při 40°C)	170 A (při 40°C)
Netzstrom/Leistungsaufnahme 60%	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	7,3 A/4,7 kVA	10,5 A/6,7 kVA
Wicklung	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu/Al
Schutz	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Drahtvorschub	2-Rolle	2- Rolle	2- Rolle	2- Rolle	2- Rolle	2- Rolle	2- Rolle	2- Rolle	2- Rolle	2- Rolle
Drahtvorschubrollen	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
Drahtvorschubgeschwindigkeit	1 - 25 m/min STANDARD; 0,5 - 20 m/min PROCESSOR und SYNERGIC									1 - 25 m/min
Ø Draht - Stahl	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
- Alu	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
- Fülldraht	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
LCD - V/A - Anzeige	nur PROCESSOR und SYNERGIC									nein
Deckung	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Isolierungsklasse	F	F	F	F	F	F	F	F	F,H	F,H
Norm	EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10									
Abmessung LxBxH	790 x 485 x 660 mm									885x486x655 mm
Gewicht	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	57 kg	65 kg

Erwärmungstests werden bei der Umgebungstemperatur durchgeführt und die Belastung für 40°C wurde mit der Simulation entschlossen.

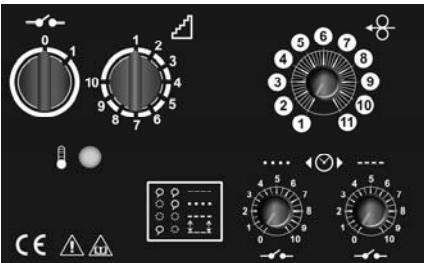


Digitalausführung PROCESSOR

Einfach gelöste Bedienung aller Funktionen für das MIG-/MAG-Schweißen. Einfache Bedienung und Einstellung aller Werte wird mit einem Potentiometer und zwei Tasten durchgeführt. Zur Einfachheit der Bedienung trägt auch die Funktion LOGIC bei. Die Maschinen mit dieser Bedienung sind mit einem digitalen Voltamperemeter mit Speicher ausgestattet. Die einfach gelöste Bedienung ermöglicht die Einstellung der Werte für Gas - Vorströmen/Nachströmen, Funktion SOFT START, Draht verlöschen, Punkt und Puls. Die Bedienung ermöglicht die Einstellung der Zweitakt- und Viertakt - Betriebsart. Die Progressive Einführung des Drahtes ermöglicht seine problemlose Einführung. Die elektronische Regulierung der Drahtvorschubgeschwindigkeit verfügt über die Rückkopplungsregulierung des Drahtvorschubs, die die eingestellte Vorschubgeschwindigkeit konstant erhält.

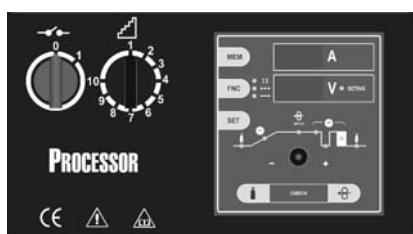

Synergetische Ausführung SYNERGIC

Sie vereinfacht in erheblicher Weise die Einstellung der Schweißparameter. Durch die einfache Einstellung des Schweißdrahtdurchschnitts und des verwendeten Schutzgases bestimmt die Bedienung den Programmtyp. Dann reicht nur noch eine einfache Einstellung mit einem Umschalter und die Steuereinheit Synergic wählt die am besten geeigneten Parameter der Drahtvorschubgeschwindigkeit aus. Für die einfache Bedienung und Einstellung aller Werte dienen ein Potentiometer und zwei Tasten. Zur Einfachheit der Bedienung trägt auch die Funktion LOGIC bei. Die Maschinen mit dieser Bedienung sind standardmäßig mit einem digitalen Voltamperemeter mit Speicher ausgestattet. Die einfach gelöste Bedienung ermöglicht die Einstellung der Werte für Gas - Vorströmen/Nachströmen, Funktion SOFTSTART, Draht verlöschen, Punkt und Puls. Die Bedienung ermöglicht die Einstellung der Zweitakt- und Viertakt - Betriebsart. Die Progressive Einführung des Drahtes ermöglicht seine problemlose Einführung. Die elektronische Regulierung der Drahtvorschubgeschwindigkeit verfügt über die Rückkopplungsregulierung des Drahtvorschubs, die die eingestellte Vorschubgeschwindigkeit konstant erhält.

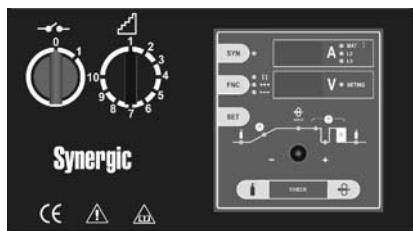

Einsatzbeschränkung

(EN 60974-1)

Die Anwendung der Schweißstromquelle ist typisch diskontinuierlich, wo die effektivste Arbeitszeit für das Schweißen und der Stillstand für Positionierung der Schweißteile, Vorbereitungsvorgang u.s.w. ausgenutzt ist.

Diese Schweißinverter sind durchaus in Hinsicht auf Belastung max. von dem Schweißstrom bei dem angegebenen Zyklus nach der Tabelle Die technischen Angaben von den einzelnen Maschinen. Die Richtlinie gibt die Belastung im 10 Minuten Zyklus an. Zum Beispiel für 30% Belastungsarbeitszyklus hält man 3 Minuten von dem Zehnminutenzeitabschnitt. Falls der zulässige Arbeitszyklus überschritten war, ist er infolge des gefährlichen Überhitzen durch Termostat unterbrochen, im Interesse der Wahrung von Schweißkomponenten. Dieses ist durch Aufleuchten der gelben Signallampe am vordere Schaltpult angezeigt (Bild 2, pos. 4) - nur bei der Aufführung STANDARD. Bei der Ausführung PROCESSOR und SYNERGIC wird die Aufschrift ERR auf dem Display gezeigt. Nach mehreren Minuten, wo wieder zur Abkühlung der Maschiene kommt und die gelbe Signallampe erloscht, steht die Maschine

wieder betriebsbereit. Die Maschinen sind so ausgelegt, daß sie mit dem Schutzpegel IP 21S übereinstimmen.

Unfallverhütungsvorschriften

Die Schweißgeräte sollen nur für Schweißen benutzen und nicht für keine andere unzureichende Nutzung. In keinem Fall darf dieses Gerät für Auftauen der Rohre benutzen. Die vorliegenden Produkte sind ausschließlich zum Schweißen und nicht zu anderen, unsachgemäßen Zwecken anzuwenden. Sie dürfen nur von geschultem und erfahrenem Personal bedient werden. Der Bediener soll sich an den Unfallverhütungsvorschriften CEI 26-9-CENELEC 4D407, EN 050601, 1993, EN 050630, 1993 halten, um sich selbst und Dritten keine Schäden anzurichten.

SCHLAGVORBEUGEN

- Keine Reparaturarbeiten beim Generator unter Spannung durchführen.
- Vor jeglicher Wartungs - oder Reparaturarbeiten die Schweißmaschine vom Netz trennen.
- Sich vergewissern, daß die Schweißmaschine mit einer Erdung verbunden ist.
- Die Anlageaufstellung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Sämtliche Verbindungsstellen den gültigen Sicherheitsnormen (EN 60974-1) und den Unfallverhütungsvorschriften gemäß sein.
- Es darf nicht in feuchten oder nassen Räumen oder im Regen geschweißt werden.
- Bei abgenutzten oder lockeren Kabeln nicht schweißen. Sämtliche Kabel häufig kontrollieren und sich vergewissern, daß sie völlig isoliert sind, daß kein Draht freiliegt und daß keine Verbindung locker ist.
- Bei Kabeln mit unzureichendem Durchmesser nicht schweißen und das Schweißen einstellen, wenn die Kabel heisslaufen, damit die Isolation nicht allzu schnell abgenutzt wird.
- Komponente unter Spannung nicht berühren. Nach der Anwendung den Brenner oder die Schweisszange sorgfältig ablegen und dabei jegliche Berührung mit der Erdung vermeiden.



SCHUTZ GEGEN SCHWEISSRAUCH UND SCHWEISSGAS

- Schweißrauch und Schweißgas von dem Arbeitsraum, vor allem bei kleinen Arbeitsräumen entfernen.
- Die Schweißanlage in gut belüfteten Räumen aufstellen.
- Eventuelle Lackverkrustungen von den Schweißteilen entfernen, daraus könnten sich giftige Gase entwickeln. Den Arbeitsraum immer belüften.
- Nicht in Räumen schweißen, wo es mögliche Gasverluste gibt oder neben Verbrennungsmotoren.
- Die Schweißanlage fern von Entfettungsbecken, wo Triedämpfe oder andere chlorierte Kohlenwasserstoffe als Lösungsmittel eingesetzt werden, da der Schweißbogen oder die dadurch erzeugten UV-Strahlungen mit diesen Dämpfen reagieren und Fosfogene, ein sehr giftiges Gas bilden.



SCHUTZ GEGEN STRAHLUNGEN, BRANDWUNDEN UND LÄRM

- Nie defekte oder kaputte Schutzmasken tragen.
- Den Schweißbogen ohne den passenden Schirm oder Schutzhelm nie beobachten.
- Augen mit dem entsprechenden, mit inattinischen Glasvisier versehenen Schirm Schutzgrad 9 (14 EN 169) immer schützen.
- Ungeeignete inattinische Glasvisiere sofort wechseln.
- Ein durchsichtiges Glas vor das inattinische setzen, um dieses zu schützen.
- Die Arbeiter im Schweißbereich sollen doe erforderlichen Schützen tragen, andermfalls den Schweißbogen nicht zünden.
- Darauf achten, daß die von dem Schweißbogen erzeugten UV-Strahlungen den Augen der Arbeiter im Schweißbereich nicht schaden.
- Schutzschürzen, splittersichere Brillen oder Schutzhandschuhe immer tragen.
- Lederhandschuhe tragen, um Brandwunden und Hautabschürfungen beim Stückhandhaben zu vermeiden.



VORSICHT, ROTIERENDES ZAHNRADGETRIEBE

- Mit dem Drahtvorschub nur sehr vorsichtig und nur dann manipulieren, wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
- Bei der Manipulierung mit dem Vorschub nie Schutzhandschuhe verwenden, es droht Erfassungsgefahr durch das Zahnradgetriebe.



EXPLOSIONS - UND FLAMMENSCHUTZ

- Jeglichen Brennstoff vom Arbeitsraum fortschaffen.
- Neben entzündlichen Stoffen oder Flüssigkeiten oder in von Explosionsgasen gesättigten Räumen nicht schweißen.



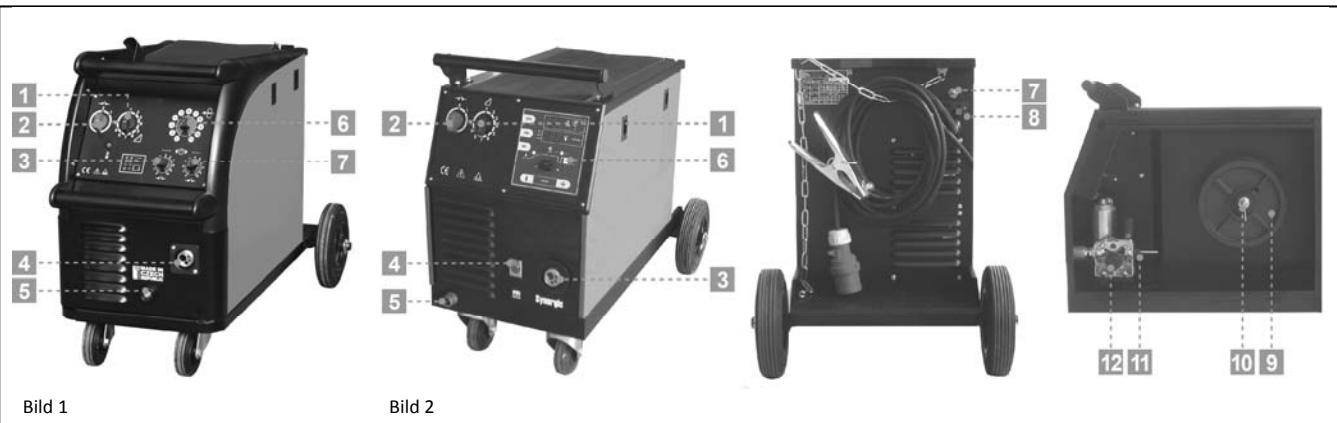


Bild 1

Bild 2

Schließen Sie einen normalisierten Stecker mit geeignetem Belastungswert an das Zuführungskabel an. Sie sollten eine gesicherte elektrische Steckdose mit Sicherungen oder einem automatischen Schutzschalter zur Verfügung haben.

NOTE 1: Eventuelle Verlängerungen des Speisekabels sollen einen passenden Durchmesser aufweisen, der keinesfalls kleiner sein darf als der des serienmäßig gelieferten Kabels.

NOTE 2: Aufgrund der bekanntermaßen instabilen Stromspannung, wie sie von Motorgeneratoren erzeugt wird, sollte das Schweißgerät nicht an eine solche Anlage angeschlossen werden.

Die **Tabelle 2** zeigt die empfohlenen Sicherungswerte der Stromzuführung bei der max. nominalen Belastung der Stromquelle.

Bedienelemente

BILD 1

- Position 1** Zehnstelliger Feinumschalter für Spannung.
- Position 2** Hauptschalter. In Position „0“ ist die Schweißmaschine ausgeschaltet.
- Position 3** Schalter der Funktion PUNKT mit dem Potentiometer der Einstellung der Punktlänge.
- Position 4** EURO Verbindungsstecker für Schweißbrenner.
- Position 5** Die Schnellkupplung vom Erdungskabel.
- Position 6** Potentiometer der Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit.
- Position 7** Schalter der Funktion VERZÖGERUNGSZEIT mit dem Potentiometer der Einstellung der Länge der Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Punkten, langsame Pulse und Schalter der Zweitakt- und Viertaktfunktion.

BILD 2

- Position 1** Zehnstelliger Feinumschalter für Spannung.
- Position 2** Hauptschalter. In Position „0“ ist die Schweißmaschine ausgeschaltet.
- Position 3** EURO Verbindungsstecker für Schweißbrenner.
- Position 4** Konnektor der Fernbedienung UP-DOWN.
- Position 5** Die Schnellkupplung vom Erdungskabel.
- Position 6** Steuertafel Die Maschinen werden je nach Bestellung in der Ausführung STANDARD, PROZESSOR und SYNERGIC geliefert, siehe Seite 3.
- Position 7** Gaseintritt in das elektromagnetische Ventil.
- Position 8** Die Klemme der Spannungsquelle für Gaserwärmung 24 V AC.
- Position 9** Adapter der Drahtspule.
- Position 10** Halter der Drahtspule mit Bremse.
- Position 11** Einführungsbowden des Drahtes.
- Position 12** Einführungsrohr des EURO Steckers.

BEDIENFELD - ANALOGA ASFÜHRUNG - STANDARD

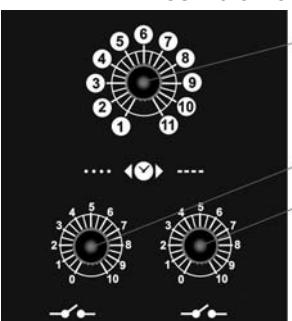


Bild A

BILD A

- Position 1** Potentiometer der Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit.
- Position 2** Schalter der Funktion PUNKT mit dem Potentiometer der Einstellung der Punktlänge.
- Position 3** Schalter der Funktion VERZÖGERUNGSZEIT mit dem Potentiometer der Einstellung der Länge der Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Punkten, langsame Pulse und Schalter der Zweitakt- und Viertaktfunktion.

DIGITALE BEDIENUNG DES FELDES PROCESSOR

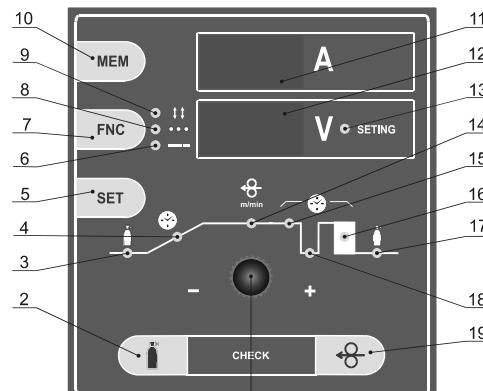


Bild B

BILD B

- Position 1** Potentiometer der Parametereinstellung.
- Position 2** Taste GASTEST.
- Position 3** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für das Gas - Vorströmen.
- Position 4** LED - Diode - zeigt die Wahl der Anlaufzeit der Schweißdrahtgeschwindigkeit an.
- Position 5** Taste SET - ermöglicht die Wahl des Einstellungsparameters.
- Position 6** LED - Diode zeigt die Einschaltung der Puls - Funktion an.
- Position 7** Taste für die Betriebsart des Schweißens - ermöglicht das Ein- und Ausschalten der betriebsart Zweitakt, Viertakt, Punkt und Puls.
- Position 8** LED - Diode zeigt die Betriebsart Punkt an.
- Position 9** LED - Diode zeigt die Betriebsart Viertakt an.
- Position 10** Taste MEM ermöglicht die letzten Spannungen und Schweißstrom gemessenen aufrufen.
- Position 11** LCD - Display des Schweißstroms.
- Position 12** LCD - Display - zeigt die Schweißspannung und die Werte bei der leuchtenden LED - Diode SETTING an. Es sind die Werte der Drahtvorschubgeschwindigkeit, das Gas - Vorströmens usw.
- Position 13** LED - Diode SETTING leuchtet nur bei der Parametereinstellung: Geschwindigkeit des Drahtvorschubs, des Drahtanlaufs, des Gas-Vorströmens und Gas-Nachströmens, Zeit für Punkt und Pulsen, Verlöschen des Drahtes.
- Position 14** LED - Diode - zeigt die Wahl der Einstellung der Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit an.
- Position 15** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für die Zeit des Punktes.
- Position 16** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für die Zeit des Drahtverlöschen.

- Position 17** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für die Zeit des Gas - Nachströmens.
- Position 18** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für die Zeit des Pulsns.
- Position 19** Taste für Draht einführung.

DIGITALE BEDIENUNG DES FELDES SYNERGIC

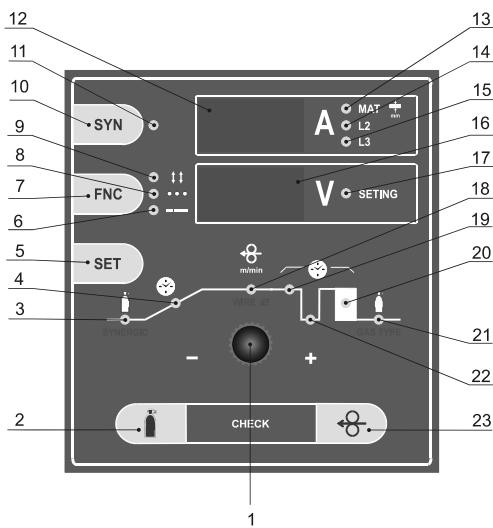


Bild C

BILD C

- Position 1** Potentiometer der Parametereinstellung.
- Position 2** Taste GASTEST.
- Position 3** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für das Gas - Vorströmen.
- Position 4** LED - Diode - zeigt die Wahl der Anlaufzeit der Schweißdrahtgeschwindigkeit an.
- Position 5** Taste SET - ermöglicht die Wahl des Einstellungsparameters.
- Position 6** LED - Diode zeigt die Einschaltung der Puls - Funktion an.
- Position 7** Taste für die Betriebsart des Schweißens - ermöglicht das Ein- und Ausschalten der betriebsart Zweitakt, Viertakt, Punkt und Puls.
- Position 8** LED - Diode zeigt die Betriebsart Punkt an.
- Position 9** LED - Diode zeigt die Betriebsart Viertakt an.
- Position 10** Taste für das Ein- und Ausschalten der Funktion Synergic - SYN.
- Position 11** LED - Diode zeigt die Einschaltung der Synergic - Funktion an.
- Position 12** LCD - Display des Schweißstroms.
- Position 13** LED - Diode - signalisiert die Anzeige des Orientierungswertes der Dicke des geschweißten Materials auf dem Display Wenn die Diode nicht leuchtet, zeigt das Display den Wert des Schweißstromes an.
- Position 14** LED - Diode - signalisiert die Empfehlung, welche Ausführung der Drosselspule verwendet werden soll (lediglich bei den Maschinen 255 und höher, in diesem Fall handelt es sich um die Ausführung L2).
- Position 15** LED - Diode - signalisiert die Empfehlung, welche Ausführung verwendet werden soll (lediglich bei den Maschinen, die drei Ausführungen für die Drosselspule haben).
- Position 16** Falls die LED - Dioden auf den Positionen 14 und 15 nicht leuchten, ist die Ausführung der Drosselspule L1 angeschlossen.
- Position 17** LCD - Display - zeigt die Schweißspannung und die Werte bei der leuchtenden LED - Diode SETTING an. Es sind die Werte der Drahtvorschubgeschwindigkeit, das Gas - Vor-strömens usw.
- Position 18** LED - Diode SETTING leuchtet nur bei der Parametereinstellung: Geschwindigkeit des Drahtvorschubs, des Drahtanlaufs, des Gas-Vorströmens und Gas-Nachströmens, Zeit für Punkt und Pulsen, Verlöschen des Drahtes.
- Position 19** LED - Diode - zeigt die Wahl der Einstellung der Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit an.
- Position 20** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für die Zeit des Punktes.
- Position 21** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für die Zeit des Drahtverlöschen.
- Position 22** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für die Zeit des Gas - Nachströmens.
- Position 23** LED - Diode - signalisiert die Wahl der Einstellung für die Zeit des Pulsns.
- Position 20** Taste für Draht einführung.

Anschließen des Schweißbrenners

Beim Anschließen des Brenners schalten Sie die Maschine vom Netz ab! In den EURO Stecker (Bild 1, Pos. 4; Bild 2, Pos. 3) schließen Sie den Schweißbrenner an und die Überwurfmutter festziehen. Das Erdungskabel schließen Sie in einer Erdungsschnellkupplung an und festziehen. Der Schweißbrenner und Erdungskabel sollten möglichst kurz sein, dicht aneinander und an der Bodenebene oder nahe angebracht.

GESCHWEIßTER TEIL

Um die elektromagnetische Strahlung zu reduzieren, muss das zum Schweißen festgesetzte Material immer mit der Erde fest verbunden sein. Muss man auch darauf achten, damit die Erdung keine Unfallgefahr oder von anderen Elektrischeneinrichtungen erhöhte. Solange es nötig ist, den Geschweißten Teil mit der Erde zu verbinden, sollten Sie direkte Verbindung zwischen den Teil und Erde herstellen.

Draht einführung und Gasdurchflusseinstellung

Vor der Einführung des Schweißdrahtes müssen die Rollen für Drahtvorschub einer Kontrolle unterzogen werden, ob sie und ihre Profil dem benutzten Drahtdurchmesser entsprechen. Bei Verwendung von Schweißdraht aus Stahl findet die Rolle mit V-Profil die Anwendung. Übersicht über allen Rollen finden Sie im Kapitel Rollenübersicht für Drahtvorschub.

ROLLENWECHSEL FÜR DRAHTVORSCHUB

Bei den beiden benutzten Drahtvorschubtypen (Zweirolle und Vierrolle) ist der Wechsel gleich. Die Rollen sind doppelläufig. Diese Rillen sind für zwei verschiedene Durchmesser von Draht bestimmt. (z.B. 0,8 a 1,0 mm).

- heben Sie den Andrückmechanismus ab. Andrückrolle hebt nach oben auf.
- schrauben Sie den Sicherungsplastikzylinder heraus und nehmen Sie die Rolle ab.
- falls die Rolle mit richtiger Rille versehen ist, drehen Sie die Rolle um, setzen sie zurück auf die Welle auf, und sichern durch den Plastikteil.

DRAHTEINFÜHRUNG

- Nehmen Sie die seitliche Abdeckung der Drahttrommel und in die Trommel (Abb. 2) setzen Sie auf den Halter die Drahtspule ein.
- Falls 5kg - Drahtspulen verwendet werden, benutzen Sie die Abgrenzungsunterlagen aus Plastik, siehe Abb. 3A. Für die 15 kg - Drahtplastikspule benutzen Sie die Plastikreduzierungen gem. Abb. 3B. Die Kronenmutter ziehen Sie immer so nach, dass sich zwar die Drahtspule dreht, jedoch angebremst wird. Die Kronenmutter sicher Sie stets mit einem Splint.
- Bei den Maschinen, die mit einem Drahtspulenplastikhalter ausgestattet sind, benutzen Sie zur Einstellung der Bremse die Schraube unter der Plastikmutter, siehe Bild 3C.
- Schneiden Sie das am Rand der Spule befestigte Drahtende ab und führen Sie es in den Einführungsböden ein (Bild 2, Pos. 13), weiter über die Vorschubrolle in das Einziehrörchen (Bild 2, Pos. 16) mindestens 10 cm weit.
- Überprüfen Sie, ob das Draht durch die richtige Rille der Vorschubrolle führt.
- Klappen Sie die Andrückrolle nach unten zu, so dass die Zähne des Zahnrades einrasten und den Andrückmechanismus geben Sie zurück in die senkrechte Lage.
- Den Druck der Spannmutter stellen Sie so ein, damit problemloser Vorschub des Drahtes garantiert wird und dabei er durch hohen Andruck nicht verformt würde.
- Bauen Sie die Gasdüse des Schweißbrenners ab.
- Schrauben Sie den Stromdurchgang ab.



Bild 3A



Bild 3B



Bild 3C

- Stecken Sie den Stecker ins Netz hinein.
- Geben Sie den Hauptschalter (Bild 2, Pos. 1) in die Lage 1.
- Drücken Sie den Taster auf dem Brenner. Das Schweißdraht wird in den Brenner eingeführt. Die Einführungsgeschwindigkeit stellen Sie mit Hilfe des Potentiometers der Drahtvorschubgeschwindigkeit ein (Bild 2 Pos. 3).
- Nach dem Austreten des Drahtes aus dem Brenner schrauben Sie den Strömungs-Ziehring und die Gasdüse.
- Vor dem Schweißen verwenden wir für den Raum in der Gasdüse und in Stromdurchgang das Trennungsprey. Damit verhindern wir die Ablagerung von ausgesprengten Metallen und verlängern die Lebensdauer der Gasdüse.

HINWEIS! Bei der Draht einföhrung richten den Brenner nicht gegen Augen!

ÄNDERUNGEN BEI DEM EINSATZ VON DRAHT AUS ALUMINIUM

Die Maschinen sind nicht besonders für Aluminiumschweißen bestimmt, aber nach der unten beschriebenen Berichtigung kann Aluminium geschweißt werden. Für das Schweißen durch Aluminiumdraht ist die spezielle Rolle mit U-Profil zu benutzen. Um die Schwierigkeiten mit Drahtausen zu vermeiden, müssen die Drähte mit Durchm. min. 1,0 mm und Legierung AlMg3 und oder AlMg5 verwendet werden. Die Drähte aus der Legierung Al,% oder AlSi5 sind zu weich und können leicht die Probleme bei Vorschub bringen.

Für das Schweißen von Aluminium ist ebenfalls unentbehrlich den Schweißbrenner mit Teflonbowden und speziellem Stromdurchgang zu versehen. Als Schutzatmosphäre ist reines Argon zu verwenden.

EINSTELLUNG VON GASDURCHFLUSS

Der Lichtbogen und Schmelzbad müssen völlig durch Gas geschützt werden. Zu wenig Gas kann nicht die nötige Schutzatmosphäre bilden, zu große Menge vom Gas hingegen bringt Luft in den Lichtbogen.

- Den Gasschlauch auf Gaseingang rückseitig der Maschine aufsetzen (bild 8, pos. 1)
- Falls wir Gas CO₂ verwenden, ist es zweckmäßig die Gaserwärmung einzuschalten (beim kleineren Durchfluss als 6 l/min. ist keine Erwärmung nötig).
- Den Erwärmungskabel in Maschinensteckdose hineinstecken (Bild. 2, Pos. 9) und an den Stecker am Druckreglerventil, ohne Polaritätsbestimmung, anschließen.
- Die Andrückrolle abheben um den Vorschub außer Betrieb zu setzen (nur Version STANDARD).
- Den Taster am Brenner drücken (nur Version STANDARD).
- Drücken Sie die Taste GATEST und drehen Sie mit der Einstellschraube auf der unteren Seite des Reduzerventils so lange, bis der Durchflusssmesser den geforderten Durchfluss zeigt, dann die Taste loslassen (bei den Maschinen PROCESSOR und SYNERGIC).
- die Stellschraube unterseits des Druckreglerventils umdrehen, bis Durchflusssmesser den gewünschten Durchfluss zeigt, dann den Taster wieder losmachen.

Nach langem Stillstand der Maschine oder beim vollständigen Brennerwechsel ist zweckmäßig die Leitung durch Gas durchzublasen.

Die Einführungsgeschwindigkeit stellen Sie mit Hilfe des Potentiometers der Drahtvorschubgeschwindigkeit ein

Die Einstellung der Hauptschweißparameter der Schweißspannung und der Drahtvorschubgeschwindigkeit wird mit Hilfe des Potentiometers der Drahtgeschwindigkeit (Bild A, Pos. 1) und Spannungsumschalter (Bild 2, Pos. 1) durchgeführt. Zur eingestellten Spannung (Umschalterposition 1 - 10) die Drahtvorschubgeschwindigkeit zugeordnet. Die einzustellenden Parameter hängen vom verwendeten Schutzgas, Drahtdurchmesser, Drahttyp, Größe und Position der Schweißnaht usw. ab. Die Orientierungseinstellung der Drahtgeschwindigkeit zur Umschalterposition finden Sie in den Tabellen auf den Seiten 56 - 57.

BEISPIEL: Für die Schweißmaschine 190, das verwendete Schutzgas MIX (82% Argon und 18% CO₂) und den verwendeten Drahtdurchmesser von 0,8 mm eignet sich die Tabelle (Programm Nr. 4). Eingestellte Werte - Umschalterposition 1 und Drahtvorschubgeschwindigkeit 3,8 m/min.

MASCHINEN PROCESSOR UND SYNERGIC


Tabelle 4 - Bereich der eingestellte Werte der Funktionen

	die Zeitdauer des Gas-Vorströmens	Annäherungsgeschwindigkeit von Draht	die Anlaufzeit der Drahtvorschubgeschwindigkeit	Drahtvorschubgeschwindigkeit	Zeitpunkt	Verzögerungszeit	Verlöschen	die Zeit des Gas
	(s)	(m/min)	(s)	(m/min)	(s)	(s)	(s)	(s)
PROCESSOR	0-3	-	0,1-5	-	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10
SYNERGIC	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10
SYNERGIC 215, 245	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10

Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit

Betätigen Sie die Taste SET so lange, bis die auf der Abbildung gezeigten LED-Dioden aufleuchten.

SET

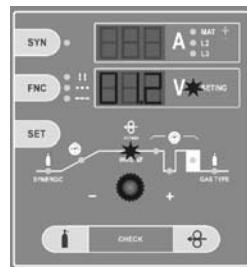

Mit dem Potentiometer stellen Sie den gewünschten Wert der Vorschubgeschwindigkeit im Bereich von **0,5-20m/min** ein.

BEMERKUNG 1: Die Drahtvorschubgeschwindigkeit kann man auch im Laufe des Schweißens einstellen. Und zwar sowohl mit dem Potentiometer, als auch mit der Fernsteuerung UP/DOWN.

BEMERKUNG 2: Das untere Display zeigt die Drahtvorschubgeschwindigkeit nur dann an, wenn die roten LED-Dioden SETTING und m/min leuchten.

EINSTELLUNG ANDERER SCHWEISSPARAMETER


Die Steuerungselektronik der Maschinen PROCESSOR und SYNERGIC ermöglicht die Einstellung der folgenden Schweißparameter:

- die Zeitspanne des Gas-Vorströmens (die Zeitspanne des Schutzgas - Vorströmens vor Beginn des Schweißvorgangs)
- die Anlaufzeit der Drahtvorschubgeschwindigkeit (Funktion SOFT-START) (die Anlaufzeit von der minimalen Vorschubgeschwindigkeit auf den eingestellten Wert der Drahtvorschubgeschwindigkeit)
- Annäherungsgeschwindigkeit von Draht (im Ausstattung in der Tafel 4)
- die Drahtvorschubgeschwindigkeit (Drahtvorschubgeschwindigkeit beim Schweißen)
- die Verzögerungszeit des Abschaltens der Lichtbogen - Schweißspannung gegenüber dem Drahtvorschub das „Verlöschen“ des Drahtes bis zur Brennerspitze
- die Zeit des Gas - Nachströmens nach der Beendigung des Schweißvorgangs

Einstellung des Gas-Vorströmens

Betätigen Sie die Taste SET so lange, bis die auf der Abbildung gezeigte LED-Diode aufleuchtet.

SET

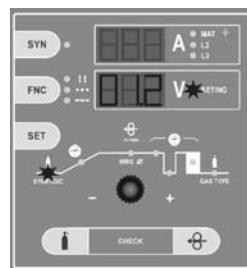


Mit dem Potentiometer stellen Sie den gewünschten Wert des Gas-Vorströmens im Sek. ein.

Einstellung der Anlaufzeit der Drahtgeschwindigkeit

Betätigen Sie die Taste SET so lange, bis die auf der Abbildung gezeigte LED-Diode aufleuchtet.

SET

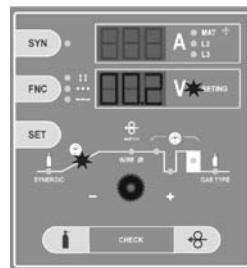


Mit dem Potentiometer stellen Sie den gewünschten Wert der Anlaufzeit der Drahtgeschwindigkeit im Sek. ein.

Einstellung des Gas - Nachströmens

Betätigen Sie die Taste SET so lange, bis die auf der Abbildung gezeigte LED - Diode aufleuchtet.

SET

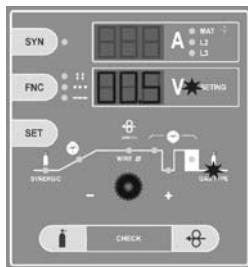

Mit dem Potentiometer stellen Sie den gewünschten Wert des Gas - Nachströmens im Sek. ein.

ANLAUFEINSTELLUNG DER DRAHTGESCHWINDIGKEIT - FUNKTION SOFT-START

Die Einstellung der Funktion SOFT-START, die einen fehlerlosen Start des Schweißvorgangs sichert. SOFT-START ermöglicht die Einstellung der folgenden Parameter:


- Die Anlaufzeit der Geschwindigkeit des Schweißdrahtes von der Mindestgeschwindigkeit auf die eingestellte Schweißgeschwindigkeit.
- Die Annäherungsgeschwindigkeit des Drahtes vor der Zündung des Schweißlichtbogens.

Die beiden Funktionen funktionieren unterschiedlich. Für einen feineren Start empfehlen wird die Annäherungsgeschwindigkeit des Drahtes (ist nicht bei den Maschinen PROCESSOR).

Einstellung der Anlaufzeit der Drahtgeschwindigkeit

Betätigen Sie die Taste SET so lange, bis die auf der Abbildung gezeigte LED - Diode aufleuchtet.

SET

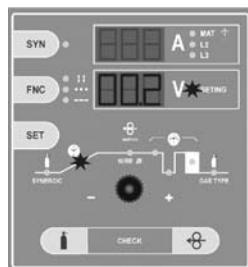

Mit dem Potentiometer stellen Sie den gewünschten Wert der Anlaufzeit der Drahtgeschwindigkeit im Bereich von 0-5 s ein (bei demn Maschinen PROCESSOR 0,1-5 sec.).


Einstellung der Annäherungsgeschwindigkeit des Drahtvorschubs

!VORSICHT! Vor der Einstellung der Annäherungsgeschwindigkeit des Drahtes schalten Sie die Anlaufzeit der Drahtvorschubgeschwindigkeit aus - diesen Wert stellen Sie auf 0 ein.

Die Möglichkeit der Einstellung der Annäherungsgeschwindigkeit - des „Drahtaufschnellens“ - ist die Abschaltung der Funktion des Drahtgeschwindigkeitsanlaufs - also die Einstellung des Wertes auf „0“ enterehend der obigen Beschreibung.

Betätigen Sie die Taste SET so lange, bis die auf der Abbildung gezeigte LED - Diode aufleuchtet.

SET

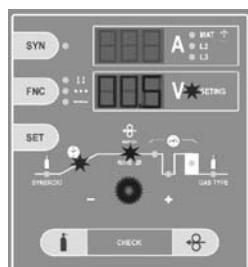

Mit dem Potentiometer stellen Sie den gewünschten Wert der Drahtannäherungsgeschwindigkeit im Bereich von 0,5 bis 20 m/min ein.

BEMERKUNG 1: Die eingestellten Werte werden nach der Betätigung der Brennertaste für die Zeit von ca. 1 automatisch gespeichert.

BEMERKUNG 2: Die eingestellten Werte kann man im Laufe des Schweißens nicht ändern.

FUNKTION DER WERKSEINSTELLUNG

Die Funktion der Werkseinstellung dient zur Einstellung der Ausgangsparameter der Steuerungselektronik. Nach der Verwendung dieser Funktion werden alle Werte automatisch auf die vom Hersteller voreingestellten Werte, wie bei einer neuen Maschine, eingestellt.

Schalten Sie den Hauptschalter aus. Drücken und halten Sie die Taste SET.

OFF SET ON

Schalten Sie den Hauptschalter ein. Lassen Sie die Taste SET los. Auf dem Bildschirm erscheinen die Werte der ursprünglichen Einstellung.

EINSTELLUNG DER BETRIEBSART SCHWEISSEN

Die Steuerungselektronik der Maschinen PROCESSOR und SYNERGIC ermöglicht das Schweißen in den folgenden Betriebsarten:

- Kontinuierliche Zweitakt- und Viertakt - Betriebsart.
- Punkt und Pulsen in der Zweitakt - Betriebsart
- Punkt und Pulsen in der Viertakt – Betriebsart

Einstellung der Schweißungsbetriebsart Zweitakt

Die Betriebsart Zweitakt ist eingestellt, wenn die Maschine eingeschaltet ist und keine LED - Diode bei der Taste FNC, wie in der Abbildung, leuchtet.



Einstellung der Betriebsart PUNKT

Betätigen Sie die Taste FNC so lange, bis die auf der Abbildung gezeigte LED – Diode PUNKT aufleuchtet.



Die Betriebsart Zweitakt Punkt ist eingestellt.

Einstellung der Betriebsart PULS

Betätigen Sie die Taste FNC so lange, bis die auf der Abbildung gezeigte LED – Diode PULS aufleuchtet.




Die Betriebsart Puls ist eingestellt.

Zeiteinstellung für PUNKT

Betätigen Sie die Taste SET so lange, bis die auf der Abbildung gezeigten LED - Dioden aufleuchten.

SET

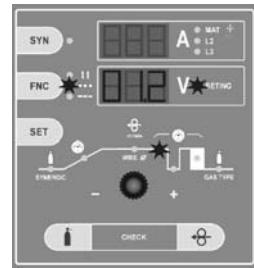


Mit dem Potentiometer stellen Sie den gewünschten Wert für den Punkt auf 0,1-5 s ein.

Zeiteinstellung für PULS

Betätigen Sie die Taste SET so lange, bis die auf der Abbildung gezeigten LED - Dioden aufleuchten.

SET

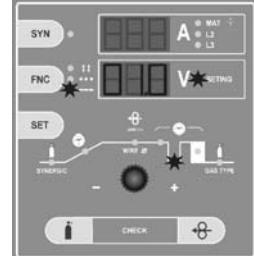

Mit dem Potentiometer stellen Sie den gewünschten Wert des Zeitintervalls zwischen den einzelnen Punkten auf 0,1-5 s ein.

Einstellung der Schweißungsbetriebsart Viertakt

Betätigen Sie die Taste FNC so lange, bis die auf der Abbildung gezeigte LED - Diode aufleuchtet.



Die Betriebsart Viertakt ist eingestellt.

Einstellung der Betriebsart PUNKT

Betätigen Sie die Taste FNC so lange, bis die beiden auf der Abbildung gezeigten LED - Dioden Viertakt und PUNKT aufleuchten.



Die Betriebsart Viertakt Punkt ist eingestellt.

Einstellung der Betriebsart PULS

Betätigen Sie die Taste FNC so lange, bis die beiden auf der Abbildung gezeigten LED - Dioden Viertakt und PULS aufleuchten.



Die Betriebsart Viertakt Puls ist eingestellt.

FUNKTION MEM (NUR BEI DEN PROCESSOR - MASCHINEN)

Die Funktion ermöglicht das Abrufen und Anzeigen der letzten gespeicherten Parameter für die Zeit von ca. 7 s.

Betätigen Sie die Taste MEM.

MEM

Auf dem Display erscheinen für die Zeit von 7 s die letzten gemessenen Werte der Schweißspannung und des Schweißstromes. Die Werte kann man wiederholt abrufen.


FUNKTION SYNERGIC (NUR BEI DEN SYNERGIC - MASCHINEN)

Die Funktion Synergic vereinfacht die Bedienung und Einstellung der Schweißparameter. Durch die einfache Einstellung der Gasart und des Drahtdurchmessers bestimmt die Bedienung den Programmtyp. Für die Einstellung der Schweißparameter reicht dann nur noch eine einfache Einstellung der Spannung mit einem Umschalter und die Elektronik stellt automatisch die Drahtvorschubgeschwindigkeit ein.

Einschalten der Funktion SYNERGIC

Betätigen Sie die Taste SYN, bis die LED - Dioden SYN und Materialdicke aufleuchten.

SYN

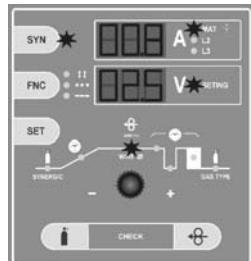


Die Funktion SYNERGIC ist eingeschaltet. Die abgebildeten Werte der Materialdicke **auf der Abbildung** sind nur informativ.

Programmwahl – Einstellung des Drahtdurchmessers und der Gasart

Betätigen Sie die Taste SET, bis die in der Abbildung gezeigten LED - Dioden aufleuchten.


SET

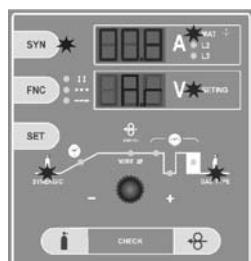

Mit Hilfe des Potentiometer wählen Sie den Gastyp, den Sie zu verwenden beabsichtigen - **CO₂ oder Ar (bedeutet MIX von Argon und CO₂ - Gas im Verhältnis 18 CO₂ und Rest Ar)**.

Betätigen Sie die Taste SET, bis die in der Abbildung gezeigten LED - Dioden aufleuchten.

SET

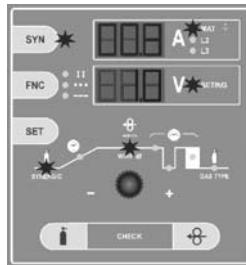


Mit Hilfe des Potentiometer wählen Sie den Drahtdurchmesser SG2, den Sie zu verwenden beabsichtigen - 0,6 - 0,8 - 1,0 mm.

Auf dem oberen Display wird die ungefähre Materialdicke, die man entsprechend der aktuellen Einstellung schweißen kann, angezeigt. Auf dem unteren Display wird die aktuelle eingestellte Drahtvorschubgeschwindigkeit angezeigt, die sich automatisch mit der Umschaltung der Positionen des Spannungsumschalters ändert. Die Erhöhung oder Verminderung der Schweißleistung wird mit dem Spannungsumschalter eingestellt.

Ausschalten der Funktion SYNERGIC

Betätigen Sie die Taste SYN. Die Diode SYN sowie die Materialdicke erlöschen.

SYN

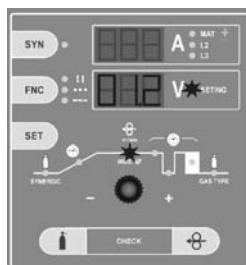

Die Funktion SYNERGIC ist ausgeschaltet.

BEMERKUNG 1: die angezeigten Werte der Materialdicke auf dem Display sind nur annähernd. Die Dicke des geschweißten Materials kann sich je nach der Schweißlage usw. unterscheiden.

BEMERKUNG 2: Für die Korrektur der Parameter des Drahtvorschubs verwenden Sie einen Potentiometer, bzw. die Tasten UP/DOWN der Fernbedienung.

BEMERKUNG 3: Die Programmparameeter der synergischen Funktion sind für verkupferetes Draht SG2 entworfen. Für die ordnungsgemäße Funktion der synergischen Programme muss man ein qualitativ hochwertiges Draht, Schutzgas und geschweißtes Material verwenden.

BEMERKUNG 4: Für die ordnungsgemäße Funktion der synergischen Maschine muss man die vorgeschriebenen Bowddendurchmesser zum Drahtdurchmesser, den richtigen Ziehring und Erdanschluss des geschweißten Materials (verwenden Sie eine Klemme direkt an das geschweißte Material), ansonsten ist die richtige Funktion der Maschine nicht gewährleistet. Weiter muss man eine hochwertige Netzspeisung sichern - ~400 V, max. +/- 5%.

SPEICHERN DER EIGENEN PARAMETER DER DRAHTVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT

Die Funktion der Parameterspeicherung ist nur bei der eingeschalteten Synergic - Funktion im Betrieb.

1. Wählen Sie die gewünschte Drahtvorschubgeschwindigkeit
2. Betätigen Sie die Taste SYN und halten Sie sie gedrückt, danach betätigen Sie die Taste Gastest (MEM)

SYN

Gleichzeitig gedrückt halten



3. Lassen Sie die beiden Tasten los - die neuen Parameter sind gespeichert.

Auf diese Weise kann man die geforderten Parameter speichern und je nach Bedarf überschreiben. Der eingestellte Parameter wird immer der der gleichen Position des Spannungsumschalters eingestellt, in der der Parameter gespeichert wurde.

RÜCKKEHR IN DIE URSPRÜNGLICHEN, VOM HERSTELLER EINGESTELLTEN PARAMETER

Die Rückkehr in die ursprünglichen synergischen, vom Hersteller eingestellten Parameter, führt man mit der erneuten Betätigung und dem Halten der Taste SYN sowie der nachfolgenden Betätigung und Loslassen der Taste für die Draht einführung. IN dieser Weise kann man die einzelnen gespeicherten Parameter zurücksetzen.

SYN

Gleichzeitig gedrückt halten



Die vollständige Rückkehr aller vom Hersteller voreingestellten Werte kann man mit Hilfe der Funktion Werkseinstellung durchführen.
(Die Speicherung ist bei den ab April 2006 hergestellten Maschinen möglich).

FUNKTION LOGIC - NUR BEI DEN PROCESSOR- UND SYNERGIC- MASCHINEN)

Die Funktion LOGIC enthält eine Datei der Elemente, die die Anzeige der eingestellten und einzustellenden Werte vereinfachen und übersichtlich machen. Da zwei Displays einige unterschiedliche Parameter anzeigen, muss man die Anzeige der Parameter vereinfachen. Die Funktion LOGIC arbeitet genau so - sie macht alles übersichtlich:

- Das obere Display leuchtet nur im Laufe des Schweißprozesses auf, wenn die Elektronik den Schweißstrom A misst und anzeigt (falls bei den SYNERGIC - Maschinen nicht die Betriebsart SYNERGIC eingeschaltet ist. Im Fall der eingeschalteten Betriebsart SYNERGIC bei den SYNERGIC - Maschinen leuchtet das Display andauernd, nur die angezeigten Werte ändern sich.). Nach Ablauf von ca. 7 s erlischt das Display automatisch. Dadurch erhöht die Elektronik die Orientierung beim Lesen der Parameter während der Einstellung.
- Das obere Display zeigt lediglich den Schweißstrom an. Im Fall der eingeschalteten SYNERGIC - Funktion (nur bei den SYNERGIC - Maschinen) zeigt das obere Display die Materialdicke an.
- Das untere Display zeigt im Laufe des Schweißens die Schweißspannung und im Laufe der Einstellung alle anderen Werte - Zeit, Geschwindigkeit usw. - an.
- Die LED - Diode SETTING erlischt nur im Laufe des Schweißprozesses, als der digitale Voltampermeter tätig ist.


Die LED - Diode SETTING leuchtet im Laufe des Schweißens nur dann, wenn die Bedienung die Drahtvorschubgeschwindigkeit an dem Potentiometer oder der Fernbedienung UP/DOWN einstellt und ändert. Sobald die Bedienung aufhört, den Parameter einzustellen, erlischt die LED - Diode SETTING automatische innerhalb von 3 s und das Display zeigt den Wert der Schweißspannung an.

Empfohlene Einstellung der Schweißparameter siehe Tabellen S. 56-57.


PRINZIP DES MIG/MAG SCHWEISSENS

Der Schweißdraht wird von der Spule in den Strömung - Ziehring mit Hilfe des Vorschubs geführt. Der Lichtbogen verbindet die schmelzende Drahtelektrode mit dem geschweißten Material. Das Schweißdraht funktioniert einerseits als Lichtbogenträger und gleichzeitig auch als die Quelle des Zusatzmaterials. Aus dem Zwischenstück strömt inzwischen das Schutzgas, welches den Lichtbogen sowie die gesamte Schweißnaht vor den Einwirkungen der Umgebungsatmosphäre schützt (siehe Abb. 4).

Bild 4

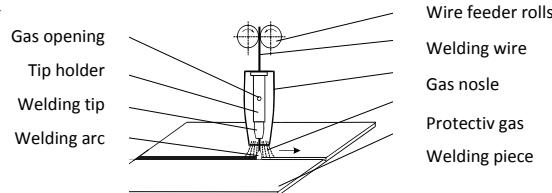

SCHUTZGASE

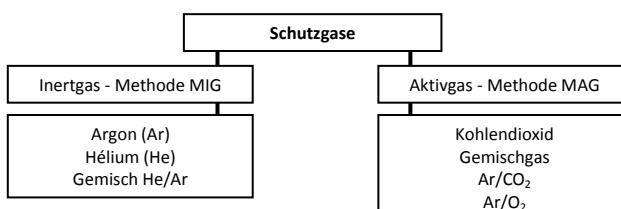

EINSTELLUNG VON SCHWEISSPARAMETERN

Für grobe Einstellung von Schweißstrom und Spannung bei Verfahren MIG/MAG genügt die empirische Gleichung $U_2 = 14 + 0,05 \cdot I_s$. Dieser Gleichung zufolge können wir die nötige Spannung bestimmen. Bei der Einstellung von Spannung müssen wir mit ihrer Senkung rechnen, aufgrund der Belastung beim Schweißen. Die Spannungssenkung beträgt cca 4,8 V auf 100 A.

Die Einstellung von Schweißstrom wird so durchgeführt, dass für die gewählte Schweißspannung wird der gewünschte Schweißstrom durch Erhöhung oder Senkung der Schnelligkeit für Drahtzustellung nachgestellt, eventuell fein nachgestellt sobald der Lichtbogen stabil ist.

Zur Erreichung von guten Schweißnähten und optimaler Schweißstromeinstellung ist nötig den Abstand zwischen Speisedurchgang und Material etwa $10 \times \varnothing$ Schweißdraht zu halten (Bild 4). Verstecken des Durchgangs in Gasdüse sollte nicht größer als 2 - 3 mm sein.

Betriebsart der Schweißung


Alle Schweißmaschinen können in folgenden Betriebsarten arbeiten:

- stufenlos Zweitakt
- stufenlos Viertakt
- Punktschweißung Zweitakt
- Pulsierendeschweißung Viertakt

Die Einstellung für Betriebsart erfolgt durch zwei Schalter mit Potentiometern (Bild 2, Pos. 6, 7). r. Auf dem Bedienpult über Potentiometer sind ihre Funktionen dargestellt.

ZWEITAKT


Bei dieser Funktion sind beide Potentiometer ständig abgeschaltet. Der Prozess wird durch Betätigung des Brennerschalters in Betrieb genommen. Beim Schweißprozess muss der Schalter ständig betätigt sein. Wenn der Brenner-Schalter losgemacht ist, Arbeitsprozess ist unterbrochen.

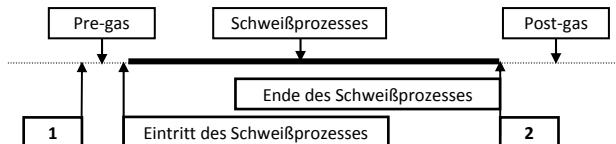

1. Push and hold the switch of torch
2. Release the switch of torch

VIERTAKT


Verwendet man bei langen Schweißnähten, bei deren der Schweißer braucht nicht den Brennerschalter ständig halten. Durch Loslassen des Brennschalters kommt zum Unterbrechung des Arbeitsprozesses.

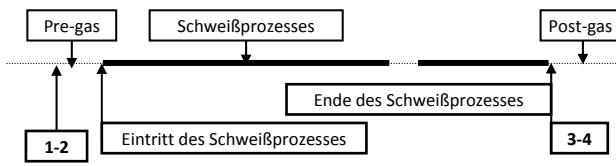

- 1-2. Push and hold the switch of torch
- 3-4. Release the switch of torch

PUNKTSCHWEIßUNG


Verwendet man für Schweißung von einzelnen kurzen Punkten, deren Länge ist stufenlos durch Drehen des linken Potentiometers auf enterechenden Wert einzustellen. (durch Drehung nach rechts wird das Intervall verlängert). Durch Betätigen des Brennerschalters ist der Zeitumkreis ausgelöst, der den Schweißprozess in Betrieb setzt und nach bestimmter Zeit ihn wieder abschaltet. Nach dem neuen Drücken des Schalters wiederholt sich ganze Tätigkeit. Zum Abschalten der Punktschweißung muss man das Potentiometer in Lage 0 stellen. Das rechte Potentiometer bleibt die ganze Zeit während der Punktschweißung abgeschaltet.

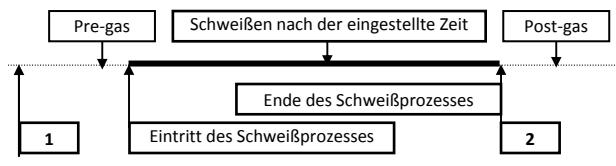

1. Push and hold the switch of torch
2. Release the switch of torch

PULSIERENDE SCHWEIßUNG

Verwendet man für die Schweißung mittels kurzen Punkten. Die Länge diesen Punkten und Zeitverzug ist stufenlos einzustellen. Es wird eingestellt durch Umdrehung des linken Potentiometers, gibt die Länge des Punktes an (Bild 2, Pos. 6), und des rechten Potentiometers, welches gibt die Länge des Zeitverzugs von Lage 0 (Bild 2, Pos. 7) auf gewünschten Wert auf der Skala an (durch Drehung nach rechts wird das Intervall verlängert). Durch Betätigen des Brennerschalters ist der Zeitumkreis ausgelöst, der den Schweißprozess in Betrieb setzt und nach bestimmter Zeit ihn wieder abschaltet. Nach dem Zeitablauf des eingestellten Zeitverzugs wiederholt sich der ganze Prozess. Für die Unterbrechung muss der Schalter am Brenner losgemacht werden. Für Abschalten der Funktion müssen die beiden Potentiometer wieder in die Lage 0 gestellt werden.

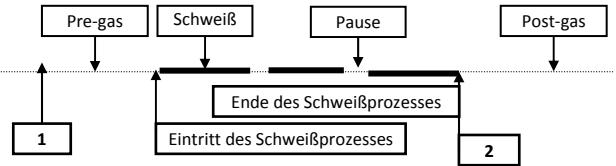

1. Push and hold the switch of torch
2. Release the switch of torch

Bevor Sie Schweißen beginnen

WICHTIG: Vor der Einschaltung der Schweißmaschine überprüfen Sie noch einmal ob die Spannung und Frequenz mit den Angaben auf Maschinenschild übereinstimmen.

1. Stellen Sie Schweißspannung durch Spannungsumschalter Bild 2, Pos. 2) und Schweißstrom durch Potentiometer für Vorschub schnelligkeit des Drahtes ein. **Die Lage des Schalters nie während der Schweißung umstellen!** (Bild 2, Pos. 3).
2. Schalten sie die Schweißmaschine durch den Hauptschalter ein. (Bild 2, Pos. 1)
3. Die Maschine ist Betriebsbereit.

Instandhaltung

VORSICHT: Vor jeglichen Wartungsarbeiten im Generatorinnern Strom ausschalten.

Ersatzteile

Die Originalersatzteile sind speziell für unsere Anlage gedacht. Andere Ersatzteile können. Zu Leistungsänderungen führen und die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen. Für Schäden, die auf den Einsatz von Nicht-Originalersatzteilen zurückzuführen sind, lehnen wir jegliche Verantwortung ab.

GENERATOR

Die vorliegenden Schweißmaschinen sind statisch Folgerdenmaßen:

- Entfernen von Schmutz- und Staubpartikeln aus dem Generatorinnern mittels Druckluft.
- Elektrokomponenten mit Luftstrahl nicht direkt belüften, um keine Schaden anzurichten.
- Periodische Inspektion zur Ermittlung von abgenutzten Kabeln oder von lockeren Verbindungen, die Überhitzungen verursachen.

SCHWEIßSTROMQUELLE

Weil diese Systeme vollständig statisch sind, halten Sie die folgende Vorgehensweise ein:

- Beseitigen Sie regelmäßig mit Hilfe von Druckluft die aufgesammelten Verunreinigungen und den Staub aus dem Innen teil der Maschine. Die Luftpumpe richten Sie nicht direkt gegen die elektrischen Komponente, es könnte zu deren Beschädigung kommen.
- Führen Sie regelmäßige Untersuchungen durch, um die einzelnen abgenutzten Kabel oder lose Verbindungen festzustellen, die die Ursache der Überhitzung und möglichen Beschädigung der Maschine sind.
- Bei den Schweißmaschinen ist eine periodische Revisionsprüfung einmal im halben Jahr durch eine beauftragte Person gemäß ČSN 331500, 1990 und ČSN 056030, 1993 durchzuführen.

DRAHTVORSCHUB

Große Aufmerksamkeit ist dem Zuführmechanismus, und zwar den Rollen und dem Rollenbereich, zu widmen. Bei der Drahtzubringung blättert die Kupferschicht ab und die feinen Späne werden in den Bowden eingetragen oder verunreinigen den Innenraum des Zuführmechanismus. Beseitigen Sie regelmäßig die aufgesammelten Verunreinigungen und den Staub aus dem Innen teil des Drahtmagazins und des Zuführmechanismus.

SCHWEISSBRENNER

Es ist erforderlich, den Schweißbrenner ist regelmäßig zu warten und die abgenutzten Teile rechtzeitig auszuwechseln. Die am meisten beanspruchten Teile sind der Strömungs - Ziehring; Gasstutzen, Brennerrohr, Bowden für die Drahtführung, Schlauchkabel und Brenntaste.

Der Strömungs - Ziehring führt den Strom ins Draht und gleichzeitig lenkt ihn zur Schweißstelle. Seine Betriebsdauer beträgt 3 bis 20 Schweißstunden (je nach Herstellerdaten), was insbesondere von der Qualität des Ziehringmaterial(Cu oder CuCr), der Qualität und Oberflächenbehandlung des Drahtes und der Schweißparametern abhängig ist. Der Wechsel des Ziehrings wird nach der Abnutzung der Öffnung auf das 1,5-fache des Drahtdurchmessers empfohlen. Bei jeder Montage sowie Wechsel wird empfohlen, den Ziehring mit dem Separierspray aufzuspritzen.

Der Gasstutzen führt das zum Schutz des Lichtbogens und Schmelzbades bestimmte Gas zu. Die Metallspritzer verkrusten den Stutzen, deshalb ist es erforderlich, ihn regelmäßig zu reinigen, um einen guten und gleichmäßigen Durchfluss zu gewährleisten und einen Kurzschluss zwischen dem Ziehring und Stutzen zu verhindern. Ein Kurzschluss kann den Gleichrichter beschädigen! Das Tempo der Stutzenverkrustung hängt insbesondere von der richtigen Einstellung des Schweißprozesses ab.

Die Metallspritzer lassen sich nach dem Einspritzen des Gasstutzens mit dem Separieröl einfacher beseitigen.

Nach der Durchführung dieser Maßnahmen fallen die Metallspritzer teilweise ab, jedoch ist es erforderlich, sie alle 10 bis 20 Minuten aus dem Bereich zwischen dem Stutzen und Ziehring mit Hilfe eines Nichtmetall-Stäbchens mit leichtem Klopfen zu beseitigen. Je nach der Stromgröße und Arbeitsintensität ist es 2x - 5x während der Schicht erforderlich, den Gasstutzen abzunehmen

und ihn samt der Zwischenstückkanäle, die für die Gaszufuhr dienen, zu reinigen. Mit dem Gasstutzen darf man nicht kräftig klopfen, da sich der Isolierungsstoff beschädigen könnte.

Das Zwischenstück wird auch der Einwirkung der Metallspritzer und der Wärmebeanspruchung ausgestellt. Seine Betriebsdauer beträgt 30-120 Schweißstunden (je nach der vom Hersteller aufgeführten Angabe).

Die Intervalle des Bowdenaustausches sind von der Drahtsauberkeit, Wartung des Mechanismus im Zubringer sowie der Einstellung des Rollenanpressdruckes abhängig. Er sollte einmal in der Woche mit Trichlorethylen gereinigt und Druckluft durchgeblasen werden. Im Fall einer großen Abnutzung oder Verstopfung muss man den Bowden austauschen.

Fehlersuche und fehlerbeseitigung

Die meisten Störungen treten an der Zuleitung ein. Gegebenenfalls so vorgehen wie folgt:

1. Die Werte der Linienspannung kontrollieren,
2. Prüfen, ob die Netzbuchsensteckdosen durchgebrannt oder locker sind
3. Das Ntzkabel auf seine einwandfreie Verbundung mit dem Stecker oder mit dem Schalter kontrollieren
4. Prüfen, ob
 - der Hauptschalter der Schweissmaschine
 - die Wandsteckdose
 - der Generatorschalter defekt sind.

NOTE: Bei Schäden am Generator sich an geschultes Fachpersonal oder an unseren Kundendienst wenden. Ausgezeichnete technische Kenntnisse sind hier erforderlich!

Zusammenbau und Zerlegen des Schweißgeräts

Folgendermaßen vorgehen:

- Die 5 Schrauben lösen, die die Rück - und die Vorderwand befestigen (bei den Maschinen der Reihe 2200 - 2400 10 Schrauben).
- Zum Zusammenbau des Schweißgeräts in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Bestellung der Ersatzteilen

Für die reibungslose Bestellung geben Sie immer an:

1. Bestellnummer des Teiles
2. Benennung des Teiles
3. Gerätetyp
4. Speisespannung und Frequenz angegebene auf dem Maschinenschild
5. Fertigungsnummer des Gerätes

BEISPIEL: 2 Stk, Bestellnummer 331028, Ventilator MEZAXIAL für Maschine 250 3x400V 50/60 Hz, Produktionsnummer...

Spis treści

- Wstęp
- Opis
- Wykonanie maszyn
- Dane techniczne
- Ograniczenia w zastosowaniu
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Instalacja
- Oprzyrządowanie maszyn
- Podłączenie do sieci zasilającej
- Sterowniki
- Podłączenie palnika spawalniczego
- Przyłączenie drutu i regulowanie przepływu gazu
- Ustawienie parametrów spawalniczych napięcia i szybkości posuwu drutu
- Reżimy spawalnicze
- Przed rozpoczęciem spawania
- Konserwacja
- Ostrzeżenie przed ewentualnymi problemami i ich usunięcie
- Zamówienie części zamiennych
- Udzielenie gwarancji
- Zastosowane symbole graficzne
- Symbole graficzne na tabliczce produkcyjnej
- Zalecane ustawienie parametrów spawalniczych
- Schemat elektrotechniczny
- Lista części zamiennych maszyn
- Części zamienne posuwów drutu i lista rolek
- Deklaracja jakości i kompletności i zapis o wykonaniu interwencji serwisowej

Wstęp

Szanowny Odbiorco. Dziękujemy za okazane zaufanie i dokonanie zakupu naszego produktu.

Przed rozpoczęciem eksploatacji proszę dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi.



Należy rygorystycznie dotrzymywać instrukcje dot. stosowania i konserwacji niniejszego urządzenia, aby zachować najbardziej optymalny sposób użytkowania oraz długi okres użytkowania. Zalecamy aby, konserwację i ewentualne naprawy zleśliwi Państwo naszemu punktu serwisowemu, ponieważ w punkcie serwisowym jest dostępne odpowiednie wyposażenie oraz przeszkoleni pracownicy. Wszystkie nasze maszyny i urządzenia są wynikiem długofalowego rozwoju. Ze względu na to zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji ich produkcji i wyposażenia.

Opis

180 - 245, 2200 a 2400 to maszyny spawalnicze przeznaczone do spawania metodami MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas). Źródła prądu spawalniczego o charakterystycze płaskiej. Mowa o spawaniu w atmosferze ochronnej aktywnych i obojętnych gazów, kiedy dostarczany materiał jest przy pomocy posuwu drutu podawany w postaci „niekończącego się” drutu do jeziorka ciekłego metalu. Metody te są wysoce produktywne, nadają się szczególnie do łączenia stali konstrukcyjnej, stali o małej zawartości składników stopowych, aluminium i jego stopów.

Maszyny zostały zaprojektowane jako jednostki ruchome, różniące się od siebie wzajemnie mocą i wyposażeniem. Źródło prądu spawalniczego, zasobnik drutu i posuw drutu znajdują się w jednej kompaktowej blaszanej skrzyni z dwoma nieruchomymi i dwoma obracającymi się kołami.

Maszyny są przeznaczone do spawania materiałów cienkich i średnio grubych przy zastosowaniu drutów o średnicy od 0,6 do 1,0 mm.

Standardowe oprzyrządowanie maszyn jest podane w rozdziale „Oprzyrządowanie maszyn”. Maszyny spawalnicze są zgodne ze wszystkimi normami i rozporządzeniami Unii Europejskiej i Republiki Czeskiej.

UWAGA: urządzenia przeznaczone do przemysłu.

Wykonanie maszyn

Maszyny 180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245, 2200, 2400 są dostarczane seryjnie w następujących wykonaniach (urządzenia 2200 i 2400 tylko w wyposażeniu STANDARD):


Wykonanie analogowe STANDARD

Proste i niezawodne sterowanie maszynami. Sterowanie jest za pomocą jednego potencjometru posuwu drutu i dwóch kolejnych potencjometrów z wyłącznikiem, które służą do włączania i ustawiania funkcji punktowania i pulsowania. Ta opcja jest wyposażona standardowo w cyfrowy woltoamperomierz.

Tabułka 1


Dane techniczne	180	190	200	215	205	215E	225	245	2200	2400
Napięcie wejściowe 50 Hz	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Zakres prądu spawalnic.	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	40 - 190 A	30 - 195 A	30 - 195 A	40 - 190 A	30 - 215 A
Napięcie w próżni	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34 V	19 - 34 V	19 - 39 V	20 - 36,5 V
Liczba reg. stopni	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Względny czas pracy maszyny 25%	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (15%)	190 A	195 A	195 A	190 A (30%)	215 A (40%)
Względny czas pracy maszyny 60%	95 A	120 A	150 A	160 A	95 A	120 A	150 A	160 A	150 A	190 A
Względny czas pracy maszyny 100%	80 A	90 A	120 A	140 A	80 A	90 A	120 A	140 A	135 A (40°C)	170 A (40°C)
Prąd sieciowy/moc 60%	5A/3,4kVA	5A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	5 A/3,4 kVA	5 A/3,4 kVA	6,8 A/4,6 kVA	6,8 A/4,6 kVA	7,3 A/4,7 kVA	10,5 A/6,7 kVA
Uzwojenie	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu/Al
Zabezpieczenie-charakt.D	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Ilość rolek podających	2- rolki	2- rolki	2- rolki	2- rolki	2- rolki	2- rolki	2- rolki	2- rolki	2- rolki	2- rolki
Wypożyciona w rolki	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,6-0,8	0,8-1,0	0,8-1,0	0,6-0,8	0,8-1,0
Szybkość podawania drutu	1 - 25 m/min STANDARD; 0,5 - 20 m/min PROCESSOR i SYNERGIC								1 - 25 m/min	
Średnica: stal, stal nierdz. aluminium rdzeniowe (rurka)	0,6-0,8 0,8-1,0 0,8-1,0	0,6-0,8 0,8-1,0 0,8-1,0	0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0	0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0	0,6-0,8 0,8-1,0 0,8-1,0	0,6-0,8 0,8-1,0 0,8-1,0	0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0	0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0	0,6-0,8 0,8-1,0 0,8-1,0	0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Cyfrowy woltoamperomierz	tylko PROCESSOR i SYNERGIC								nie	nie
Stopień ochrony	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Klasa izolacji	F	F	F	F	F	F	F	F	F,H	F,H
Normy	EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10								885x486x655 mm	
Rozmiary	790 x 485 x 660 mm								885x486x655 mm	
Masa	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	52 kg	53 kg	62 kg	68 kg	57 kg	65 kg

Testy ogrzewania przeprowadzone zostały przy normalnej temperaturze otoczenia a cykl pracy przy 40°C został obliczony poprzez symulacje.

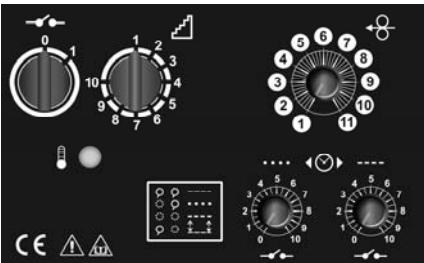


Wykonanie cyfrowe ROCESSOR

Proste rozwiązywanie sterowania wszystkimi funkcjami do spawania metodami MIG/MAG. Proste sterowanie i ustawianie wszystkich wartości jest realizowane za pomocą jednego potencjometru i dwu przycisków. Funkcja LOGIC ma duże znaczenie w kwestii uproszczenia sterowania. Maszyny z tym sterowaniem są wyposażone w cyfrowy woltoamperomierz z pamięcią. Łatwe sterowanie umożliwia ustawienie wartości dmuchania wstępne / dmuchania końcowego, funkcje SOFT START, dopalania drutu, punktowania i impulsowania. Sterowanie umożliwia ustawienie reżimu dwusuwu i czterosuwu. Progresywne wprowadzenie drutu umożliwia jego bezproblemowe doprowadzenie. Regulacja elektroniczna szybkości posuwu drutu z regulatorem ze sprzężeniem zwojnym umożliwiającym nastawienie funkcji posuwu drutu, która zabezpiecza stałą ustawioną szybkość posuwu.

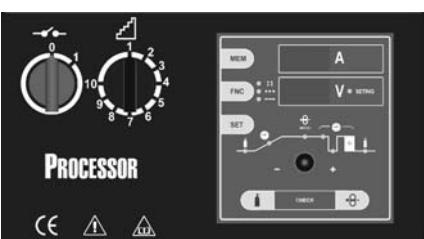

Wykonanie synergiczne - SYNERGIC

Wyraźnie ułatwia ustawianie parametrów spawalniczych. Operator określi rodzaj programu na podstawie bezproblemowego ustawienia średnicy drutu spawalniczego i użycia gazu ochronnego. Potem już tylko wystarczy łatwo ustać napięcie za pomocą przełącznika i jednostka sterująca SYNERGIC wybierze najodpowiedniejsze parametry szybkości posuwu drutu. Jeden potencjometr i dwa przyciski służą do nieskomplikowanego sterowania i ustawiania wszystkich wartości. Funkcja LOGIC ma duże znaczenie w kwestii uproszczenia sterowania. Maszyny z tym sterowaniem są standardowo wyposażone w cyfrowy woltoamperomierz z pamięcią. Nieskomplikowane sterowanie umożliwia ustawienie wartości dmuchania wstępne / dmuchania końcowego, funkcji SOFT START, dopalania drutu, punktowania i impulsowania. Sterowanie umożliwia ustawienie trybu dwusuwu i czterosuwu. Progresywne wprowadzenie drutu umożliwia jego bezproblemowe doprowadzenie. Regulacja elektroniczna szybkości posuwu drutu z regulatorem ze sprzężeniem zwojnym umożliwiającym nastawienie funkcji posuwu drutu, która zabezpiecza stałą ustawioną szybkość posuwu.

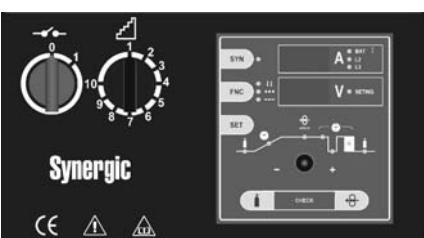

Ograniczenia w zastosowaniu (EN 60974-1)

Wykorzystanie tych maszyn spawalniczych jest w sposób typowy przerywane, kiedy najbardziej efektywnie wykorzystuje się godziny pracy na spawanie i godziny odpoczynku na ulokowanie spawanych elementów, operacji przygotowujących itp. Tego rodzaju maszyny spawalnicze zostały w pełni bezpiecznie skonstruowane do obciążenia max. prądem spawalniczym w danym cyklu spawalniczym wg. Tabele dene techniczne poszczególnych urządzeń. Za 20 % cykl roboczy obciążenia przyjmuje się dwie min. z dziesięciominutowego odcinka czasu. Jeżeli czas dozwolonego cyklu roboczego będzie przekroczony, zostanie, na skutek niebezpiecznego przegrzania, przerwany przez termostat, w celu ochrony komponentów spawarki. Wskazuje na to świecąca się żółta lampka kontrolna na przednim panelu sterowniczym maszyny. Po kilku minutach, kiedy dojdzie do schłodzeni źródła, a żółta lampka kontrolna zgaśnie, maszyna jest gotowa do ponownego użycia. W przypadku maszyn Synergic i Processor wyświetli się Err na wyświetlaczu. Maszyny spawalnicze zostały skonstruowane w zgodzie z poziomem bezpieczeństwa IP 21S.

Instrukcje bezpieczeństwa

Spawarki inwertorowe muszą być używane wyłącznie do spawania - inne zastosowanie jest zabronione. W żadnym przypadku urządzenie nie może być używane do rozmrażania rur. Spawkę nigdy nie wolno używać bez osłon ochronnych (zdjęta obudowa). Usuwając obudowę obniża się skuteczność chłodzenia i może dojść do uszkodzenia maszyny. W takim przypadku dostawca nie przyjmuje odpowiedzialności za powstałą szkodę i powoduje to utratę prawa do naprawy gwarancyjnej. Obsługę maszyn mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie doświadczenie. Operator musi dotrzymywać normy CEI 26-9-CENELEC 4D407, EN 050601, 1993, EN 050630, 1993 oraz wszystkie postanowienia BHP tak, aby było zapewnione jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób trzecich.

NIEBEZPIECZEŃSTWA PODCZAS SPAWANIA ORAZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA OPERATORÓW SĄ PODANE W:

EN 05 06 01/1993 Przepisy bezpieczeństwa lukowego spawania metali. EN 05 06 30/1993 Przepisy bezpieczeństwa dla spawania i cięcia plazmowego. Spawarka musi być poddawana okresowym kontrolom wg EN 33 1500/1990. Instrukcje dotyczące rewizji, patrz § 3 obwieszczenia Czeskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pracy nr 48/1982 Dz.U., ČSN 33 1500:1990 i ČSN 050630:1993 art. 7.3.

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ I DOTRZYMYWAĆ OGÓLNE PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE!

Proszę przestrzegać i dotrzymywać ogólne przepisy przeciwpożarowe przy jednoczesnym respektowaniu lokalnych warunków specyficznych. Spawanie jest zawsze określane jako czynność z ryzykiem pożaru. Obowiązuje rygorystyczny zakaz spawania w miejscowościach, gdzie występują materiały palne lub wybuchowe. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być usytuowany w pobliżu stanowiska pracy.

UWAGA! Iskry mogą spowodować zapalenie wiele godzin po zakończeniu spawania, przede wszystkim w niedostępnych miejscach. Po zakończeniu spawania wymagana jest 10 minutowa przerwa w celu ostygnięcia urządzenia. Jeżeli nie dojdzie do zupełnego ostygnięcia maszyny, wewnątrz maszyny dochodzi do dużego wzrostu temperatury, która może spowodować uszkodzenia aktywnych elementów.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS SPAWANIA METALI ZAWIERAJĄCYCH OŁÓW, KADM, CYNĘ, RTĘCI I BERYL

Proszę zastosować szczególne środki bezpieczeństwa w przypadku spawania metali zawierających następujące metale:

- Przy zbiornikach na gaz, oleje, paliwa itd. (również pustych) nie wykonywać prac spawalniczych, ponieważ grozi niebezpieczeństwo wybuchu. Spawanie można wykonywać tylko i wyłącznie według specjalnych przepisów!!!
- W pomieszczeniach, gdzie występuje niebezpieczeństwo wybuchu obowiązują specjalne przepisy.
- Przed każdą ingerencją do części elektrycznej, zdjęciem obudowy lub czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.



ZAPOBIEGANIE PORAŻENIU PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Nie wolno wykonywać napraw, gdy maszyna pracuje lub jest podłączona do sieci elektrycznej.
- Przed jakkolwiek konserwacją lub remontem, maszynę odłączyć z sieci elektrycznej.
- Upewnić się, czy maszyna jest prawidłowo uziemiona.
- Spawarki muszą być obsługiwane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
- Wszystkie połączenia muszą być zgodne z aktualnymi obowiązującymi regulacjami i normami EN 60974-1 oraz ustawami zabraniającymi obrażeniom.
- Nie wolno spawać w wilgotni, w środowisku wilgotnym lub w czasie deszczu.
- Nie wolno spawać, jeżeli przewody spawalnicze są zużyte lub uszkodzone. Zawsze należy sprawdzać palnik spawarki i przewody zasilające i upewnić się, że ich izolacja nie jest uszkodzona oraz że przewody nie są poluzowane w połączeniach.
- Nie wolno spawać palnikiem spawalniczym i przewodami zasilającymi, które nie mają odpowiedni przekrój.
- Zaprzestać spawania, gdy palnik lub przewody zasilające są przegrzane w celu uniknięcia szybkiego zużycia izolacji.
- Nigdy nie wolno dотykać naładowanych części układu elektrycznego. Po użyciu palnik spawalniczy ostrożnie odłączyć od maszyny i zabronić kontaktu z częściami uziemionymi.



CZYNNIKI SZKODZĄCE I GAZY POWSTAJĄCE W TRAKCIE SPAWANIA

- Należy zapewnić czystą powierzchnię roboczą i wentylację wszystkich gazów powstających w trakcie spawania, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.



- Zestaw spawalniczy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Usunąć lakier, zabrudzenia i tłuste plamy, które pokrywają części przeznaczone do spawania tak, aby uniknąć ulatnianiu gazów toksycznych.
- Pomieszczenia robocze zawsze dobrze wentylować. Nie wolno spawać w miejscach, gdzie istnieje podejście do uniku gazu ziemnego lub innych gazów wybuchowych lub w pobliżu silników spalinowych.
- Spawkę nie wolno przybliżać do kadzi (wanien) przeznaczonych do czyszczenia i odtłuszczania, gdzie są stosowane substancje palne oraz występują pary trichloroetylenu lub innego chloru zawierającego węglowodory, stosowane jako rozpuszczalniki, ponieważ luk spawalniczy i wytwarzane promieniowanie ultrafioletowe reaguje z tymi parami i produkuje bardzo toksyczne gazy.

OCHRONA PRZED NAPROMIENIOWANIEM, PARZENIAМИ I HAŁASEM

- Zabrania się spawania z pękniętą lub dziurawą (uszkodzoną) szybką ochronną.
- Przejrzystą czystą szybkę umieścić przed ciemną szybką ochronną w celu jego ochrony.
- Oczy chronić specjalną przyłbicą spawalniczą zaopatrzoną w ciemną szybką ochronną (stopień ochrony DIN 9-14).
- Nie patrzeć na luk spawalniczy bez odpowiedniej maski ochronnej lub przyłbicy.
- Spawać można dopiero wtedy, gdy upewnimy się, że wszystkie osoby w bliskim otoczeniu są odpowiednio chronione.
- Uszkodzoną ciemną szybką ochronną należy natychmiast wymienić za nową.
- Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby oczy osób znajdujących się w pobliżu nie zostały uszkodzone przez promieniowanie ultrafioletowe wytwarzane lukiem spawalniczym.
- Zawsze należy używać ubranie ochronne, odpowiedni obuwie robocze, okulary, które nie rozpryskują się oraz rękawice.
- Proszę używać ochronniki słuchu, nauszniki, stopery, wkładki ochronne, zatyczki.
- Należy używać skórzane rękawice w celu uniknięcia oparzeń i otarc w trakcie manipulacji z materiałem.



UWAGA, RUCHOME KOŁO ZĘBATE

- Z podajnikiem drutu należy postępować bardzo ostrożnie i tylko, jeżeli maszyna jest wyłączona.
- Podczas manipulacji z podajnikiem drutu nie należy używać ochronnych rękawic, grozi wciągnięciem rękawicy przez koło zębate.



ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE POŻARU I EKSPLOZJI

- Z środowiska roboczego należy usunąć wszystkie materiały palne.
- Nie wolno spawać w pobliżu materiałów lub substancji palnych bądź w środowisku z gazami wybuchowymi.
- Nie wolno nosić ubranie impregnowane olejem i środkiem smarnym, ponieważ iskry mogłyby spowodować pożar.
- Nie wolno spawać materiały zawierające substancje palne lub materiały, które podczas nagrzania wytwarzają pary toksyczne bądź palne.
- Najpierw należy sprawdzić, jakie substancje zawiera materiał spawany a dopiero potem spawać. Nawet śladowe ilości gazu palnego lub cieczy mogą wywołać eksplozję.
- Nigdy nie wolno używać tlenu do wydmuchiwania kontenerów.
- Należy unikać spawania w pomieszczeniach i rozległych komorach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia gazu ziemnego lub innych gazów wybuchowych.
- W pobliżu miejsca pracy należy mieć gaśnicę.
- Nigdy nie używać tlenu w palniku spawalniczym, ale zawsze wyłącznie gazy bierne chemicznie oraz ich mieszanki.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

- Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez maszynę podczas spawania może być niebezpieczne dla osób z kardio-stymulatorami, aparatami dla niesłyszących lub podobnymi urządzeniami. Te osoby muszą skonsultować się z lekarzem w sprawie zbliżania się do tych maszyn.
- Jeżeli maszyna pracuje nie wolno do niej zbliżać zegarków, nośniki danych magnetycznych, zegary itp. W wyniku działania pola magnetycznego



może mogłyby dojść do uszkodzenia tych urządzeń.

- Spawarki są zgodne z wymaganiami ochronnymi określonymi w dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC). Urządzenie Spawalnicze ze względu na odfiltrowanie zakłóceń przeznaczone jest do pomieszczeń przemysłowych klasyfikacja wg ČSN 55011 (CISPR-11) grupa 2, klasa A. Zakłada się szerokie wykorzystanie we wszystkich dziedzinach przemysłu, ale nie do użytku domowego. W przypadku użycia w innych pomieszczeniach aniżeli przemysłowych, mogą zaistnieć niezbędne szczególne środki bezpieczeństwa (patrz EN 50199, 1995 art. 9). Jeżeli dojdzie do awarii elektromagnetycznych, użytkownik winien rozwiązać zaistniałą sytuację.

OSTRZEŻENIE:

To urządzenie klasy A nie jest przeznaczone do użytku w strefie zamieszkania, gdzie energia elektryczna dostarczana jest systemem nieskiego napięcia. Mogą w tych strefach pojawić się problemy z zapewnieniem elektromagnetycznej kompatybilności, spowodowane zakłoceniami sferoznymi przewodami jak i akłoceniami poprzez promieniowanie.



SUROWCE I ODPAD

- Omawiane maszyny są wykonane z materiałów, które nie zawierają substancje toksyczne lub trujące dla użytkownika.
- W trakcie fazy utylizacyjnej urządzenie jest rozkrcone, jego poszczególne części są ekologicznie utylizowane lub wykorzystane do kolejnej przeróbki.



UTYLIZACJA ZUŻYTEGO URZĄDZENIA

- W celu zlikwidowania maszyny wyjętej z eksploatacji proszę skorzystać z punktów zbiorczych przeznaczonych do odbioru zużytych urządzeń elektrycznych.
- Zużyte urządzenie nie wolno wrzucać do normalnego odpadu i należy stosować się do ww. sposobu postępowania.



MANIPULACJA I PRZEHOWANIE GAZÓW SPREŻONYCH

- Zawsze należy unikać kontaktu przewodów przenoszących prąd spawalniczy z butlami ze sprężonym gazem i ich układami zbiornikowymi.
- Jeżeli nie będziemy używać butli z gazem sprężonym, to zawsze należy zakreślić zawory.
- Jeżeli zawory na butli gazu wewnętrznego są używane, powinny być zupełnie otwarte.
- W trakcie poruszania butli z gazem sprężonym musimy zachować podwyższoną ostrożność ze względu na uniknięcie uszkodzenia lub obrażeń.
- Butle nie wolno próbować napełniać gazem sprężonym, zawsze należy stosować odpowiednie regulatory i redukcje ciśnieniowe.
- W razie potrzeby uzyskania kolejnych informacji, proszę skorzystać z instrukcji bezpieczeństwa dotyczących używania gazów sprężonych w myśl norm EN 07 83 05.

UMIESZCZENIE MASZYNY

Przy wyborze miejsca do umieszczenia maszyny należy uważać, aby nie mogło dojść do wniknięcia zabrudzeń przewodzących do maszyny (np. odpryskujące kawałki s narzędzia szlifującego).


Instalacja

Podczas instalacji urzytkowania urządzenia należy postępować zgodnie z specyfikacją techniczną CLC/TS 62081:2002. Miejsce do instalacji maszyny powinno być starannie przemyślane, aby zapewnić bezpieczeństwo i pod każdym względem odpowiednią eksploatację. Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację i używanie systemu zgodnie z instrukcjami producenta podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego używania maszyny. Maszyny należy bezwzględnie chronić przed wilgotością i deszczem, uszkodzeniami mechanicznymi, przeciągiem i ewentualną wentylacją sąsiednich maszyn, nadmiernym przeciążaniem i obchodzeniem się w sposób bardzo trywialny. Przed zainstalowaniem systemu użytkownik winien przemyśleć możliwe problemy elektromagnetyczne w miejscu pracy, szczególnie zalecamy Państwu, aby unikać zainstalowania zestawu spawalniczego w pobliżu:

- przewodów sygnalizacyjnych, kontrolnych i telefonicznych
- przekaźników i odbiorników radiowych i telewizyjnych
- komputerów, urządzeń kontrolnych i pomiarowych

Tabela 2

Typ stroje	180	190	200	215	205	215E	225	245	2200	2400
I Max 25% /*15%/**30%/**40%	190* A	190 A	195 A	195 A	190* A	190 A	195 A	195 A	190** A	215*** A
Zainstalowana moc	7,6 kVA	7,6 kVA	8,6 kVA	8,6 kVA	7,6 kVA	7,6 kVA	8,6 kVA	8,6 kVA	7,6 kVA	9,7 kVA
Zabezpieczenie dopływu	16 A									
Kabel zasilający - przekrój	4 x 1,5 mm ²									
Kabel naziemny - przekrój	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
Palniki spawalnicze							Kühtreiber* 15			

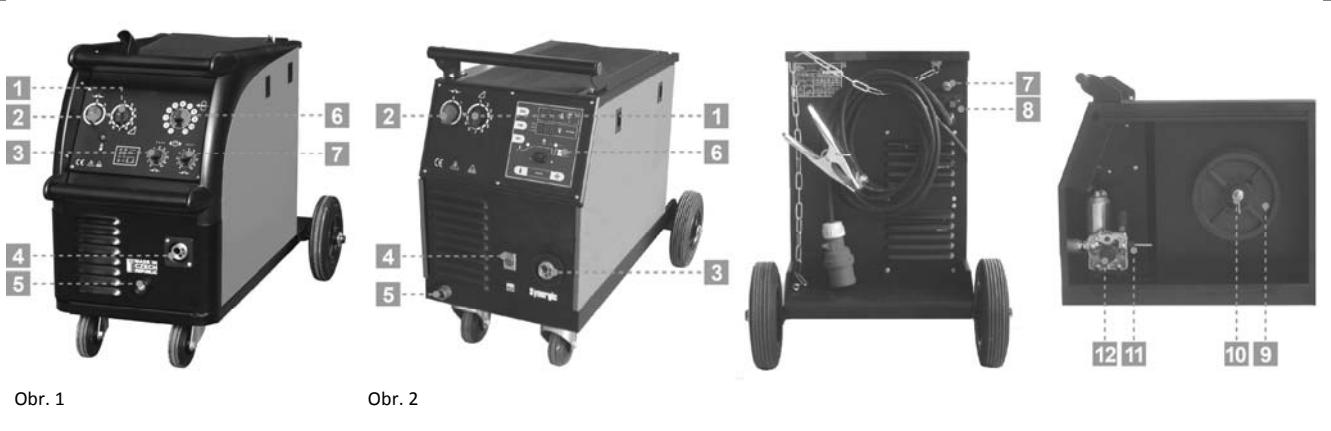

Obr. 1

Obr. 2

- urządzeń bezpieczeństwa i ochronnych.
- Osoby z kardiostymulatorami, aparatami dla niesłyszących lub podobnymi urządzeniami muszą skonsultować się ze swym lekarzem w sprawie zbliżania się do tych urządzeń. Przy instalacji urządzenia środowisko robocze musi być zgodne ze stopniem ochrony IP 21S te maszyny są schładzane za pośrednictwem wymuszonej cyrkulacji powietrza i dlatego muszą być umieszczone w takim miejscu, gdzie powietrze może łatwo cyrkuluwać przez nie.

Oprzyrządowanie maszyn

Maszyny są standardowo wyposażone w:

- Kabel naziemny o długości 3 m z zaciskiem
 - Wąż do podłączenia gazu
 - Kabel do podłączenia nagrzewania gazu
 - Rolka do drutu o średnicy 0.6 i 0.8, 0.8 i 1.0
 - Dokumentacja towarzysząca
 - Redukcja dla drutu 5kg i 18kg
 - Zapasowe bezpieczniki źródła ogrzewania gazu
 - Funkcjami dwusuwu i czterosuwu
 - Reżimy punktowania i wolnego pulsowania.
- Szczególne wyposażenie na zamówienie:**
- Palnik spawalniczy o długości 3,4 i 5 m.
 - Zawory redukcyjne na CO₂, lub gazy mieszane Argonu
 - Dodatkowe rolki do drutów o różnej średnicy
 - Części zamienne do palnika

Podłączenie do sieci zasilającej

Przed podłączeniem spawarki do sieci zasilającej należy upewnić się, że wartość napięcia i częstotliwość zasilania w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce urządzenia i że wyłącznik główny jest w pozycji „0”. W celu podłączenia do sieci proszę używać wyłącznie oryginalną wtyczkę do maszyn. Maszyny spawalnicze są skonstruowane do podłączenia do sieci TN-C-S. Mogą być dostarczone z cztero lub pięciopinową. Przewód średni nie jest użyty w przypadku tych maszyn.

Wymianę wtyczki czteropinowej za pięciopinową i odwrotnie może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca kwalifikację elektrotechniczną zawodową i musi być przestrzegana norma EN 332000-5-54 art. 546.2.3, tzn. nie może dojść do połączenia przewodnika ochronnego i średniego.

Sposób wymiany wtyczki:

- do podłączenia maszyny do sieci zasilającej są niezbędne 4 kable przewodowe
- 3 przewody fazowe, przy czym nie zależy na kolejności podłączenia faz
- czwarty, żółto-zielony przewód jest użyty do podłączenia przewodu ochronnego.

Podłączyć znormalizowaną wtyczkę o odpowiedniej wartości obciążeniowej do kabla przewodowego. Gniazdko elektryczne powinno być zabezpieczone bezpiecznikami lub automatycznym wyłącznikiem zabezpieczającym.

UWAGA 1: Jakiekolwiek przedłużacz kabla przewodowego musi mieć odpowiedni przekrój przewodu i zasadniczo nie może być z mniejszą średnicą, aniżeli oryginalny przewód dostarczony wraz z urządzeniem.

UWAGA 2: ze względu na wolumen instalowanej mocy, w celu podłączenia urządzenia do publicznej sieci dystrybucyjnej jest niezbędne uzyskanie akceptacji zakładów rozprowadzających.

TABELKA 2 pokazuje zalecone wartości zabezpieczenia dopływu wejściowego przy max. obciążeniu źródła.

Sterowniki


OBRAZEK 1

- Pozycja 1** 10-biegowy przełącznik napięcia.
Pozycja 2 Wyłącznik główny Źródło prądu spawalniczego jest wyłączone w pozycji „0”.
Pozycja 3 Wyłącznik funkcji PUNKTOWANIE z potencjometrem ustawienia długości punktu.
Pozycja 4 EURO wejście służące do przyłączenia palnika spawalniczego.
Pozycja 5 Przewód z zaciskiem ujemnym.
Pozycja 6 Potencjometr ustawienia szybkości podawania drutu.
Pozycja 7 Wyłącznik funkcji WYTRZYMANIA z potencjometrem ustawienia długości wytrzymywania między poszczególnymi punktami, wolne impulsy i wyłącznik funkcji dwusuwu i czterosuwu.

OBRAZEK 2

- Pozycja 1** 10-biegowy przełącznik napięcia.
Pozycja 2 Wyłącznik główny Źródło prądu spawalniczego jest wyłączone w pozycji „0”.
Pozycja 3 EURO wejście służące do przyłączenia palnika spawalniczego.
Pozycja 4 Złączka zdalnego sterowania UP-DOWN.
Pozycja 5 Szybkołączka masy.
Pozycja 6 Panel sterowniczy maszyny są dostarczane wg zamówienia w wykonaniu Standard, Processor i Synergic.
Pozycja 7 Wlot gazu do zaworka elektromagnetycznego.
Pozycja 8 Listwa zaciskowa źródła napięcia do ogrzewania gazu 24 V AC.
Pozycja 9 Zasilacz cewki drutu.
Pozycja 10 Uchwyty cewki drutu z hamulcem.
Pozycja 11 Cięglo Bowdena naprowadzające drut.
Pozycja 12 Rurka naprowadzająca EURO wejścia.

PANEL STEROWNICZY WYKONANIE ANALOGOW

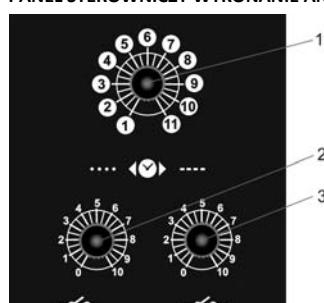


Obrazek A

OBRAZEK A

- Pozycja 1** Potencjometr ustawienia szybkości podawania drutu.
Pozycja 2 Wyłącznik funkcji PUNKTOWANIE z potencjometrem ustawienia długości punktu.
Pozycja 3 Wyłącznik funkcji WYTRZYMANIA z potencjometrem ustawienia długości wytrzymywania między poszczególnymi punktami, wolne impulsy i wyłącznik funkcji dwusuwu i czterosuwu.

CYFROWE STEROWANIE PANELU PROCESOR

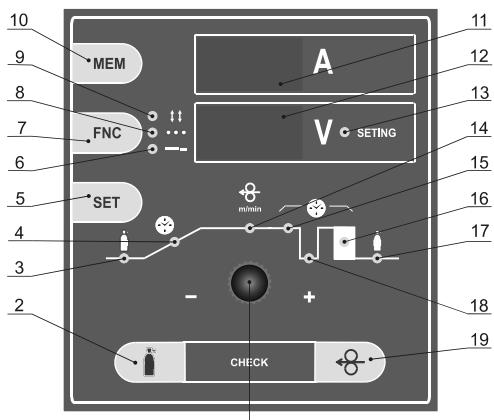


Obrazek B

1

OBRAZEK B

- Pozycja 1** Potencjometr ustawienia parametrów.
- Pozycja 2** Przycisk TEST GAZU.
- Pozycja 3** Lampka LED pokazująca dmuchanie wstępne gazu.
- Pozycja 4** Lampka LED pokazująca rozruch szybkości drutu spawalniczego.
- Pozycja 5** Przycisk SET - umożliwia wybór parametru ustawienia.
- Pozycja 6** Lampka LED pokazująca wyłączenie funkcji pulsacji.
- Pozycja 7** Przycisk reżimu spawania - umożliwia wyłączenie reżimu dwusuw, czterosuw, punktowanie lub pulsowanie.
- Pozycja 8** Lampka LED pokazująca reżim punktowania.
- Pozycja 9** Lampka LED pokazująca reżim czterosuw.
- Pozycja 10** Przycisk MEM umożliwiający wywołanie ostatnio zmierzonych wartości napięcia i prądu spawalniczego.
- Pozycja 11** Wyświetlacz LCD prądu spawalniczego.
- Pozycja 12** Wyświetlacz LCD pokazujący napięcie spawalnicze i wartości przy świecącej lampce LED SETTING. To są wartości szybkości posunu drutu, wstępne dmuchanie itd.
- Pozycja 13** Lampka LED SETTING, która świeci tylko w trakcie wyświetlania parametrów: szybkość posunu drutu, czas rozbiegu drutu, wstępne dmuchanie i końcowe dmuchanie gazu, czas punktu i pulsacji, dopalanie drutu.
- Pozycja 14** Lampka LED pokazująca szybkość posunu drutu spawalniczego.
- Pozycja 15** Lampka LED pokazująca czas punktu.
- Pozycja 16** Lampka LED pokazująca czas dopalania.
- Pozycja 17** Lampka LED pokazująca czas dmuchania końcowego gazu.
- Pozycja 18** Lampka LED pokazująca czas pulsacji.
- Pozycja 19** Przycisk wprowadzania drutu.

CYFROWE STEROWANIE PANELU SYNERGIC

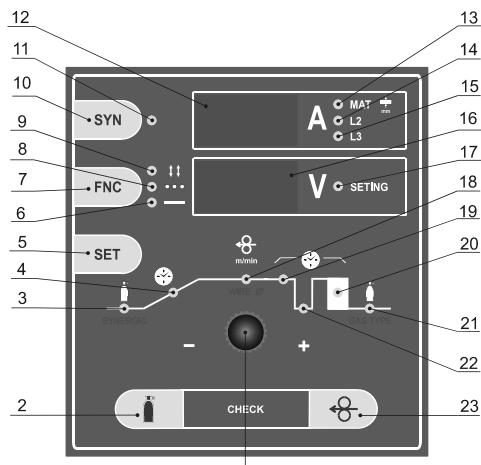

Obrazek C

1

OBRAZEK C

- Pozycja 1** Potencjometr ustawienia parametrów.
- Pozycja 2** Przycisk TEST GAZU.
- Pozycja 3** Lampka LED pokazująca dmuchanie wstępne gazu.
- Pozycja 4** Lampka LED pokazująca rozruch szybkości drutu spawalniczego.
- Pozycja 5** Przycisk SET - umożliwia wybór parametru ustawienia.
- Pozycja 6** Lampka LED pokazująca wyłączenie funkcji pulsacji.

Pozycja 7 Przycisk reżimu spawania - umożliwia wyłączenie reżimu dwusuw, czterosuw, punktowanie lub pulsowanie.

Pozycja 8 Lampka LED pokazująca reżim punktowania.

Pozycja 9 Lampka LED pokazująca reżim czterosuw.

Pozycja 10 Przycisk SYN włączający i wyłączający funkcję SYNERGIC.

Pozycja 11 Lampka LED wskazująca wyłączenie funkcji SYNERGIC.

Pozycja 12 Wyświetlacz LCD prądu spawalniczego.

Pozycja 13 Lampka LED sygnalizująca na wyświetlaczu wartości orientacyjne na temat grubości materiału spawanego. Jeżeli dioda nie pali się, to wyświetlacz pokazuje wartość prądu spawalniczego.

Pozycja 14 Lampka LED sygnalizująca zalecenie, jaki przepust dławika należy zastosować (tylko w przypadku maszyn 255 i wyższych wersji, w tym wypadku chodzi o przepust L2).

Pozycja 15 Lampka LED sygnalizująca zalecenie, jaki przepust dławika należy zastosować (tylko w przypadku maszyn, które mają trzy przepusty dla dławika). Jeżeli lampki LED nie palą się na pozycjach 14 i 15, to znaczy, że jest podłączony przepust dławika L1.

Pozycja 16 Wyświetlacz LCD pokazujący napięcie spawalnicze i wartości posunu drutu, wstępnie dmuchania itd.

Pozycja 17 Lampka LED SETTING, która pali się tylko w trakcie ustawiania parametrów: szybkość posunu drutu, czas rozbiegu drutu, wstępne dmuchanie i końcowe dmuchanie gazu, czas punktu i pulsacji, dopalanie drutu.

Pozycja 18 Lampka LED wskazująca wybór ustawienia szybkości posunu drutu spawalniczego.

Pozycja 19 Lampka LED wskazująca wybór ustawienia czasu wykonania punktu.

Pozycja 20 Lampka LED wskazująca wybór ustawienia czasu dopalania.

Pozycja 21 Lampka LED wskazująca wybór ustawienia czasu dmuchania końcowego gazu.

Pozycja 22 Lampka LED wskazująca wybór ustawienia czasu wykonania pulsacji.

Pozycja 23 Przycisk wprowadzania drutu.

Podłączenie palnika spawalniczego

Do EURO konektora (rys. 1, poz. 4; rys. 2, poz.3) odłączonego od sieci elektrycznej podłączyć palnik spawalniczy i mocno dokręcić złączną nakrętkę nasadową. Kabel uziemiający podłączyć do jednej szybkozłączki minusowej i dokręcić. Palnik i kabel naziemny powinny być jak najkrótsze, w pobliżu siebie i umieszczone na poziomie podłogi lub blisko niej.

CZĘŚĆ SPAWANA

Materiał, który ma być spawany musi być zawsze połączony z ziemią, aby zredukować promieniowanie elektromagnetyczne. Należy zwracać szczególną uwagę, aby uziemienie nie zwiększało niebezpieczeństw obrażenia lub uszkodzenia innego urządzenia elektrycznego.

Przyłączenie drutu i regulowanie przepływu gazu

Przed przyłączeniem drutu spawalniczego należy przeprowadzić kontrolę rolek posunu drutu, czy odpowiada przekrojowi wykorzystanego drutu spawalniczego i czy jest odpowiedni profil rowka rolki. Przy wykorzystaniu stalowego drutu spawalniczego należy koniecznie wykorzystywać rolkę z profilem rowka o kształcie „V“. Przegląd rolek znajduje się w rozdziale „Przegląd rolek posunu drutu“.

WYMIANA ROLKI POSUWU DRUTU

Rolki mają podwójne rowkowanie. Rowki te są przeznaczone do dwóch różnych przekrojów drutu (np. 0,8 i 1,0 mm).

- Proszę zdjąć mechanizm dociskowy. Rolka dociskowa uniesie się do góry.
- Należy odkręcić plastikowy element zabezpieczający i wyjąć rolkę.
- Jeżeli rolka posiada odpowiednie rowkowanie, należy nasadzić rolkę z powrotem na wałek i zabezpieczyć plastikowym elementem.

PRZYŁĄCZENIE DRUTU

- Proszę zdjąć boczną pokrywę zasobnika drutu. Do zasobnika (rys. 2) nasadzić szpulę z drutem na uchwyt.
- W przypadku zastosowania szpulki drutu 5 kg proszę użyć plastikowe podkładki ograniczające patrz rys. 3A. W przypadku plastikowej szpulki drutu 15 kg proszę użyć plastikową redukcję wg rysunku 3B. Nakrętkę koronową należy zawsze dokręcić tak, aby szpulka drutu obracała się, ale również aby była hamowana. Nakrętkę koronową należy zawsze zabezpieczyć zawleczką.
- W przypadku maszyn, które są wyposażone w plastikowy uchwyt szpulki drutu, do regulacji hamulca proszę dokręcić śrubę pod plastikową nakrętką, patrz rysunek 3C.
- Następnie proszę odciąć nierówny koniec drutu, przymocowany do brzegu szpuli i doprowadzić go do cięgła Bowdena (obr. 2, poz. 13) przez rolkę posunu do rurki prowadzącej (obr. 2, poz. 16) co najmniej 10 cm.

- Proszę sprawdzić, czy drut znajduje się w odpowiednim rowku rolki posuwu.



Obr. 3A



Obr. 3B



Obr. 3C

- Nabylić rolkę dociskową do dołu tak, aby zęby koła zębatego do siebie zapadły i przywrócić mechanizm dociskowy do pozycji pionowej.
- Nastawić nakrętkę docisku tak, aby zabezpieczone zostało bezproblemowe przemieszczanie drutu i by drut nie był deformowany przez zbyt duże ciśnienie.
- Proszę demontawać końcówkę gazową palnika spawalniczego.
- Odkrąć otwór strumieniowy.
- Podłączyć wtyczkę do sieci.
- Włączyć główny kontakt (rys. 2, poz. 1) na pozycję 1.
- Wcisnąć przycisk na palniku. Drut spawalniczy przyłącza się do palnika bez gazu.
- Po przejściu drutu z palnika proszę przykryć otwór strumieniowy i końcówkę gazową.
- Prze rozpoczęciem spawania należy spryskać końcówkę gazową i otwór strumieniowy sprejem separacyjnym. W ten sposób unikamy przylepienia rozpryskiwanego metali i przedłużamy żywotność końcówki gazowej.

UWAGA!

Podczas przyłączania drutu nie wolno kierować palnika naprzeciwko oczu!

ZMIANY PRZY WYKORZYSTYWANIU DRUTU ALUMINIOWEGO

Przy spawaniu drutem aluminiowym należy korzystać ze specjalnych rolek z profilem „U” (rozdział „Przegląd rolek posuwu drutu”). Aby uniknąć problemów ze skręcaniem i deformowaniem drutu, należy wykorzystywać druty o średnicy min. 1,0 mm ze stopów AlMg3 lub AlMg5. Druty ze stopów Al99,5 lub AlSi5 są zbyt miękkie i łatwo sprawiają problemy przy przesuwaniu. Do spawania aluminium należy również niezbędnie wyposażyć palnik w teflonowe ciegielę Bowdena i specjalny otwór strumieniowy. Jako atmosferę ochronną należy wykorzystywać czysty argon.

REGULOWANIE PRZEPŁYWU GAZU

Łuk elektryczny, a także jeziorko ciekłego metalu muszą być doskonale chronione gazem. Zbyt mała ilość gazu nie będzie w stanie wytworzyć odpowiedniej atmosfery ochronnej, a zbyt duża ilość gazu ściąga do łuku elektrycznego powietrze, co spowoduje niedoskonałą ochronę spawu.

Proszę postępować następująco:

- Proszę nasadzić wąż gazowy na rurkę wentylu gazowego na tylnej stronie maszyny (rys. 2, poz. 8)
- Jeżeli wykorzystujecie CO₂, należy podłączyć ogrzewanie gazu (przy przepływie poniżej 6 litrów/min. ogrzewanie nie jest konieczne).
- Kabel ogrzewania proszę podłączyć do złącza (rys. 2, poz. 9) na maszynie i do złącza w wentylu redukcyjnym, bez określenia bieguności.
- Odsunąć rolkę dociskową przesuwania drutu i wciśnąć przycisk na palniku (tylko w przypadku wersji STANDARD).
- Obrócić śrubę regulującą w dolnej części wentylu redukcyjnego, do czasu, kiedy przepływomierz pokaze odpowiedni przepływ, następnie zwolnić przycisk (tylko w przypadku wersji STANDARD).
- Nacisnąć przycisk TEST GAZU i obrócić śrubę regulującą w dolnej części wentylu redukcyjnego, do czasu, kiedy przepływomierz pokaze odpowiedni przepływ, następnie zwolnić przycisk (w przypadku maszyn PROCESSOR i SYNERGIC)
- Po długotrwałym odstawieniu maszyny lub wymianie całego palnika należy przed spawaniem przedmuchać instalację palnika świeżym powietrzem.

Ustawienie parametrów spawalniczych napięcia i szybkości posuwu drutu

Ustawienie głównych parametrów spawalniczych napięcia spawalniczego oraz szybkości posuwu drutu wykonujemy za pomocą potencjometru szybkości drutu (rysunek A pozycja 1) i przełącznika napięcia (rysunek 2 pozycja 1). Do ustawionego napięcia (pozycja przełącznika 1-10) zawsze dopasujemy odpowiednią szybkość posuwu drutu. Ustawiane parametry są zależne od zastosowanego gazu ochronnego, średnicy drutu, użytego rodzaju drutu, wielkości i pozycji spawu itd. Orientacyjne ustawienie szybkości drutu w stosunku do pozycji przełącznika znajdą Państwo w tabelach na str. 56 do 57.

NA PRZYKŁAD:

W przypadku maszyny spawalniczej 190, gdzie został zastosowany gaz ochronny MIX (82% Argonu i 18% CO₂) i średnica drutu 0,8 mm jest odpowiednia tabela (program Nr 4). Czyli ustawione wartości będą wynosiły - Pozycja przełącznika A1 i ustawiona szybkość posuwu drutu będzie wynosić 3,8 m/min.


MASZINY PROCESSOR I SYNERGIC

Tabela 4 - Zakres określonych wartości funkcji

	czas trwania przedwyplwu gazu (s)	prędkość zbliżania drutu (m/min)	czas rozbiegu szybkości podawania drutu (s)	prędkość podawania drutu (m/min)	czas punktu (s)	czas przerwy (s)	upalenie drutu (s)	czas trwania powyplwu gazu (s)
PROCESSOR	0-3	-	0,1-5	-	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10
SYNERGIC	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10
SYNERGIC 215, 245	0-3	0,5-20	-	0,5-20	0,5-5	0,2-2	0,00-0,99	0,1-10

Ustawienie szybkości posuwu drutu

Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

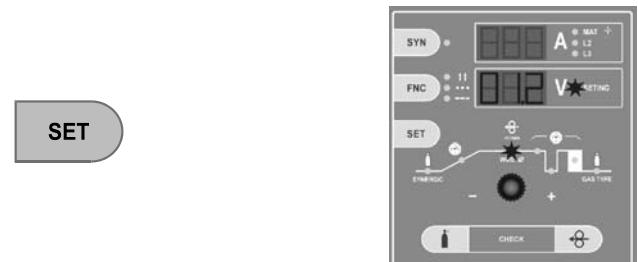

Za pomocą potencjometru ustawić wymaganą szybkość posuwu w granicach 0,5-20 m/min.

UWAGA 1: Szybkość posuwu drutu można ustawać również w czasie spawania. Zarówno potencjometrem jak i zdalnym sterowaniem UP/DOWN.

UWAGA 2: Dolny wyświetlacz wyświetla szybkość posuwu drutu w tedy, kiedy świeci czerwona lampka LED SETTING i lampka LED m/min.

USTAWIENIE POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW SPAWANIA


Elektronika sterująca maszyną PROCESSOR i SYNERGIC umożliwia ustawienie następujących parametrów:

- czas trwania przedwyplwu gazu (czas potrzebny na wytworzenie ochronnej atmosfery przed rozpoczęciem procesu spawania)
- czas rozbiegu szybkości posuwu drutu - funkcja SOFTSTART (czas rozbiegu z minimalnej szybkości posuwu do ustawionej wartości szybkości drutu spawalniczego)
- prędkość zbliżania drutu (w wyposażeniu wg. tab. 4)
- prędkość podawania drutu m/min. (prędkość podawania drutu podczas procesu spawania)
- czas podtrzymywania napięcia spawalniczego na drucie: „dopalanie” drutu do końcówki prądowej
- dobu dofuku płynu po dokonaniu svařovacího procesu 0-5 sek.czas trwania powyplwu gazu po zakończeniu procesu spawania (w celu utrzymania ochronnej atmosfery)

Ustawienie wstępnego dmuchania gazu

Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

SET

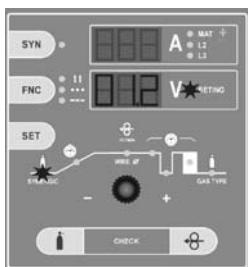

Za pomocą potencjometru ustawić wymaganą wartość czasu wstępnego dmuchania gazu w granicach **od 0 do 5 sek.**

Ustawienie czasu rozbiegu szybkości drutu spawalniczego

Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

SET




Za pomocą potencjometru ustawić wymaganą wartość rozbiegu szybkości posuwu w granicach **od 0,1 do 5 sek.**

Ustawienie dopalania drutu

Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

SET

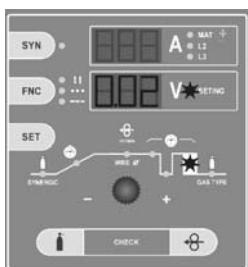


Za pomocą potencjometru ustawić wymaganą wartość czasu dopalania drutu.

Ustawienie końcowego dmuchania gazu

Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

SET

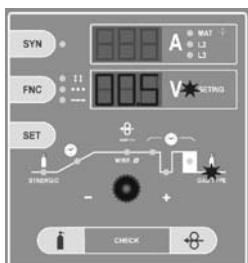

Za pomocą potencjometru ustawić wymaganą wartość czasu końcowego dmuchania gazu.

USTAWIENIE CZASU ROZBIEGU SZYBKOŚCI DRUTU - FUNKCJA SOFT-START


Ustawienie funkcji SOFT-START, która zapewnia bezbłędny start procesu spawalniczego SOFT-START umożliwia ustawienie następujących wartości:

- **Czas rozbiegu szybkości drutu** spawalniczego z minimalnej szybkości na ustawioną szybkość spawania.
 - **Szybkość zblizania drutu** przed zapaleniem łuku spawalniczego.
- Obie funkcje działają w różny sposób. W celu bardziej delikatnego startu zalecamy szybkość przybliżającą drutu (nie ma w urządzeniach PROCESSOR).

Ustawienie czasu rozbiegu szybkości drutu spawalniczego

Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

SET

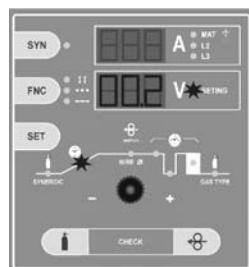


Za pomocą potencjometru ustawić wymaganą wartość rozbiegu szybkości posuwu w granicach **od 0 do 5 sek.** (w urządzeniach PROCESSOR 0,1-5 sek.).

Ustawienie szybkości przybliżającej posuwu drutu

!UWAGA! Przed szybkość przybliżenia drutu należy wyłączyć czas rozbiegu szybkości posuwu drutu - ustawić wartość „0“. Warunkiem do skorzystania z możliwości szybkości przybliżenia - „wyłot drutu“ jest wyłączenie funkcji rozbiegu szybkości drutu - **czyli ustawienie wartości na „0“ wg opisu jak wyżej.**

Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

SET

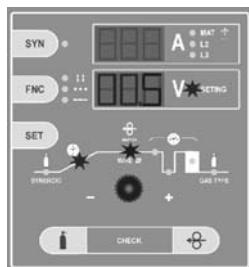

Za pomocą potencjometru ustawić wymaganą wartość ustawienia szybkości przybliżenia posuwu drutu w granicach **od 0,5 do 20 m/min.**

UWAGA 1: Ustawione wartości automatycznie są zapisywane w pamięci po naciśnięciu przycisku palnika przez około 1 sek.

UWAGA 2: Ustawione wartości nie można zmieniać w czasie spawania.

FUNKCJA USTAWIENIA Z PRODUKCJI

Funkcje ustawienia z produkcji służą do ustawienia parametrów wyjściowych elektroniki sterującej. Po zastosowaniu tej funkcji wszystkie wartości będą ustawione automatycznie na wartości wstępnie ustawione przez producenta, tak jak w przypadku nowej maszyny.

Wyłączyć włącznik główny. Naciąć i przytrzymać przycisk SET.

OFF **SET** ON

Włączyć włącznik główny. Poluzować przycisk SET. Na wyświetlaczu są wyświetlane wartości ustawienia wyjściowego.

USTAWIENIE REŽIMU SPAWALNICZEGO

Elektronika sterująca maszyną PROCESSOR i SYNERGIC umożliwiają pracę w poniższych reżimach:

- ciągle dwusuwowo i czterosuwowo
- punktowe i impulsowe spawanie dwusuwowe
- punktowe i impulsowe spawanie czterosuwowe

Ustawienie režimu spawalniczego dwusuw

Reżim dwusuw jest ustawiony wtedy, gdy maszyna jest włączona i nie świeci żadna lampka LED tak jak na rysunku.



Ustawienie režimu dwusuw PUNKTOWANIE

Naciskać przycisk FNC, aż do momentu rozświecenia się lampki LED PUNKTOWANIE, tak jak na rysunku.



Reżim dwusuw punktowanie jest ustawiony.

Ustawienie reżimu dwusuw PULSOWANIE


Naciskać przycisk FNC, aż do momentu rozświecenia się lampki LED PULSOWANIE, tak jak na rysunku.



Reżim dwusuw pulsowanie jest ustawiony.

Ustawienie czasu PUNKTOWANIA


Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

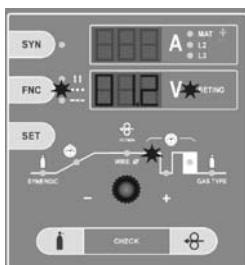

Potencjometrem ustawić wymaganą wartość czasu punktu **0,1-5 sek.**

Ustawienie czasu PULSOWANIA

Naciskać przycisk SET, aż do momentu rozświecenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

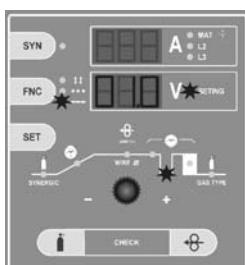

Potencjometrem ustawić wymaganą wartość czasu przerwy między poszczególnymi punktami **0,1 - 5 sek.**

Ustawienie reżimu spawalniczego czterosuw

Naciskać przycisk FNC, aż do momentu rozświecenia się lampki LED widocznej na rysunku.



Reżim czterosuw jest ustawiony.

Ustawienie reżimu czterosuw PUNKTOWANIE

Naciskać przycisk FNC, aż do momentu rozświecenia się lampki LED czterosuw PUNKTOWANIE, tak jak na rysunku.



Reżim czterosuw punktowanie jest ustawiony.

Ustawienie reżimu czterosuw PULSOWANIE

Naciskać przycisk FNC, aż do momentu rozświecenia się lampki LED czterosuw PULSOWANIE, tak jak na rysunku.



Reżim czterosuw pulsowanie jest ustawiony.

FUNKCJA MEM (TYLKO W PRZYPADKU MASZYN PROCESSOR)

Funkcja MEM pozwala na wsteczne wywołanie i wyświetlenie ostatnio zapisanych parametrów V i A przez około 7 sek.

Proszę wcisnąć przycisk



Na wyświetlaczu pojawi się przez około 7 sek. ostatnio zmierzone wartości napięcia spawalniczego oraz prądu spawalniczego. Wartości można wywołać ponownie.

FUNKCJA SYNERGIC (TYLKO W PRZYPADKU MASZYN SYNERGIC)

Funkcja Synergic upraszcza sterowanie i ustawianie parametrów spawalniczych. Operator określi rodzaj programu za pomocą bezproblemowego ustawienia rodzaju gazu i średnicy drutu. Ustawienia parametrów spawalniczych następuje na podstawie bezproblemowego ustawienia napięcia za pomocą przełącznika, następnie urządzenia elektroniczne automatycznie ustawią szybkość posuwu.

Włączenie funkcji SYNERGIC

Wciśnij przycisk SYN aż do momentu, gdy zapali się lampka LED SYN i lampka LED informująca o grubości materiału.




Funkcja Synergic jest włączona.

Wartości grubości materiału pokazane na rysunku są tylko wartościami informacyjnymi.


Wybieranie programu - ustawienie średnicy drutu i rodzaju gazu

Wcisnąć przycisk SET, aż do momentu zapalenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

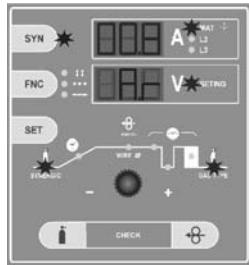

Za pomocą potencjometru wybierz rodzaj gazu, który chcesz użyć - CO₂ lub Ar (MIX argonu i CO₂ gazu w stosunku 18 CO₂ i reszta Ar).

Wcisnąć przycisk SET, aż do momentu zapalenia się lampki LED pokazanej na rysunku.

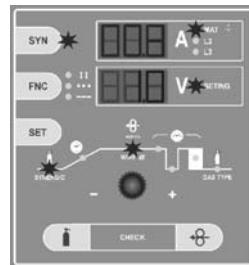


Za pomocą potencjometru wybierz średnicę drutu SG2, który chcesz użyć - 0,6 - 0,8 - 1,0 mm. Na górnym wyświetlaczu pojawi się orientacyjna grubość materiału, jaką można spawać wg aktualnego ustawienia.

Na dolnym wyświetlaczu pojawi się aktualna ustawiona szybkość posuwu drutu, która zmienia się automatycznie wraz z przełączaniem pozycji przełącznika napięcia. Za pomocą przełącznika napięcia ustaw obniżanie lub zwiększenie mocy spawalniczej.

Wyłączenie funkcji SYNERGIC

Wciśnij przycisk SYN. Lampka SYN i grubość materiału zgaśnie.

SYN

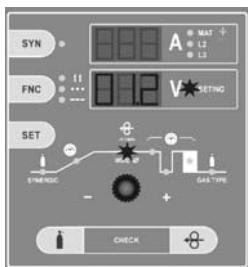

Funkcja SYNERGIC jest wyłączona.

UWAGA 1: Wyświetlane wartości grubości materiału mają charakter tylko informacyjny. Grubość spawanego materiału może różnić się w zależności od pozycji spawania itd.

UWAGA 2: W celu wykonania korekty parametrów posuwu drutu, proszę użyć potencjometr, ewentualnie przycisk UP/DOWN zdalnego sterowania.

UWAGA 3: Parametry programu funkcji Synergic są zaprojektowane dla drutu pokrytego miedzią SG2. Aby programy synergiczne działały prawidłowo, należy zastosować drut, gaz ochronny i materiał spawany o odpowiedniej jakości.

UWAGA 4: Aby maszyna synergiczna prawidłowo działała, należy niezbędnie przestrzegać przepisowe średnice ciągła Bowdena w stosunku do średnicy drutu, właściwy otwór strumieniowy i zamocowanie materiału spawanego (proszę zastosować imadło bezpośrednio na materiał spawany). W przeciwnym razie nie gwarantujemy prawidłowego działania maszyny. Następnie należy zapewnić jakościowe zasilanie sieci - 400 V, maks. +/- 5%.

ZAPISYWANIE DO PAMIĘCI WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW SZYBKOŚCI POSUWU DRUTU

Funkcja zapamiętywania parametrów działa tylko przy włączonej funkcji SYNERGIC.

1. Proszę wybrać wymaganą szybkość posuwu drutu.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SYN i potem wciśnij przycisk test gazu (MEM).
3. Poluzuj oba przyciski - nowe parametry zostały zapamiętane.

SYN

Trzymaj je jednocześnie.



W ten sposób wymagane parametry można zapamiętywać i przepisywać w zależności od potrzeb. Zapamiętany parametr ustawia się zawsze w takiej samej pozycji przełącznika napięcia, w jakiej został zapamiętany.

POWRÓT DO PIERWOTNYCH USTAWIENI FABRYCZNYCH

Powrót do pierwotnych ustawień fabrycznych możemy wykonać poprzez powtórnego wciśnięcie i przytrzymanie przycisku SYN i wciśnięcie oraz poluzowanie przycisku wprowadzania drutu. W ten sposób można przywrócić poszczególne zapamiętane parametry.

SYN

Trzymaj je jednocześnie.



Kompletny powrót do ustawień fabrycznych wszystkich zaprogramowanych wartości można wykonać za pomocą funkcji Ustawienia Fabryczne.

FUNKCJA LOGIC - TYLKO W PRZYPADKU MASZYN PROCESSOR I SYNERGIC

Funkcja LOGIC zawiera zestaw elementów upraszczających i poprawiających orientację w wyświetlanym ustawionych i ustawianych wartości. Ze względu na to, że dwa wyświetlacze wyświetlają kilka zróżnicowanych parametrów, jest niezbędne uproszczyć wyświetlanie parametrów. Funkcja LOGIC właśnie tak działa - ułatwia orientację:

- Górnny wyświetlacz rozświeci się tylko w czasie procesu spawania, kiedy urządzenia elektroniczne dokonują pomiaru i wyświetla się prąd spawalniczy A (jeżeli nie jest włączona funkcja SYNERGIC w maszynach Synergic. W przypadku włączonej funkcji SYNERGIC w maszynach Synergic cały czas świeci się tylko zmieniają się wyświetlane wartości).
- Po upłynięciu czasu około 7 sek. wyświetlacz ponownie zgaśnie automatycznie. W ten sposób urządzenia elektroniczne poprawiają orientację podczas czytania parametrów przy ustawianiu.
- Górnny wyświetlacz wyświetla tylko prąd spawalniczy. W przypadku włączonej funkcji SYNERGIC (tylko w przypadku maszyn SYNERGIC) górnny wyświetlacz wyświetla grubość materiału.
- Dolny wyświetlacz wyświetla w czasie spawania napięcie spawalnicze a w czasie ustawiania wszystkie pozostałe wartości - czas, szybkość itd.


- LED SETTING przestanie świecić tylko w czasie procesu spawania, kiedy pracuje cyfrowy woltoamperomierz.

LED SETTING świeci w czasie spawania tylko wtedy, gdy operator ustawia i zmienia szybkość posuwu drutu za pomocą potencjometru lub zdalnym sterowaniem UP/DOWN. W chwili, gdy operator przestanie ustawiać parametr, LED SETTING zgaśnie automatycznie w ciągu 3 sek. i wyświetlacz wyświetli wartość napięcia spawalniczego.

Zalecane ustawienie parametrów spawalniczych patrz tabela str. 56 - 57.


ZASADY SPAWANIA METODĄ MIG/MAG

Drut spawalniczy jest prowadzony ze szpuli do otworu strumieniowego przy pomocy przesuwanych rolek. Łuk łączy topiącą się drucianą elektrodę ze spawanym materiałem. Drut spawalniczy funkcjonuje jednocześnie jako transport-ter łuku, a także jako źródło dostarczanego materiału. Jednocześnie z elementu międzywarstwowego jest wydzielany ochronny gaz, który chroni łuk i cały spaw przed działaniem otaczającej go atmosfery.

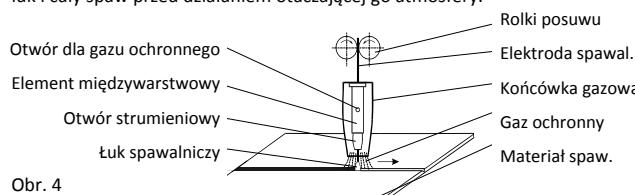

Obr. 4

GAZY OCHRONNE

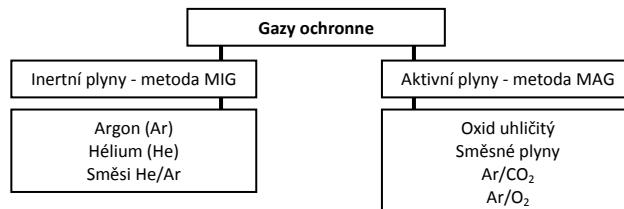

ZASADA USTAWIENIA PARAMETRÓW SPAWALNICZYCH

Orientacyjnemu nastawieniu prądu spawalniczego i napięcia metodami MIG/MAG odpowiada stosunek empiryczny $U_2 = 14 + 0,05 \times I_2$. Na podstawie tego wzoru możemy określić potrzebne napięcie. Przy ustawianiu napięcia musimy liczyć się z jego spadkiem podczas obciążenia spawaniem. Spadek napięcia wynosi około 4,8V na 100A.

Nastawienie prądu spawalniczego należy przeprowadzić tak, że w zależności od wybranego napięcia spawalniczego, trzeba wyregulować potrzebny prąd spawalniczy zwiększeniem lub obniżaniem szybkości dostarczania drutu, ewentualnie delikatnie dostosować napięcie aż do stabilizacji łuku spawalniczego.

W celu osiągnięcia wysokiej jakości spawów i optymalnego ustawienia prądu spawalniczego niezbędne jest, aby odległość otworu strumieniowego od materiału wynosiła mniej więcej $10 \times \varnothing$ drutu spawalniczego (rys. 4). Jego zanurzenie w gazowej końcówce rurowej nie powinno przekroczyć 2 - 3 mm.

Režimy spawalnicze


Wszystkie maszyny spawalnicze pracują w poniższych reżymach:

- ciągłe dwusuwowo
- ciągłe czterosuwowo
- punktowe spawanie dwusuwowe
- impulsowe spawanie dwusuwowe

Ustawienie maszyny na poniższe reżimy przeprowadza się dwoma wyłącznikami z potencjometrami. Na panelu sterowniczym ponad potencjometrami są schematycznie pokazane ich funkcje.

DWUSUW

Przy tej funkcji oba potencjometry są cały czas wyłączone. Proces uruchamia się naciśnięciem łącznika palnika. W trakcie procesu spawania należy ciągle trzymać łącznik. Cykl roboczy kończy się zwolnieniem łącznika palnika.

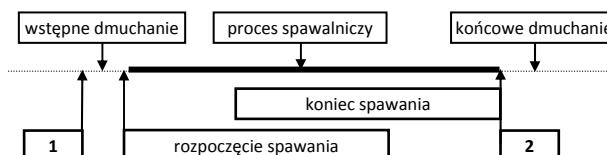


1 – naciśnięcie i trzymanie przycisku palnika

2 – poluzowanie przycisku palnika

CZTEROSUW

Jest używane przy długich spawach, w przypadku których spawacz nie musi nieustannie trzymać łącznika palnika. Funkcja uruchamia się przesunięciem wyłącznika (rys. 2, poz. 7) z pozycji 0 na jakąkolwiek pozycję 1-10. Spięciem


łącznika palnika zostanie uruchomiony proces spawania. Po zwolnieniu łącznika palnika proces spawania trwa nadal. Dopiero po ponownym naciśnięciu łącznika palnika proces spawania zostanie przerwany.

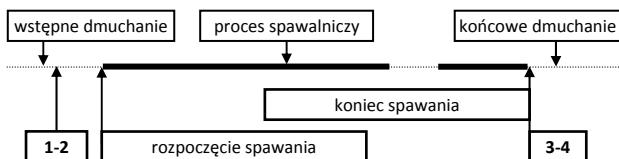

1-2 naciśnięcie i poluzowanie przycisku palnika
3-4 powtórne naciśnięcie i poluzowanie przycisku palnika

SPAwanie Punktowe


Jest wykorzystywane do spawania poszczególnymi krótkimi punktami, których długość można płynnie regulować przekręceniem lewego potencjometru (rys. 2, poz. 6) na odpowiednią wartość na skali (ruchem w prawo przedłuża się interwał czasowy). Naciśnięciem łącznika na palniku uruchomi się obwód czasowy, który rozpocznie proces spawania, a po nastawionym czasie go wyłączy. Po ponownym naciśnięciu przycisku cała czynność się powtarza. Aby wyłączyć spawanie punktowe należy potencjometr przesunąć do pozycji 0. Prawy potencjometr pozostaje włączony przez cały czas trwania spawania punktowego.

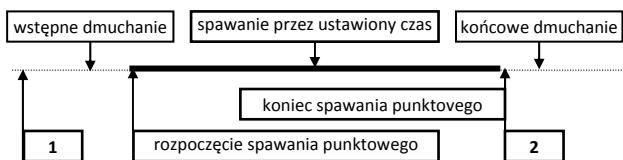

1 – naciśnięcie i trzymanie przycisku palnika
2 – poluzowanie przycisku palnika

SPAwanie IMPULSOWE

Wykorzystuje się do spawania krótkimi punktami. Długość tych punktów, jak i długość wytrzymywania można płynnie regulować. Ustawa się przekręceniem lewego potencjometru, który podaje długość punktu (rys. 2, poz. 6) i prawego potencjometru, który podaje długość wytrzymywania (rys. 2, poz. 7) z pozycji 0 na żądaną wartość na skali (ruchem w prawo przedłuża się interwał czasowy). Naciśnięciem łącznika na palniku uruchomi się obwód czasowy, który rozpocznie proces spawania, a po nastawionym czasie go wyłączy. Po upłynięciu nastawnego czasu wytrzymywania cały proces jest powtarzany. Do przerwania funkcji należy zwolnić łącznik na palniku spawalniczym. W celu wyłączenia funkcji należy wyłączyć oba potencjometry do pozycji 0.

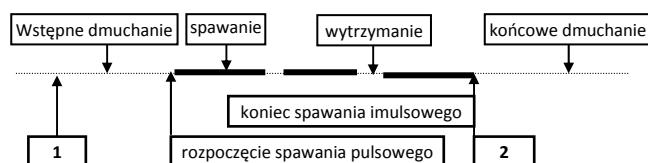

1 – naciśnięcie i trzymanie przycisku palnika
2 – poluzowanie przycisku palnika

Przed rozpoczęciem spawania

WAŻNE: Przed uruchomieniem spawarki należy jeszcze raz sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej odpowiadają tabliczce wydajnościowej.

1. Proszę ustawić napięcie spawalnicze z wykorzystaniem przełącznika napięcia rys. 2 poz. 2), a prąd spawalniczy potencjometrem szybkości przesuwania drutu (obr. 2 poz. 3). **Nigdy nie należy zmieniać pozycji przełącznika w trakcie spawania!**
2. Spawarkę włączyć przy pomocy głównego włącznika źródła prądu (rys. 2 poz. 1).
3. Maszyna jest gotowa do użycia.

Konserwacja

OSTRZEŻENIE: Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek kontroli wewnętrz maszyny, należy odłączyć ją od sieci elektrycznej!

CZĘŚCI ZAMIENNE

Oryginalne części zamienne zostały specjalnie zaprojektowane dla naszych maszyn. Wykorzystanie nieoryginalnych części może spowodować różnice w mocy lub zredukować zakładany poziom środków bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie nieoryginalnych części zamiennych.

ŹRÓDŁO PRĄDU SPAWALNICZEGO

Mimo że systemy te są całkowicie statyczne, prosimy o dotrzymywanie następujących zaleceń:

- Należy regularnie usuwać nagromadzone zanieczyszczenia i kurz z wnętrza maszyny przy pomocy sprężonego powietrza. Nie należy kierować rurki powietrznej bezpośrednio na elektryczne części składowe, mogłyby dojść do ich uszkodzenia.
- Prosimy o przeprowadzanie regularnych przeglądów, aby mogli Państwo sprawdzić zużycie poszczególnych kabli czy swobodnych łącz, które stanowią przyczynę przegrzewania i ewentualnego uszkodzenia maszyny.
- W przypadku maszyn spawalniczych przeszkolony pracownik powinien przeprowadzać jeden raz na pół roku przegląd rewizyjny w myśl norm EN 331500, 1990 i EN 056030, 1993.

PRZESUWANIE DRUTU

Szczególną troskę należy poświęcać **systemowi podającemu**, zarówno rolkom, jak i miejscu ich umieszczenia. W trakcie podawania drutu pomiędzy rolkami dochodzi do ocierania miedzianej powłoki i do odpadania drobnych opiórków, które dostają się do cieglą Bowdena, a także zanieczyszczają wewnętrzną przestrzeń urządzenia podającego. Należy regularnie usuwać nagromadzone zanieczyszczenia i kurz z wewnętrznej części zasobnika drutu i systemu podającego.

PALNIK SPAWALNICZY

Palnik spawalniczy należy regularnie konserwować i w odpowiednim momencie wymieniać jego zużyte części. Najbardziej narażone na zużycie elementy to otwór strumieniowy, gazowa końcówka rurowa, rurka palnika, ciegiel Bowdena do prowadzenia drutu, kabel elektryczny i przycisk palnika.

Otwór strumieniowy przenosi prąd spawalniczy do drutu i jednocześnie nakierowuje drut na miejsce spawania. Posiada żywotność od trzech do dwudziestu godzin spawania (w zależności od danych producenta), co zależy w szczególności od jakości materiału, z której go wyprodukowano (Cu lub CuCr), jakości i obróbki powierzchniowej drutu i parametrów spawania. Wymianę tego elementu zaleca się po zużyciu otworu do 1,3 wielokrotności średnicy drutu. Przy każdym montażu czy wymianie zaleca się spryskanie otworu sprejem separacyjnym.

Gazowa końcówka rurowa prowadząca gaz, przeznaczony do ochrony łuku i jeziorka ciekiego metalu. Rozprysk metalu zatycza końcówkę rurową, dlatego należy ją regularnie czyścić, aby zagwarantowany został dobry i równomierny przepływ, a także, by uniknąć zwarcia pomiędzy otworem a końcówką rurową. Szybkość zatykania końcówki rurowej zależy przede wszystkim od poprawnego wyregulowania procesu spawania. Rozprysk metalu jest łatwiejszy do usunięcia po spryskaniu gazowej końcówki rurowej sprejem separacyjnym. Po tych czynnościach rozprysk częściowo opada, mimo tego należy go jednak co 10 - 20 minut usuwać z przestrzeni pomiędzy końcówką rurową a otworem strumieniowym, przy pomocy niemetalowego patyczka, delikatnym poklepywaniem. W zależności od wielkości prądu i intensywności pracy, gazową końcówkę rurową należy, od dwóch do pięciu razy w ciągu zmiany, zdjąć i dokładnie ją oczyścić, razem z wewnętrznymi kanalikami elementu międzywarstwowego, służącym do doprowadzenia gazu. Nie należy zbyt mocno klepać gazowej końcówki rurowej, aby nie doszło do uszkodzenia masy izolacyjnej.

Element międzywarstwowy jest również wystawiony na działanie rozprysku i zużycia termicznego. Jego żywotność wynosi 30 - 120 godzin spawania (w zależności od danych podanych przez producenta).

Interwały wymiany ciegliet Bowdena są uzależnione od czystości drutu, a także konserwacji mechanizmu w podajniku i w układzie docisku rolek posuwu. Raz na tydzień należy je wyczyścić trójchloroetylenem i przedmucha sprężonym powietrzem. W przypadku silnego zużycia lub zapchania niezbędna jest wymiana cieglę Bowdena.

Ostrzeżenie przed ewentualnymi problemami i ich usunięcie

Kabel zasilający i palnik spawalniczy uważa się za najczęstsze przyczyny awarii. W przypadku problemów zaleca się następujący tryb postępowania:

1. Proszę kontrolować wartość napięcia dostarczanego w sieci.
2. Skontrolować, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony do wyczki i głównego włącznika.
3. skontrolować, czy bezpieczniki lub zabezpieczenie są w porządku.
4. skontrolować, czy nie są wadliwe następujące elementy:
 - główny włącznik w sieci rozdzielczej
 - wtyczka zasilająca
 - główny włącznik maszyny.
5. Proszę skontrolować palnik spawalniczy i jego elementy:
 - otwór strumieniowy i jego zużycie
 - prowadzące ciegle Bowdena w palniku
 - odległość zanurzenia otworu strumieniowego w gazowej końcówce rurowej.

UWAGA: Pomimo Państwa umiejętności technicznych niezbędnych do naprawy generatora, w razie uszkodzenia zalecamy Państwa skontaktować z przeszkolonym personelem i naszym punktem serwisowym.

Sposób postępowania przy demontażu i montażu osłony maszyny

Proszę postępować w sposób następujący:

- Odkręcić 5 śrub na lewej bocznej blaszanej osłonie maszyny (w urządzeniach lini 2200 - 2400 10 śrub).
- W przypadku składania maszyny proszę postępować w odwrotny sposób.

Zamówienie części zamiennych

W celu bezproblemowego zamówienia części zamiennych zawsze należy podać:

- numer zamówieniowy części
- nazwa części
- rodzaj maszyny
- napięcie zasilające i częstotliwość podaną na tabliczce produkcyjnej
- numer produkcyjny maszyny

PRZYKŁAD: 1x nr. zam. 30338, wentylator MEZAXIAL dla maszyny 405, 3x400V 50/60 Hz, numer produkcyjny...

Udzielenie gwarancji

1. Okres gwarancji maszyny został przez producenta określony na 24 miesiące od daty sprzedaży maszyny kupującemu. Okres gwarancji liczy się od dnia przekazania maszyny kupującemu, ewentualnie od możliwego dnia transportu. Okres gwarancyjny palników spawalniczych wynosi 6 miesięcy. Do okresu gwarancji nie wlicza się czasu od złożenia uprawnionej reklamacji aż do chwili, kiedy maszyna zostanie naprawiona.
2. Gwarancja obejmuje przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, że dostarczona maszyna posiada w czasie transportu i w okresie gwarancyjnym pewne cechy, określone przez wiążące normy i warunki techniczne.
4. Odpowiedzialność za wady, które pojawią się w maszynie po jej sprzedaży w okresie gwarancyjnym, polega na obowiązku bezpłatnego usunięcia defektu przez producenta maszyny lub serwis, polecony przez producenta urządzenia.
5. Warunek ważności gwarancji to, fakt, że maszyna spawalnicza była wykorzystywana w sposób i do celów zgodnych z jej przeznaczeniem. Jako wady nie uznaje się uszkodzeń i nadzwyczajnego zużycia, które powstały w wyniku niedostatecznej troski lub zaniedbań, a także rzekomych defektów bez znaczenia.

Za wadę nie można uznać np.:

- Uszkodzenia transformatora lub prostownika na skutek niedostatecznej konserwacji palnika spawalniczego i następującego zwarcia pomiędzy gazową końcówką rurową a otworem strumieniowym.
 - Uszkodzenie zaworku elektromagnetycznego aniezczyszczeniami na skutek nie stosowania filtra gazowego.
 - Mechaniczne uszkodzenia palnika spawalniczego pod wpływem nieodpowiedniego traktowania itd. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia, związane z nie wypełnianiem obowiązków przez właściciela, jego brakiem doświadczenia czy niskimi umiejętnościami, nie dotrzymywaniem zaleceń, podanych w instrukcji obsługi i konserwacji, wykorzystywanie maszyny do celów Nizzgodnych z przeznaczeniem, przeciążaniem maszyny, choćby tymczasowym.
 - Przy konserwacji i naprawach maszyny mogą być wykorzystywane wyłącznie oryginalne części zamienne producenta.
6. W okresie gwarancyjnym nie zezwala się na jakiekolwiek naprawy lub zmiany w urządzeniu, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie poszczególnych elementów maszyny. W innym przypadku gwarancja nie zostanie uznana.
 7. Roszczenia gwarancyjne muszą zostać zgłoszone do producenta lub sprzedawcy niezwłocznie po wystąpieniu wady produkcyjnej lub materiałowej.
 8. Jeżeli w trakcie naprawy gwarancyjnej zostanie wymieniona wadliwa część, jej prawa własnościowe przechodzą na producenta.

SERWIS GWARANCYJNY

Serwis gwarancyjny przeprowadzać może jedynie technik wyszkolony i sprawdzony przez producenta.

Przed przeprowadzeniem naprawy gwarancyjnej należy niezbędnie skontrolować dane na temat maszyny: data sprzedaży, numer seryjny, typ maszyny. W przypadku że dane te nie są zgodne z warunkami uznania napraw gwarancyjnej, np. minął termin gwarancji, produkt był wykorzystywany w sposób niewłaściwy, niezgodny z instrukcją obsługi itd., nie ma mowy o naprawie gwarancyjnej. W takim przypadku wszystkie koszty, wiążące się z naprawą, ponosi klient.

Nieodłączny element roszczeń odnośnie gwarancji stanowi prawidłowo wydana karta gwarancyjna i protokół reklamacyjny.

W przypadku ponownego pojawienia się tej samej wady w tej samej maszynie na tej samej części niezbędna jest konsultacja z technikiem serwisowym producenta.

Použité grafické symboly

Použité grafické symboly

Key to the graphic symbols

Verwendete grafische Symbole

Zastosowane symbole graficzne

1	0 1								
9	V		A						
17									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

	CZ - popis	SK - popis	EN - description	DE - Beschreibung	PL - Opis
1	Hlavní vypínač	Hlavní vypínač	Main switch	Hauptschalter	Wylącznik główny
2	Rychlosť posunu drátu	Rýchlosť posuvu drútu	Wire speed	Drahtvorschubgeschwindigkeit	Szybkość posuwu drutu
3	Uzemnenie	Uzemnení	Ground	Erdung	Uziemienie
4	Kontrolka tepelné ochrany	Kontrolka tepelné ochrany	Thermo control	Signallampe Wärmeschutz	Lampka kontrolna ochrony cieplnej
5	Výstraha - riziko úrazu el. proudem	Výstraha - riziko úrazu el. prúdom	Warning risk of electric shock	Warnung Risikounfall durch el. strom	Niebezpieczeństwo, wysokie napięcie
6	Mínus pól na svorci	Mínus pól na svorke	Minus polarity	Minuspol auf der Klemme	Biegun ujemny na listwie
7	Plus pól na svorce	Plus pól na svorke	Plus polarity	Pluspol auf der Klemme	Biegun dodatni na listwie
8	Ochrana zemněním	Ochrana zemním	Ground protection	Erdungsschutz	Ochrona uziemieniem
9	Svařovací napětí	Zvárací napáť	Welding voltage	Schweißspannung	Napięcie spawalnicze
10	Svařovací proud	Zvárací prúd	Welding current	Schweißstrom	Prąd spawalniczy
11	Přepínač napětí	Prepínač napáť	Welding current switch	Spannungsumschalter	Przełącznik napięcia
12	Síla svařovaného materiálu	Sila zváraného materiálu	Material thickness	Dicke des Schweißmaterials	Grubość materiału spawalniczego
13	Bodové svařování	Bodové zváraní	Spotting welding	Punktschweißen	Spawanie punktowe
14	Pulsové svařování	Pulzové zváraní	Puls mode	Pulsschweißen	Spawanie impulsowe
15	Plynulé svařování	Plynulé zváraní	Continue welding	Kontinuierliches Schweißen	Spawanie ciągłe
16	Svařování ve čtyřtaktním režimu	Zváraní vo štvortaktnom režimu	Four cycle welding	Schweißen im Viertakt - Betrieb	Spawanie w reżimie czterosuwu
17	Předfuk plynu	Predfuk plynu	Gas fore-blow	Gas-Vorströmen	Wstępne dmuchanie gazu
18	Dofuk plynu	Dofuk plynu	Gas after-blow	Gas-Nachströmen	Koncowe dmuchanie gazu
19	Dohorení drátu	Dohorení drútu	Burning out of wire	Drahtverlöschen	Dopalanie drutu
20	Soft start	Soft start	Soft start	Soft start	Soft Start
21	Pozor, točící se soukolí	Pozor, točiaci sa súkolie	Attention, revolving gearing	Vorsicht, rotierendes Zahnradgetriebe - Sicherheitshinweise	Uwaga, mechanizm kołowy się obraca
22	Suroviny a odpad	Suroviny a odpad	Materials and disposal	Rohstoffe und Abfälle	Surowce i odpad
23	Manipulace a uskladnení stlačených plynů	Manipulácie a uskladnení stlačených plynov	Handling and stocking compressed gases	Manipulation und Lagerung mit Druckgas	Manipulacja i przechowywanie gazów sprężonych
24	Likvidace použitého zařízení	Likvidácie použitého zariadení	Disposal of used machinery	Entsorgung der benutzten Einrichtung	Utylizacja zużytego urządzenia
25	Pozor nebezpečí!	Pozor nebezpečenstvo!	Caution danger!	Vorsicht Gefahr	Uwaga niebezpieczeństwo!
26	Seznamte se s návodem k obsluze	Zoznámte sa s návodom k obsluhe	Read service instructions	Lernen Sie die Bedienungsanleitung kennen	Proszę zapoznać się z Instrukcją Obsługi
27	Zplodiny a plyny pri svařování - bezpečnostní pokyny	Splodiny a plyny pri zváraní - bezpečnostné pokyny	Safety regarding welding fumes and gas	Produkte und Gase beim Schweißen - Sicherheitshinweis	Czynniki szkodliwe i gazy powstające w trakcie spawania
28	Ochrana před zářením, popáleninami a hlukem	Ochrana pred žiareniom, popáleninami a hlukom	Protection from radiation, burns and noise	Schutz vor Strahlung, Brandwunden und Lärm	Ochrona przed napromieniowaniem, oparzeniami i hałasem
29	Zabránení požáru a exploze	Zabránenie požiaru a explózie	Avoidance of flames and explosions	Brandverhütung und Explosionverhütung	Unikanie požaru i wybuchu
30	Nebezpečí spojené s elektromagnetickým polem	Nebezpečenstvo spojené s elektromagnetickým polom	Risks due electromagnetic fields	Die mit elektrom. Strahlung verbundene Gefahr	Niebezpieczeństwo związane z polem elektromagnetycznym


Grafické symboly na výrobním štítku

Grafické symboly na výrobnom štítku

Rating plate symbols

Grafischen Symbole auf dem Datenschild

Symbolle graficzne na tabliczce produkcyjnej

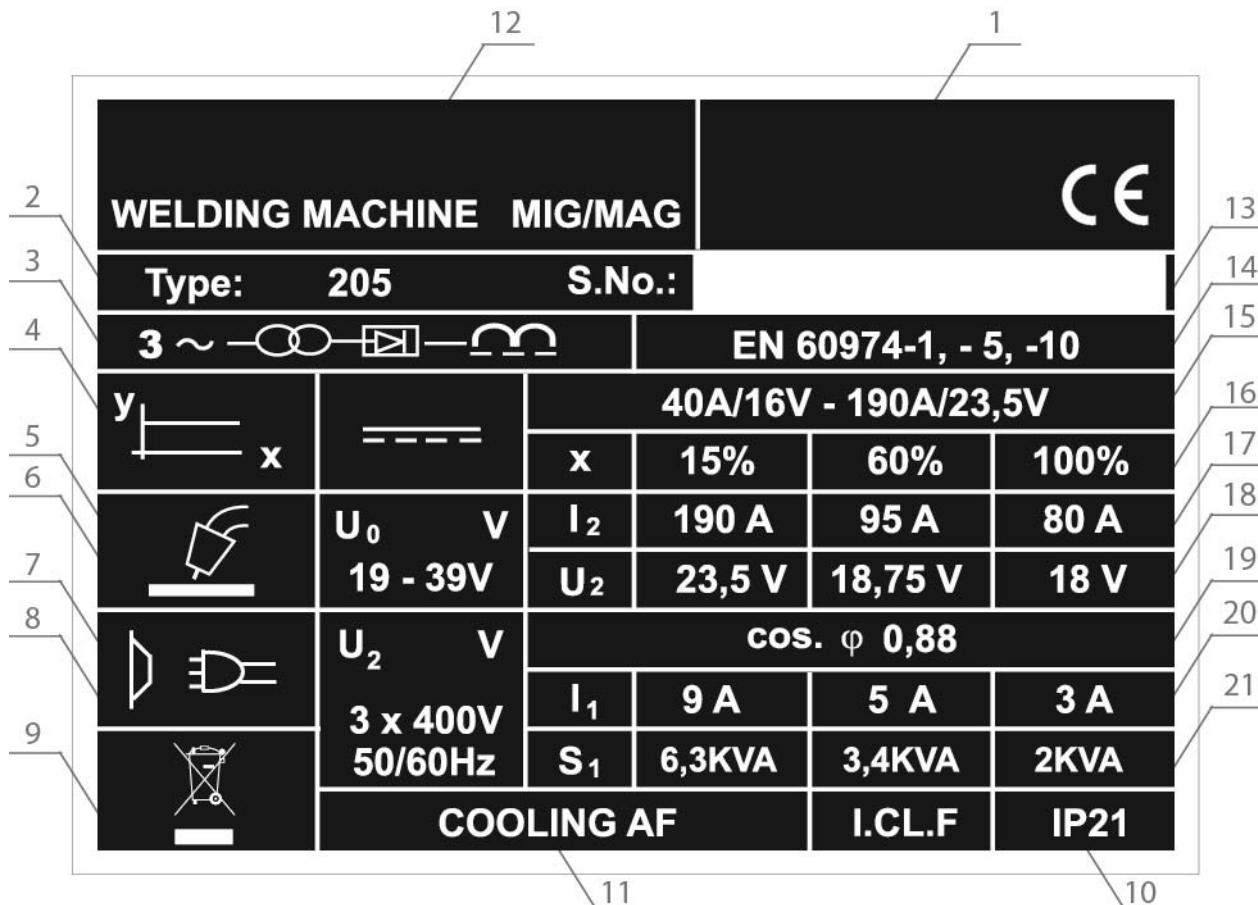

	CZ - popis	SK - popis	EN - description	DE - Beschreibung	PL - Opis
1	Jméno a adresa výrobce	Meno a adresa výrobca	Name and address	Name und Adresse des Herstellers	Nazwa i adres producenta
2	Typ stroje	Typ stroje	Type of machine	Maschinentyp	Rodzaj maszyny
3	Třífázový usměrněný zdroj	Trojfázový usmernený zdroj	Three phase input	Gerichtete Dreiphasenquelle	Trójfazowe zasilanie z prostownikiem
4	Zdroj s plochou charakteristikou	Zdroj s plochou charakteristikou	MIG/MAG characteristic of welding	Quelle mit flacher Charakteristik	Źródła o charakterystyce płaskiej
5	Stroj pro svařování v ochranné atmosféře MIG/MAG	Stroj pre zváraní v ochranné atmosfére MIG/MAG	MIG/MAG power source	Maschine zum MIG-/MAG - Schweißen in der Schutzgasatmosphäre	Maszyna do spawani w atmosferze ochronnej MIG/MAG
6	Rozsah svařovacího napětí	Rozsah zváracieho napäť	Voltage	Schweißspannungsbereich	Zakres napięcia spawalniczego
7	Počet fází	Počet fázy	Number of phase	Anzahl Phase	Ilość faz
8	Jmenovité napájecí napětí a frekvence	Menovité napájací napäť a frekvencie	Input voltage and frequency	Nennspeisespannung und Frequenz	Napięcie nominalne i frekwencja zasilania
9	Třída izolace	Trieda izolácie	Insulation class	Isolierungsklasse	Klasa izolacji
10	Krytí	Krytí	Protection degree	Schutzart	Stopień ochrony
11	Chlazení ventilátorem	Chladení ventilátorom	Cooling system with ventilator	Ventilatorkühlung	Chłodzenie wentylatorem
12	Svařovací poloautomat MIG/MAG	Zvárací poloautomat MIG/MAG	Welding machine MIG/MAG	Schweißhalbautomat MIG/MAG	Półautomat spawalniczy MIG/MAG
13	Výrobní číslo	Výrobní číslo	Serial number	Produktionsnummer	Numer produkcyjny
14	Normy	Normy	Norms	Norm	Normy
15	Svařovací napětí při zatížení vyznačeným proudem	Zvárací napäť pri zaťažení vyznačeným prúdom	Welding voltage/current	Schweißspannung bei der Belastung mit dem gekennzeichneten Strom	Napięcie spawalnicze przy obciążeniu wyznaczonym prądem
16	Doba zatížení	Doba zaťažení	Duty cycle	Belastungsdauer	Czas obciążenia
17	Jmenovitý svařovací proud	Menovitý zvárací prúd	Duty cycle/current	Nennschweißstrom	Nominalny prąd spawalniczy
18	Jmenovité napětí	Menovité napäť	Duty cycle/voltage	Nennspannung	Nominalne napięcie
19	Účinník	Účinník	Efficiency	Leistungsfaktor	Współczynnik mocy
20	Vstupní proud	Vstupní prúd	Main current	Ausgangsstrom	Prąd wejściowy
21	Instalovaný výkon	Inštalovaný výkon	Power installed	Installierte Leistung	Instalowana moc

Doporučené nastavení svařovacích parametrů

Odporučané nastavenie zváracích parametrov

Recommended adjustment of welding parameters

Orientierungsmäßige Einstellung der Schweißparameter

Zalecane ustawienie parametrów spawalniczych

PROCESSOR - SYNERGIC - 180 - 190 - 205 - 215E

Program No.3 - 0.6-MIX (180-190-205-215E)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 m/min	4,4	6,8	9,1	12,9	15,6	18,4	20,0	-	-	-
	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	-	-	-
Orienteční doporučené hodnoty ostatních parametrů / Reference advisory values of other parameters / Orientečné odporúčané hodnoty ostatných parametrov / Empfohlene Richtwerte der anderen Parameter / Orientacyjne zalecane wartości pozostałych parametrów										
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-

PROCESSOR - SYNERGIC - 200 - 215 - 225 – 245

Program No.3 - 1.0-CO₂ (200-215-225-245)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↗ m/min	2,2	2,6	2,8	3,8	4,5	5,4	6,8	8,5	8,9	9,5
↙ ↘	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Orientační doporučené hodnoty ostatních parametrů / Reference advisory values of other parameters / Orientačné odporúcané hodnoty ostatných parametrov / Empfohlene Richtwerte der anderen Parameter / Orientacyjne zalecane wartości pozostałych parametów										
↑ ↓ ↗ ↘	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
↙ ↘ ↗ ↘	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
■ ○ ⊖	0,3	0,3	0,3	0,25	0,25	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15
↙ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Program No.4 - 0.6-MIX (200-215-225-245)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↗ m/min	4,7	7,3	10,3	13,8	16,8	19,1	20,0	-	-	-
↙ ↘	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	-	-	-
Orientační doporučené hodnoty ostatních parametrů / Reference advisory values of other parameters / Orientačné odporúcané hodnoty ostatných parametrov / Empfohlene Richtwerte der anderen Parameter / Orientacyjne zalecane wartości pozostałych parametów										
↑ ↓ ↗ ↘	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-
↙ ↘ ↗ ↘	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-
■ ○ ⊖	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
↙ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-

Program No.5 - 0.8-MIX (200-215-225-245)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↗ m/min	3,1	4,3	7,5	9,1	10,9	13,0	15,0	16,2	17,6	20,0
↙ ↘	0,8	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Orientační doporučené hodnoty ostatních parametrů / Reference advisory values of other parameters / Orientačné odporúcané hodnoty ostatných parametrov / Empfohlene Richtwerte der anderen Parameter / Orientacyjne zalecane wartości pozostałych parametów										
↑ ↓ ↗ ↘	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
↙ ↘ ↗ ↘	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
■ ○ ⊖	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
↙ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Program No.6 - 1.0-MIX (200-215-225-245)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↗ m/min	2,1	3,1	4,5	5,5	6,5	7,7	8,9	10,2	12,2	14,1
↙ ↘	0,8	1,0	1,5	1,8	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Orientační doporučené hodnoty ostatních parametrů / Reference advisory values of other parameters / Orientačné odporúcané hodnoty ostatných parametrov / Empfohlene Richtwerte der anderen Parameter / Orientacyjne zalecane wartości pozostałych parametów										
↑ ↓ ↗ ↘	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
↙ ↘ ↗ ↘	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
■ ○ ⊖	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15
↙ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Porovnávací tabulka stupnice rychlosti posuvu drátů strojů STANDARD (m/min)

Comparing chart with scales of wire shift speed of machines STANDARD (m/min)

Porovnávacia tabuľka stupnice rýchlosťi posuvu drôtu strojov STANDARD (m/min)

Comparing chart with scales of wire shift speed STANDARD (m/min.)

Tabela porównująca skale szybkości posuwu drutów maszyn STANDARD (m/min.)

Stupnice potenciometru / Scale of potentiometer Skala potencjometru / Potentiometer -Skala / Skala potencjometru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Orientační hodnoty v m/min / Reference values in m/min Wartości orientacyjne w m/min. / Richtwerte in m/min	0,6	1	7,5	12,5	15	17,5	19	21	23	24	25

* Grafické symboly jsou vysvetleny v tabulce na str. 54

* Grafické symboly sú vysvetlené v tabuľke na str. 54

* Description graphic symbols in the table at page 54

* Symbole graficzne są opisane w tabeli na str. 54

Elektrotechnické schéma


Elektrotechnické schéma

Electrical diagram


Schema

Schemat elektrotechniczny


180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245 STANDARD

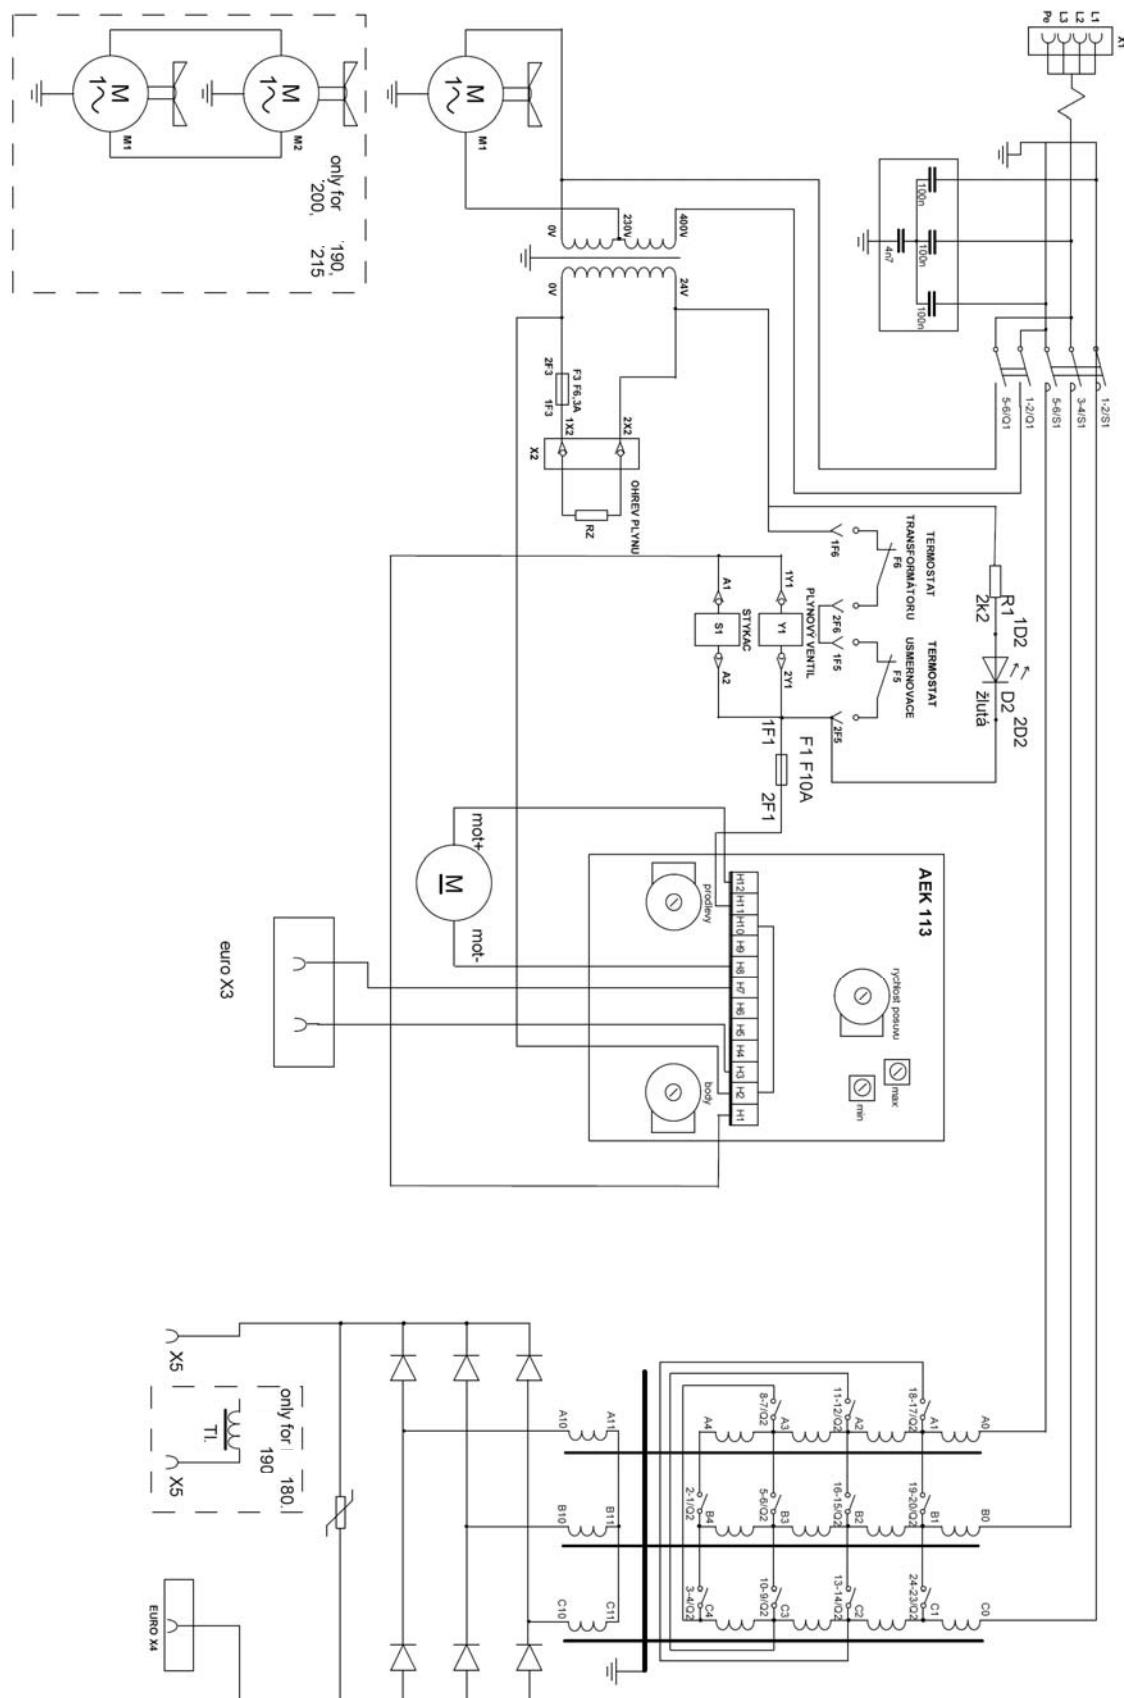


180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245 PROCESSOR

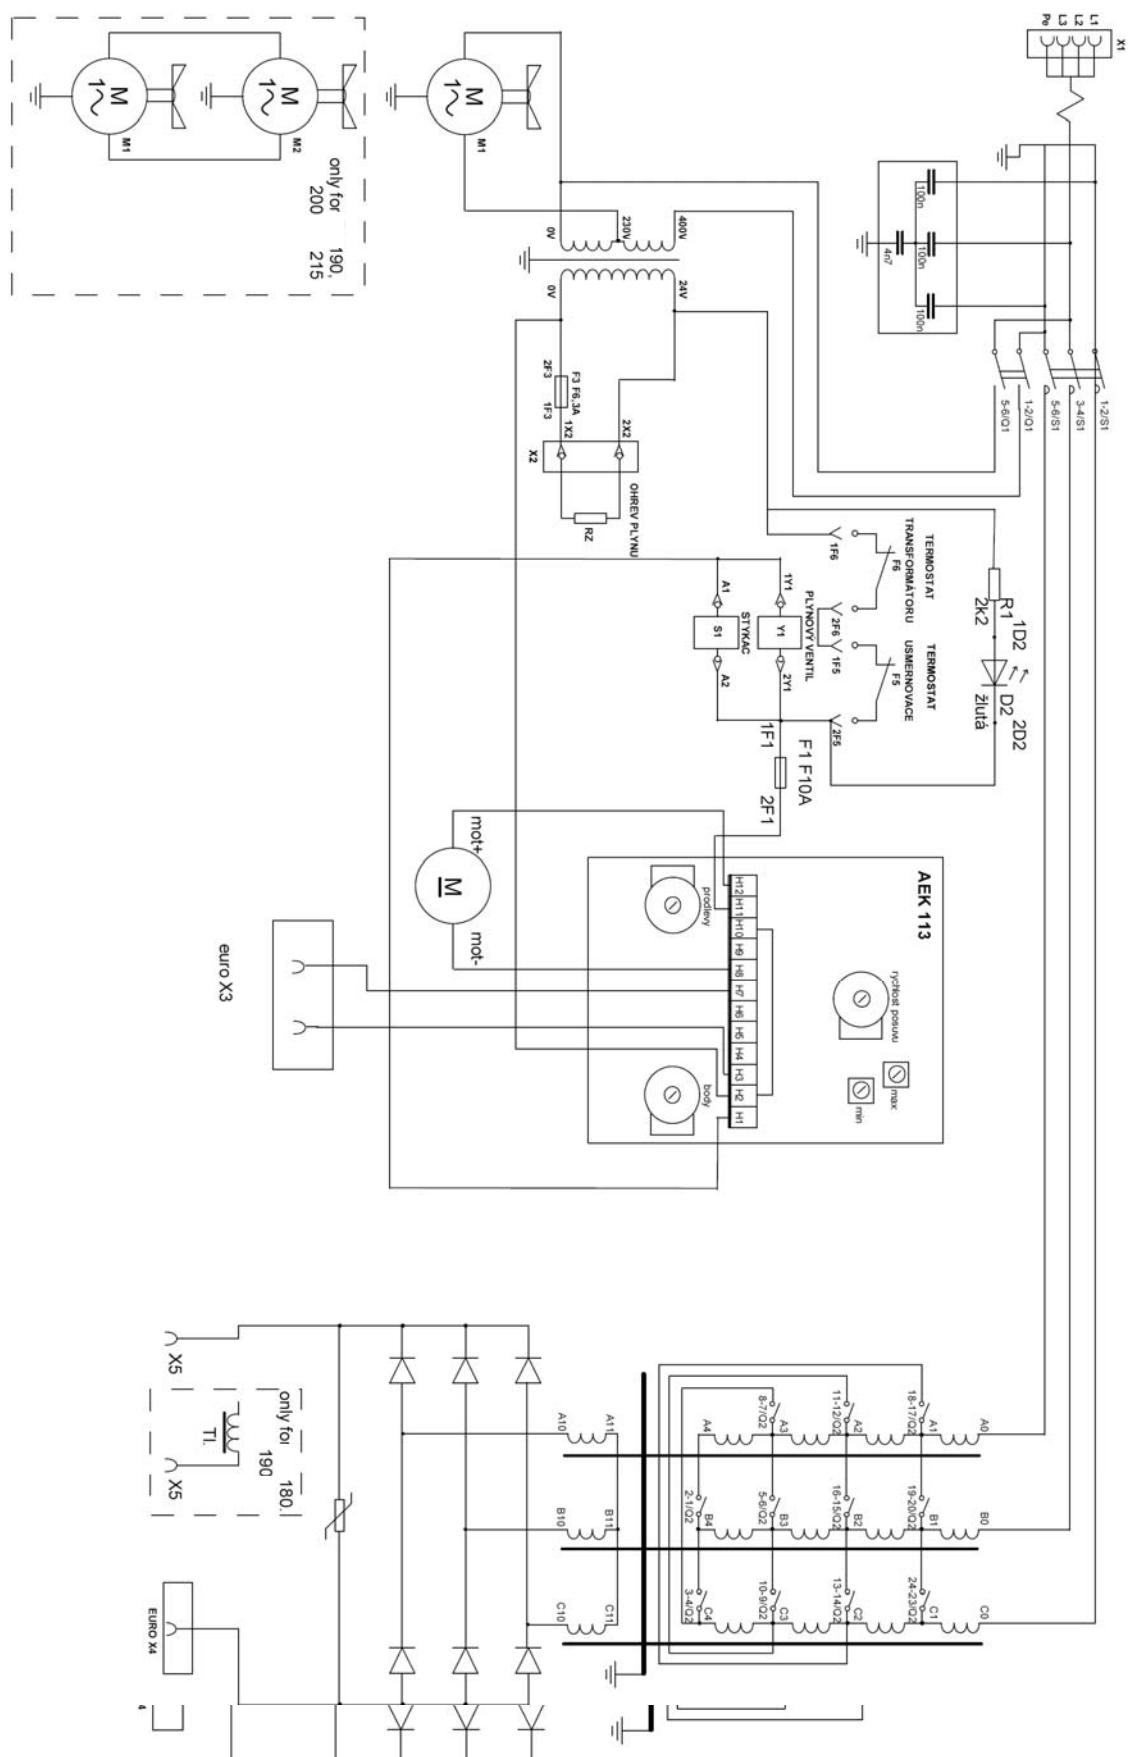


180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245 SYNERGIC

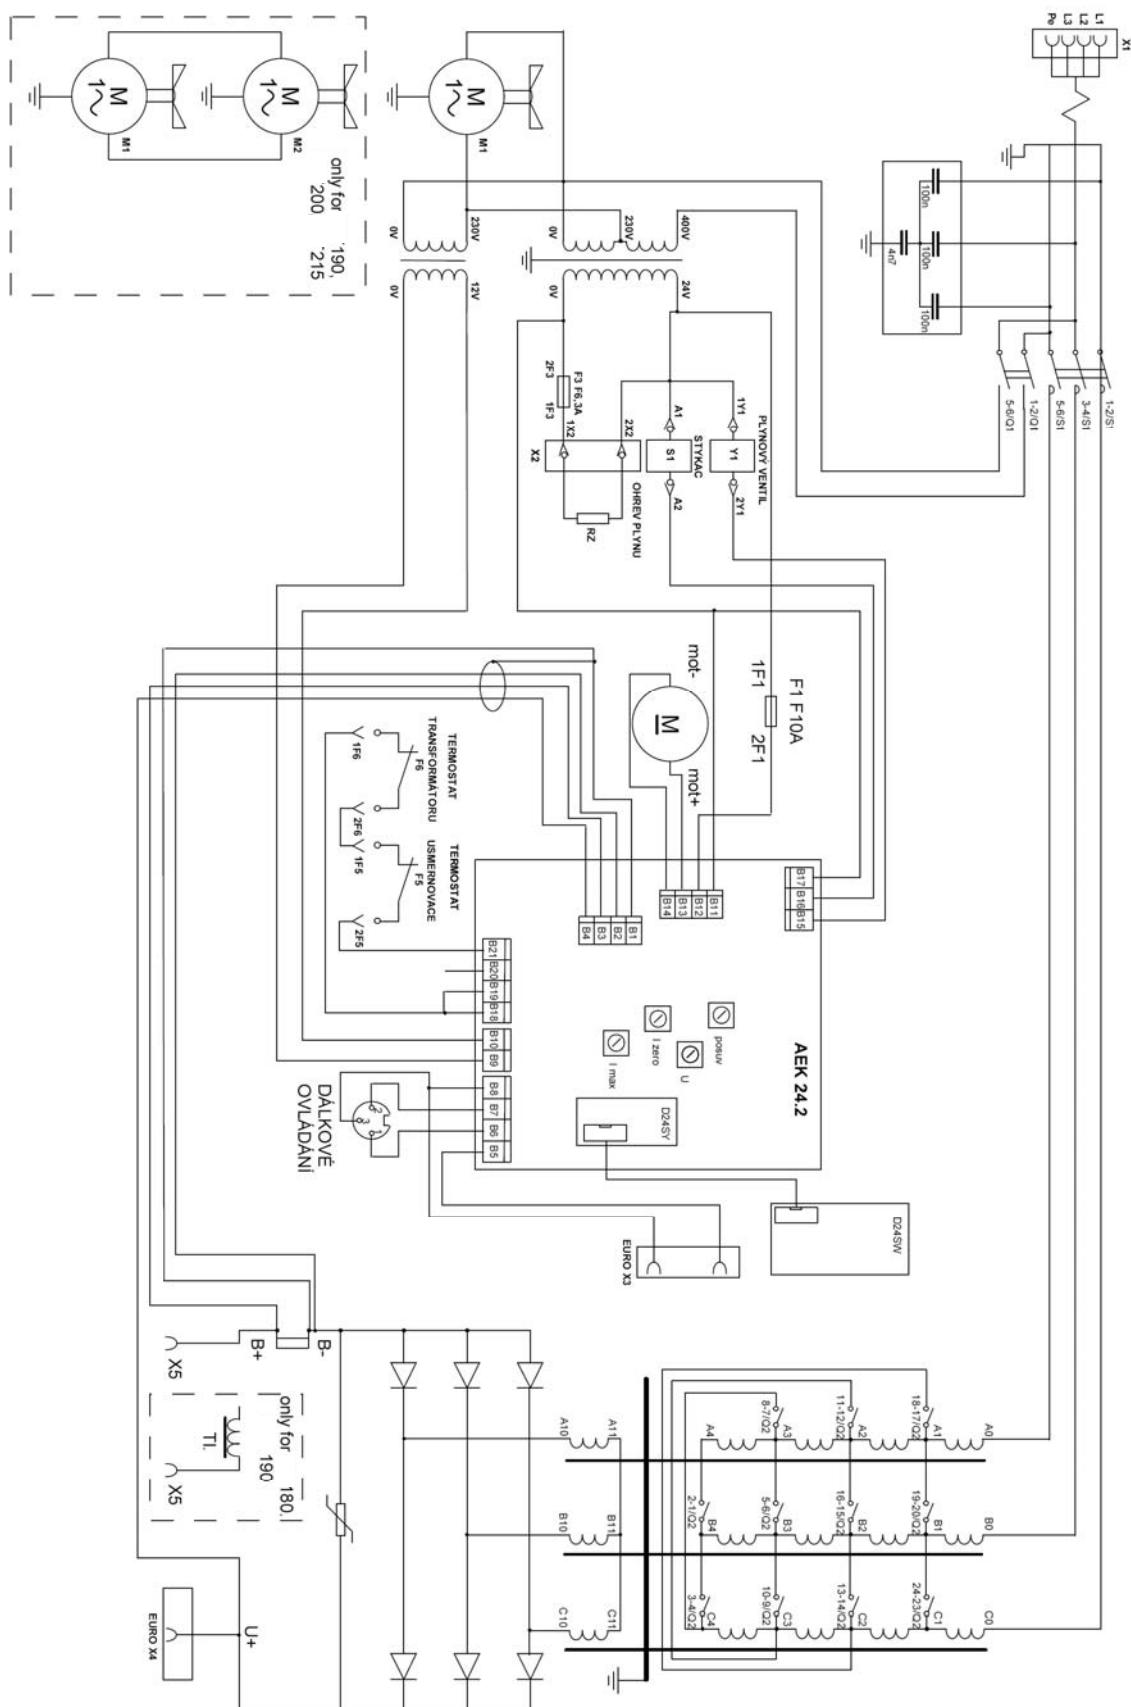

2200 STANDARD

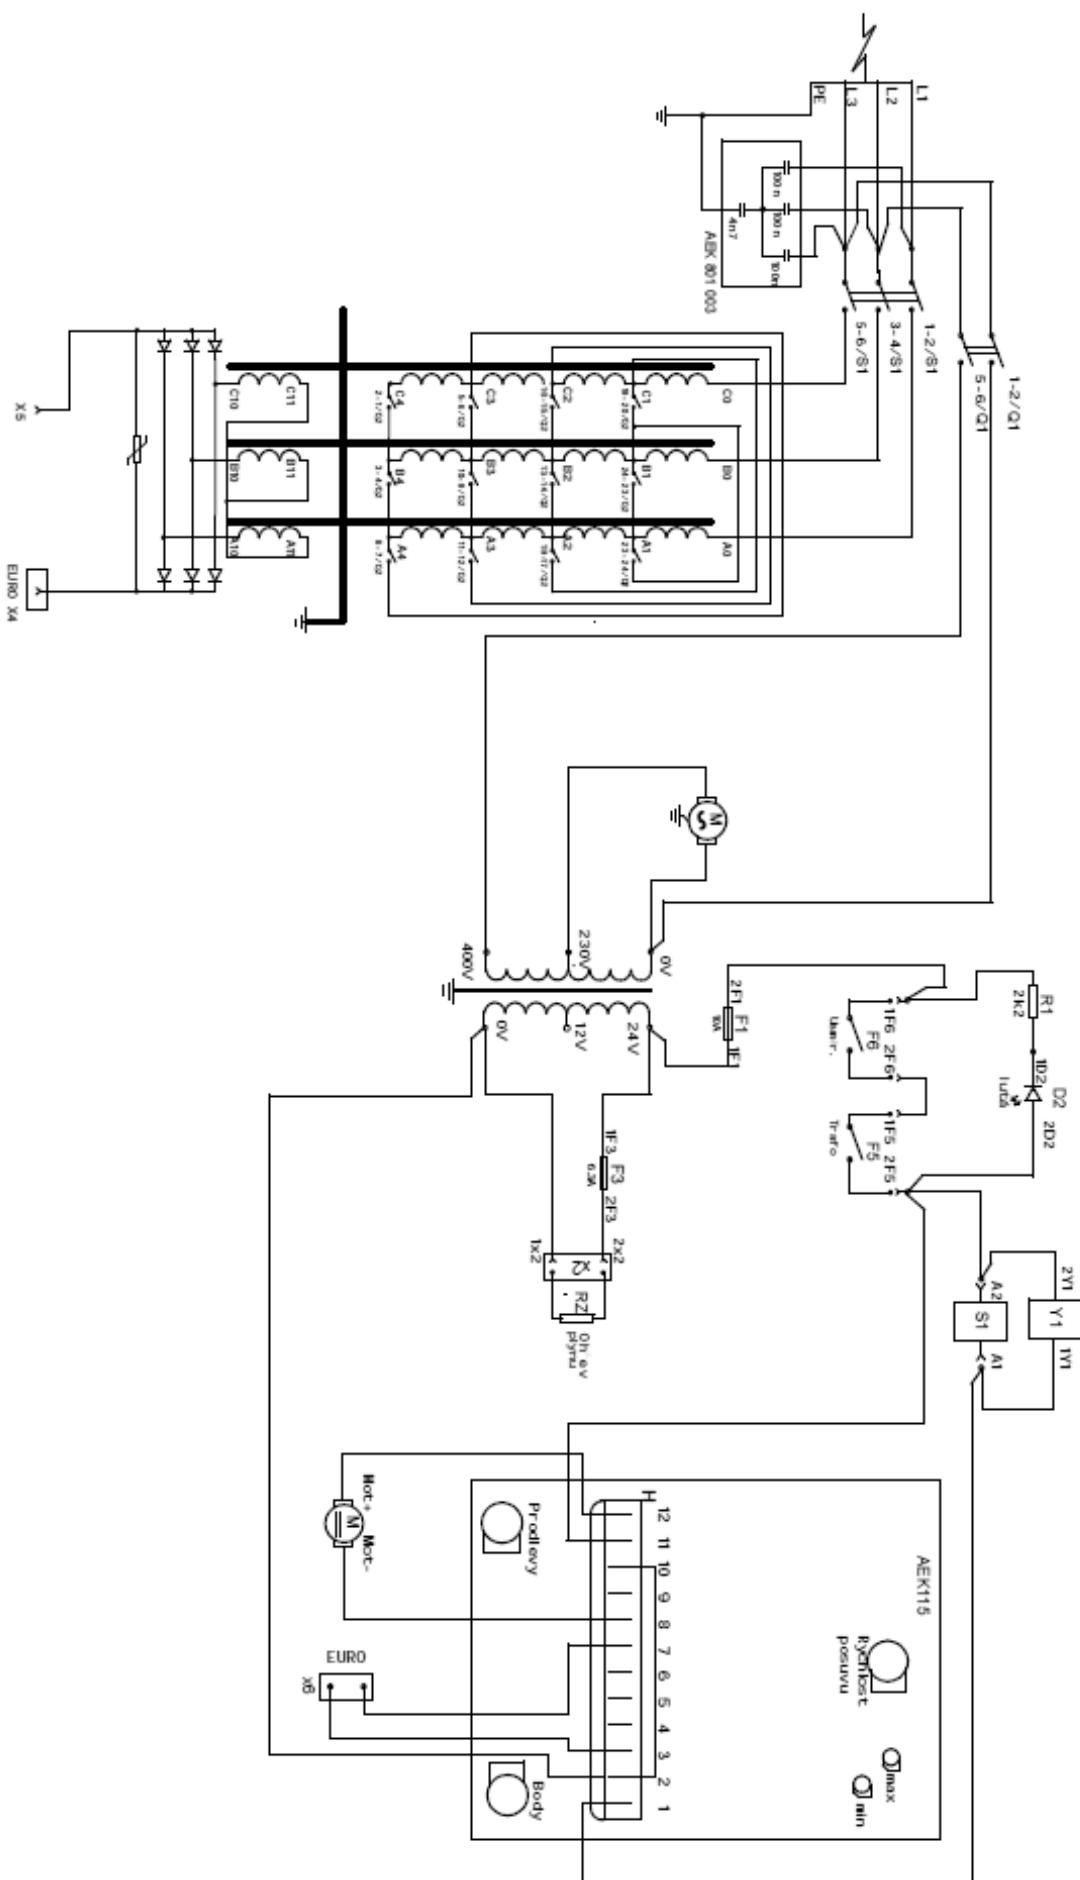

2400 STANDARD

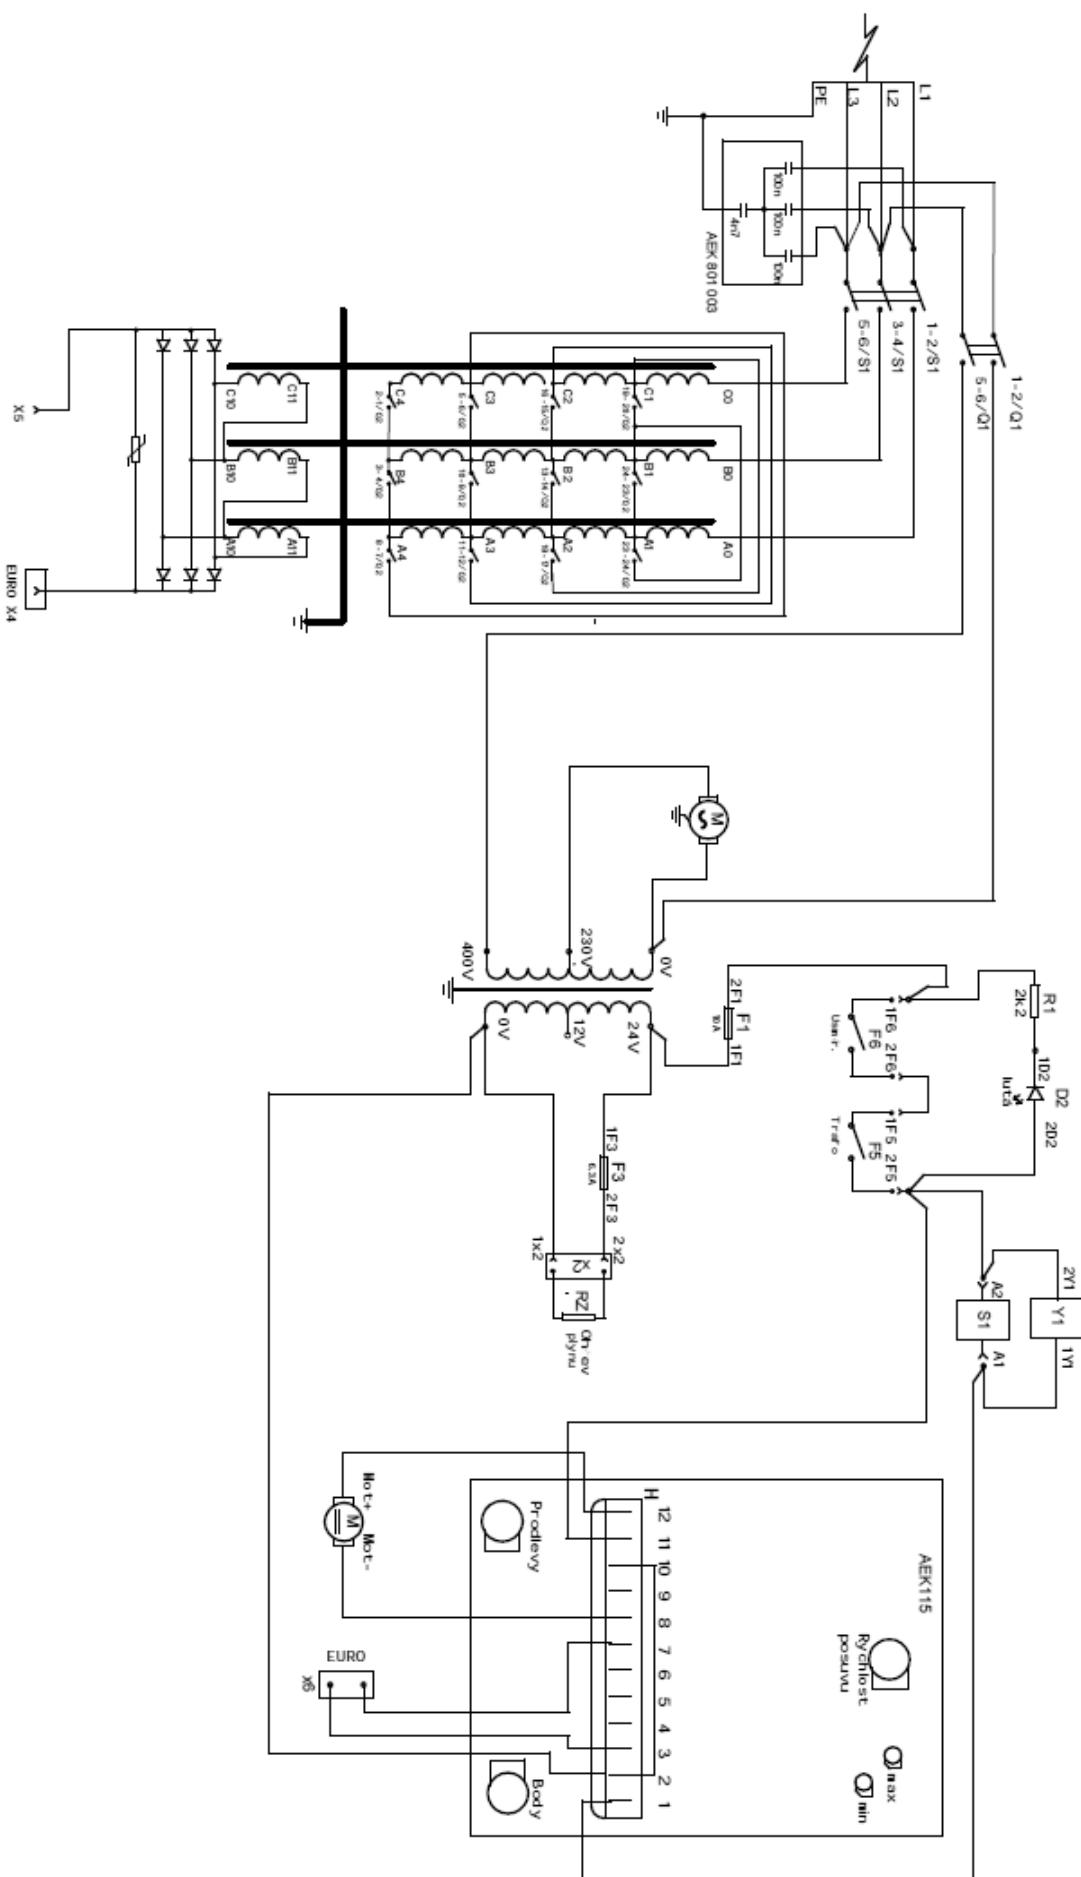






Seznam náhradníc h dílů

Zoznam náhradných dielov

List of spare parts

Ersatzteilliste

Lista części zamiennych maszyn

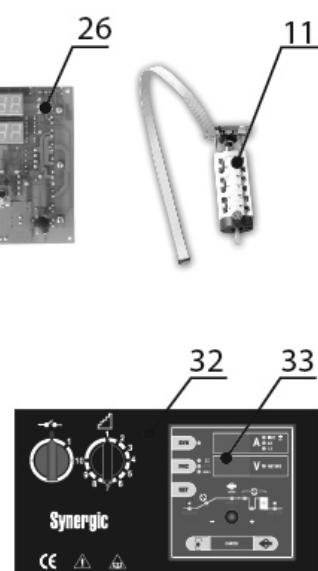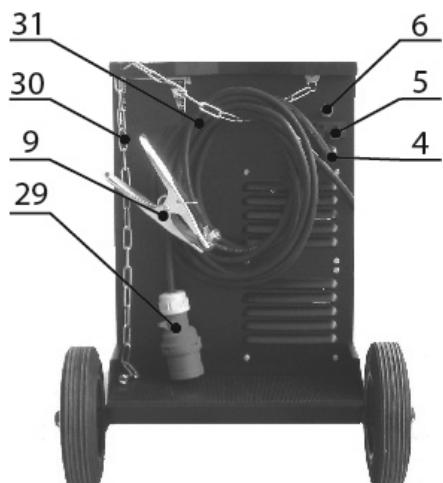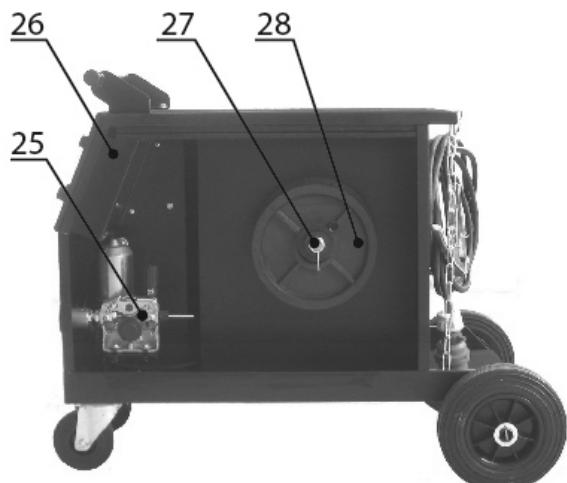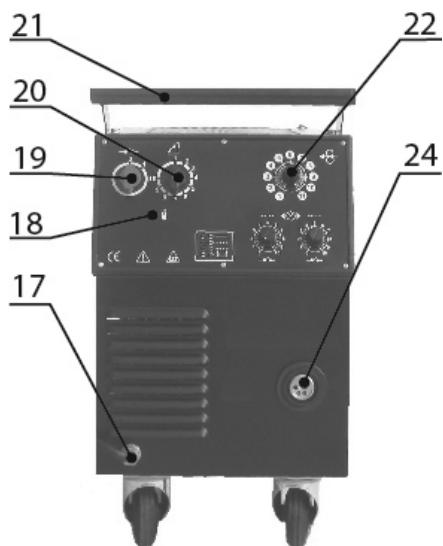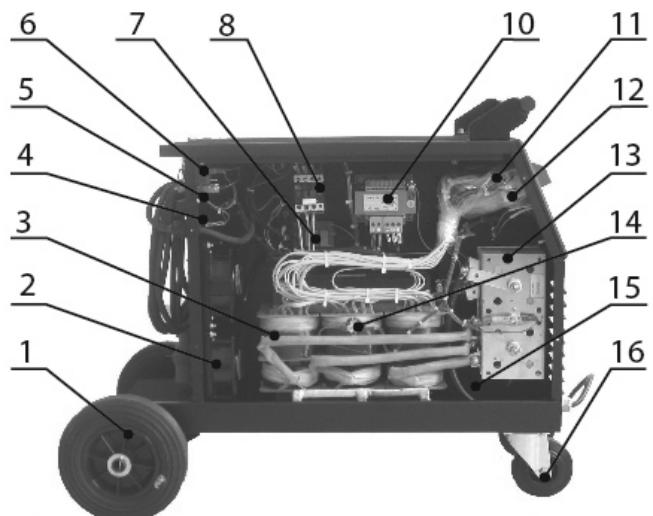

STANDARD					Code
CZ - popis	SK - popis	EN - description	DE - Beschreibung	PL - Opis	
1 Kolo 180-456 pevné	Kolo 180-456 pevné	Wheel diameter 180-456	Festes Rad 180-456	Koło stałe 180-456	31255
2 Ventilátor Sunon (180-200)	Ventilátor Sunon (180-200)	Fan Sunon (180-200)	Ventilator Sunon (180-200)	Wentylator Sunon (180-200)	30451
2 Ventilátor Mezaxiál (215)	Ventilátor Mezaxiál (215)	Fan Mezaxiál (215)	Ventilator Mezaxiál (215)	Wentylator Mezaxiál (215)	30338
2 Ventilátor (2200, 2400)	Ventilátor (2200, 2400)	Fan (2200, 2400)	Ventilator (2200, 2400)	Wentylator (2200, 2400)	42125
2 Rámeček ventilátoru (215)	Rámeček ventilátoru (215)	Fan border (215)	Ventilatorrahmen (215)	Rama wentylatora (215)	30095
2 Rámeček ventilátoru(180-200)	Rámeček ventilátoru(180-200)	Fan border (180-200)	Ventilatorrahmen (180-200)	Rama wentylatora (180-200)	30512
3 Transformátor hlavní (180-190, 2200)	Transformátor hlavní (180-190, 2200)	Transformer main (180-190, 2200)	Trafo hauptsächlich (180-190, 2200)	Główny transformator (180-190, 2200)	10984
3 Transformátor hlavní (200-215)	Transformátor hlavní (200-215)	Transformer main (200-215)	Trafo hauptsächlich (200-215)	Główny transformator (200-215)	10870
3 Trafo 2400 hlavní	Trafo 2400 hlavní	Trafo 2400 hlavní	Trafo 2400 hlavní	Główny transformator 2400	11585
4 Pouzdro pojistkové PTF	Puzdro pojistkové PTF	Protection case PTF	Sicherungshülse PTF	Tuleja bezpieczeniowa PTF	30075
4 Pojistka trub. skleněná 4 A	Poistka rúrková, sklenená 4 A	Protection 4 A	Röhrchensicherung Glas 4 A	Bezpiecznik - rurka szklana 4A	20072
4 Pojistka skleněná 10A	Poistka sklenená 10A	Fuse 10A	Sicherung Glas 10A	Bezpiecznik szklany 10A	20125
5 Zásuvka repro plochá K282	Zásuvka repro plochá K282	Connector warm up source	Steckdose Repro flach K282	Płaskie gniazdko głośnika. K282	30183
6 Plynový ventil 24V AC	Plynový ventil 24V	Gas valve 24V	Gasventil 24V	Zawór gazowy 24V	32403
7 Plošný spoj odrušovač AEK 801-003	Plošn.spoj odruš. AEK 801-003	PCB AEK 801-003	Leiterplatte Entstörer AEK 801-003	Złącze do druku - element przeciwwiązkoleniowy AEK 801-003	10413
8 Stykač 180-215 16A	Stykač 180-215 16A	Contactor 180-215 16A	Schütz 180-215 16A	Styczniak 180-215 16A	30999
9 Kabel zemnící 175 (180-190, 2200)	Kábel zem. 175 (180-190, 2200)	Earth cable 175 (180-190, 2200)	Erdungskabe 175 (180-190, 2200)	Kabel uziemiający 175 (180-190, 2200)	10834
9 Kabel zemnící 195 (200-215, 2400)	Kábel zem. 195 (200-215, 2400)	Earth cable 195 (200-215, 2400)	Erdungskabe 195 (200-215, 2400)	Kabel uziemiający 195 (200-215, 2400)	10205
9 Kleště zemnící 160A	Klešte zemniaci 160A	Clamps 160A	Erdungszange 160A	Kleszcze uziemiające 160A	30029
10 Trafo 180-215 ovládací	Transform.180-215 ovládací	Transformer 180-215	Trafo 180-215 Bedienungsteil	Transformator sterujący	10892
11A Přepínač 10-poloh 16A	Prepínač 10-poloh 16A	Switcher 10 positions 16A	Umschalter 10-polig 16A SYN	Przełącznik 10-bieg.16A	30552
12 Vypínač hlavní 16A	Vypínač hlavní 16A	Main switch 16A	Hauptschalter 16A	Wyłącznik główny 16A	30549
13 Usměrňovač 180-190	Usmerňovač 180-190	Rectifier 180-190	Gleichrichtersatz 180-190	Prostownik 180-190	30172
13 Usměrňovač 200-215, 2200, 2400	Usmerňovač 200-215, 2200, 2400	Rectifier 200-215, 2200, 2400	Gleichrichtersatz 200-215, 2200, 2400	Prostownik 200-215, 2200, 2400	30171
14A Termostat 100°	Termostat 100°	Thermostat 100°	Thermostat 100°	Termostat 100°	30150
14B Termostat 130° (2200, 2400)	Termostat 130° (2200, 2400)	Thermostat 130°(2200,2400)	Thermostat 130° (2200, 2400)	Termostat 130° (2200, 2400)	31088
15 Tlumivka (180-190)	Tlmivka (180-190)	Inductor (180-190)	Verbindungsdirossel 180-190	Dławik (180-190)	10501
16 Kolo 180-354 otočné	Kolo 180-354 otočné	Wheel diameter 180-354	Drehbares Rad 180-354	Koło obrotowe 180-354	30036
17 Rychlospojka panel 10-25	Rychlospojka panel 10-25	quick connector panel 10-25	Schnellkupplung Panel 10-25	szybkobłaczka 10-25	30421
18 Objímka LED	Objímka LED	Case LED	Fassung LED	Obejmka LED	30200
18 Dioda LED žlutá	Dióda LED žltá	Diode LED yellow	Diode LED gelb	Żółta lampka LED	30007
19 Šípka vypínače červená	Šípka vypínača červená	Dart of switch red	Schalterpeil rot	Strzałka duża czerwona	31006
20 Šípka vypínače černá	Šípka vypínača čierna	Dart of switch black	Schalterpeil schwarz	Strzałka duża czarna	31005
21 Madlo 180-354 kov	Držák 180-354 kov	Handle 180-354 metal	Handgriff Metall 180-354	Poręcz 180-354 metalowa	31126
21 Madlo 2200, 2400	Držák 2200, 2400	Handle 2200, 2400	Handgriff 2200, 2400	Poręcz 2200, 2400	11583
22 Knofilík Ø 26,4 mm	Gombík Ø 26,4 mm	Knob Ø 26,4 mm	Geräteknopf Ø 26,4 mm	Przycisk Ø 26,4 mm	30598
24 Zásuvka euro komplet	Zásuvka euro komplet	Connector euro complete	Euro - Steckdose komplett	Euro gniazdko komplet	34568
25 Posuv 2 kladka CWF300 + kl, bez motoru	Posuv 2 kladka CWF300 + kl, bez motoru	Wire feeder 2 rolls CWF 300 without motor	Vorschub 2 Rollen CWF 300 + Rollen, ohne Motor	Posuw 2rolka CWF300 + bloczek, bez silnika	30997
25 Posuv 4 kladka 2200 s motorem	Posuv 4 kladka 2200 s motorem	Wire feeder 4 rolls 2200 with motor	Vorschub 4 Rollen 2200, mit Motor	Posuw 4rolka 2200 + bloczek + silnik	32264
25 Posuv 4 kladka 2400 s motorem	Posuv 4 kladka 2400 s motorem	Wire feeder 4 rolls 2400 with motor	Vorschub 4 Rollen 2400 mit Motor	Posuw 4rolka 2400 + bloczek + silnik	32289
25 Motor 180-354	Motor 180-354	Motor 180-354	Motor 180-354	Silnik 180-354	30362
26 Plošný spoj AEK115	Plošný spoj AEK115	PCB AEK115	PCB AEK115	Połączenie drukowane AEK115	11002
27 Těleso redukce střed	Teleso redukcie stred	Adaptor	Reduktionsstückkörper Mitte	Korpus redukcji, środek	30148
27 Brzda	Brzda	Brake	Bremse	Hamulec	30005
27 Šroub unašeče cívky	Šraub unašeče cievky	Holder of spool	Reduktionsstückkörper Mitte	Śrubka chwytką cewki	10003
27 Těleso vymezovací	Teleso vymedzovací	Adaptor for 5 adapt.	Schleife	Korpus określający	30149
28 Redukce cívky adaptér AEK	Redukcie cievky adaptér AEK	Adaptor 15 kg AEK	Reduktionsstück der Spule Adapter AEK	Redukcja cewki zasilacz AEK	30096
29 Vidlice 180-215 16A/5 kolík	Vidlice 180-215 16A	Supply connection 16A	Gabelschaltung 180-215 16A	Wtyczka 180-215 16A	30396
30 Řetěz 85cm	Retáz 85cm	Chain 85 cm	Kette 85 cm	Łańcuch 85cm	10446
31 Kabel CGSG 4x1,5	Kábel CGSG 4x1,5	Supply cable CGSG 4x1,5	Kabel CGSG 4x1,5	Kabel CGSG 4x1,5	30658
32 Panel 180-215	Panel 180-215	Front panel 180-215	Frontplatte 180-215	Panel 180-215	10536
34 Zámek plastový	Zámok plastový	Plastic lock	Schloss Plastik	Plastikowa blokada	30182
35 Boční kryt plech. komplet 175 modrá	Boční kryt plech. Komplet 175 modrá	Side cover metal complete 175 blue	Seitenabdeckung Metall, kompl. 175 blau	Osłona boczna blaszana kompl 175 niebieski	11038
36 Boční plast. oblouk levý (2200, 2400)	Boční plastový oblúk ľavý (2200, 2400)	Left side plastic arch (2200, 2400)	Seite Kunststoffbogen links (2200, 2400)	Lewa strona plastikowa arch (2200, 2400)	33194
36 Boční plast. oblouk pravý (2200, 2400)	Boční plastový oblúk pravý (2200, 2400)	Right side plastic arch (2200, 2400)	Seite Kunststoffbogen rechts (2200, 2400)	Boczne plastikowe Prawy łuk (2200, 2400)	33193
37 Boční kryt plech. komplet 2030 modrá	Boční kryt plech. komplet 2030 modrá	Side cover metal complete 2030 blue	Seitenabdeckung Metall, kompl. 2030 blau	Osłona boczna blaszana kompl 2030 niebieski	11510
38 Zásuvka euro komplet (2200, 2400)	Zásuvka euro komplet (2200, 2400)	Connector euro complete (2200, 2400)	Euro - Steckdose komplett (2200, 2400)	Euro gniazdko komplet (2200, 2400)	11823
- Svazek červených vodičů	Svazek červených vodičů	Red wire	Rote Leiter - Bündel	Wiązka czerwonych przewodników	10139
- Penel čelní 2030	Panel 2030	Front panel 2030	Frontplatte 2030	Panel 2030	11537
- Skříň 175	Skříň 175	Case 175	Schrank 175	Szafa 175	11037
- Skříň 2030	Skříň 2030	Case 2030	Schrank 2030	Szafa 2030	11511

PROCESSOR					Code
CZ - popis	SK - popis	EN - description	DE - Beschreibung	PL - Opis	
1 Kolo 180-456 pevné	Kolo 180-456 pevné	Wheel diameter 180-456	Festes Rad 180-456	Koło stałe 180-456	31255
2 Ventilátor Sunon (180-200)	Ventilátor Sunon (180-200)	Fan Sunon (180-200)	Ventilator Sunon (180-200)	Wentylator Sunon (180-200)	30451
2 Ventilátor Mezaxiál (215)	Ventilátor Mezaxiál (215)	Fan Mezaxiál (215)	Ventilator Mezaxiál (215)	Wentylator Mezaxiál (215)	30338
2 Rámeček ventilátoru (215)	Rámeček ventilátoru (215)	Fan border (215)	Ventilatorrahmen (215)	Rama wentylatora (215)	30095
2 Rámeček ventilátoru (180-200)	Rámeček ventilátoru (180-200)	Fan border (180-200)	Ventilatorrahmen (180-200)	Rama wentylatora (180-200)	30512
3 Transformátor hlavní (180-190)	Transformátor hlavní (180-190)	Transformer main (180-190)	Trafo hauptsächlich (180-190)	Główny transformator (180-190)	10984
3 Transformátor hlavní (200-215)	Transformátor hlavní (200-215)	Transformer (200-215)	Trafo hauptsächlich (200-215)	Główny transformator (200-215)	10870
4 Pouzdro pojistkové PTF	Puzdro pojistkové PTF	Protection case PTF	Sicherungshülse PTF	Tuleja bezpiecznikowa PTF	30075
4 Pojistka trub. skleněná 4 A	Poistka rúrková-sklenená 4 A	Protection glass 4 A	Röhrchensicherung Glas 4 A	Bezpiecznik - rurka szklana 4A	20072
4 Pojistka skleněná 10A	Poistka sklenená 10A	Fuse 10A	Sicherung Glas 10A	Bezpiecznik szklany 10A	20125
5 Zásuvka repro plochá K282	Zásuvka repro plochá K282	Connector warm up source K282	Steckdose Repro flach K282	Płaskie gniazdko głośnika K282	30183
6 Plynový ventil 24V AC	Plynový ventil 24V AC	Gas valve 24V AC	Gasventil 24V AC	Zawór gazowy 24V AC	32403
7 Ploš.spoj odrušovač AEK801-003	Ploš.spoj odrušovač AEK801-003	PCB AEK 801-003	Leiterplatte Entstörer AEK 801-003	Złącze do druku - element przeciwwzakłoceniowy AEK 801-003	10413
8 Stykač 180-215 16A	Stykač 180-215 16A	Contactor 180-215 16A	Schütz 180-215 16A	Styczniak 180-215 16A	30999
9 Kabel zemníci 175 (180-190)	Kábel zem.175 (180-190)	Earth cable 175 (180-190)	Erdungskabe 175 (180-190)	Kabel uziemiający 175 (180-190)	10834
9 Kabel zemníci 195 (200-215)	Kábel zem.195 (200-215)	Earth cable 195 (200-215)	Erdungskabe 195 (200-215)	Kabel uziemiający (200-215)	10205
9 Kleště zemníci 160A	Kliešte zemniaci 160A	Clamps 160A	Erdungszange 160A	Kleszcze uziemiające 160A	30029
10 Trafo 180-215 ovládací	Transform.180-215 ovládací	Transformer 180-215	Trafo 180-215 Bedienungsteil	Transformator sterujący	10892
11A Přepínač 10-poloh 16A	Prepínač 10-poloh 16A	Switcher 10 positions 16A	Umschalter 10-polig 16A	Przelotnik 10-bieg. 16A	30552
12 Vypínač hlavní 16A	Vypínač hlavní 16A	Main switch 16A	Hauptschalter 16A	Wylącznik główny 16A	30549
13 Usměrňovač 180-190	Usmerňovač 180-190	Rectifier 180-190	Gleichrichtersatz 180-190	Prostownik 180-190	30172
13 Usměrňovač 200-215	Usmerňovač 200-215	Rectifier 200-215	Gleichrichtersatz 200-215	Prostownik 200-215	30171
14 Termostat 100°	Termostat 100°	Thermostat 100°	Thermostat 100°	Termostat 100°	30150
15 Tlumivka (190)	Tlmivka (190)	Inductor (190)	Verbindungsdirod (190)	Dławik (190)	10501
16 Kolo 180-354 otočné	Kolo 180-354 otočné	Wheel diameter 180-354	Drehbares Rad 180-354	Koło obrotowe 180-354	30036
17 Rychlospojka panel 10-25	Rychlospojka panel 10-25	quick connector panel 10-25	Schnellkupplung Panel 10-25	szybkołączka 10-25	30421
18 -	-	-	-	-	-
19 Šípka vypínače červená	Šípka vypínača červená	Dart of switch red	Schalterpfeil rot	Strzałka duża czerwona	31006
20 Šípka vypínače černá	Šípka vypínača čierna	Dart of switch black	Schalterpfeil schwarz	Strzałka duża czarna	31005
21 Madlo 180-354 kov	Držák 180-354 kov	Handle 180-354 metal	Handgriff Metall 180-354	Poręcz 180-354 metalowa	31126
22 Knoťlik přístrojový HF	Gombík prístrojový HF	Knob HF	Geräteknopf HF	Przycisk urządzeniowy HF	30860
24 Zásuvka euro komplet	Zásuvka euro komplet	Connector euro complete	Euro - Steckdose komplett	Euro gniazdko komplet	34568
25 Posuv 2-kladka CWF300, bez kladek, bez motoru	Posuv 2-kladka CWF300, bez kladek, bez motoru	Wire feeder 2 rolls CWF 300	Vorschub 2 kl. CWF 300 ohne Rollen, ohne Motor	Posuw 2 rolka CWF300, bez bloczek, bez silnika	30997
25 Motor 180-354	Motor 180-354	Motor 180-354	Motor 180-354	Silnik 180-354	30362
26 Plošný spoj AEK 242D	Plošný spoj AEK 242D	PCB AEK 242D	PCB AEK 242D	Połączenie drukowane AEK242D	10470
27 Těleso redukce střed	Teleso redukcie stred	Adaptor	Reduktionsstückkörper Mitte	Korpus redukcji, środek	30148
27 Brzda	Brzda	Brake of spool	Schleife	Hamulec	30005
27 Šroub unašeče cívky	Šraub unašeče cievky	Holder of spool	Reduktionsstück der Spule Adapter AEK	Śruba chwytką cewki	10003
27 Těleso vymezovací	Teleso vymedzovací	Adaptor for 5 adapt.	Gabelschaltung 180-215 16A	Korpus określający	30149
28 Redukce cívky adaptér AEK	Redukcie cievky adaptér AEK	Adaptor 15 kg AEK	Reduktionsstück der Spule Adapter AEK	Redukcja cewki zasilacz AEK	30096
29 Vidlice 180-215 16A/5 kolík	Vidlice 180-215 16A/5 kolík	Supply connection 16A/5-pin	Gabelschaltung 16A/5-polig	Wtyczka 180-215 16A/5-pin	30396
30 Řetěz 85cm	Refáz 85cm	Chain 85 cm	Kette 85 cm	Łańcuch 85cm	10446
31 Kabel CGSG 4x1,5	Kábel CGSG 4x1,5	Supply cable CGSG 4x1,5	Kabel CGSG 4x1,5	Kabel CGSG 4x1,5	30658
32 Panel 175D PR+SYN	Panel 175D PR+SYN	Front panel 175D PR+SYN	Frontplatte 175D PR+SYN	Panel 175D PR+SYN	10463
33 Samolepka čel.panel D242	Samolepka čelní panel D242	Front panel sticker D242	Aufkleber Frontplatte D242	Naklejka samoprzylepna panel frontowy D242	31360
34 Zámek plastový	Zámok plastový	Plastic lock	Schloss Plastik	Plastikowa blokada	30182
35 Boční kryt plech. komplet 175 modrá	Boční kryt plech. komplet 175 modrá	Side cover metal complete 175 blue	Seitenabdeckung Metall, kompl. 175 blau	Osłona boczna blaszana komp 175 niebieski	11038
- Skříň 175	Skríň 175	Case 175	Schrank 175	Szafa 175	11037
- Konektor 3kol. zásuvka	Konektor 3kol. zásuvka	Connector 3-pin	Konnektor 3-Stifte-Steckdose	Złącze 3 wtykowe gniazdko	30041
- Bočník AEK 250	Bočník AEK 250	Shunt AEK 250	Nebenschluß AEK 250	Bocznik AEK 250	10166
- Svazek červených vodičů	Svazek červených vodičů	Red wire	Rote Leiter - Bündel	Wiązka czerwonych przewodników	10427

SYNERGIC					Code
CZ - popis	SK - popis	EN - description	DE - Beschreibung	PL - Opis	
1 Kolo 180-456 pevné	Kolo 180-456 pevné	Wheel diameter 180-456	Festes Rad 180-456	Koło stałe 180-456	31255
2 Ventilátor Sunon (180-200)	Ventilátor Sunon (180-200)	Fan Sunon (180-200)	Ventilator Sunon (180-200)	WentylatorSunon (180-200)	30451
2 Ventilátor Mezaxiál (215)	Ventilátor Mezaxiál (215)	Fan Mezaxiál (215)	Ventilator Mezaxiál (215)	WentylatorMezaxiál (215)	30338
2 Rámeček ventilátoru (215)	Ráměček ventilátoru (215)	Fan border (215)	Ventilatorrahmen (215)	Rama wentylatoria(215)	30095
2 Rámeček ventilátoru (180-200)	Ráměček ventilátoru (180-200)	Fan border (180-200)	Ventilatorrahmen (180-200)	Rama wentylatora (180-200)	30512
3 Transformátor hlavní (180-190)	Transformátor hlavní (180-190)	Transformer main (180-190)	Trafo hauptsächlich (180-190)	Główny transformator (180-190)	10984
3 Transformátor hlavní (200-215)	Transformátor hlavní (200-215)	Transformer (200-215)	Trafo hauptsächlich (200-215)	Główny transformator (200-215)	10870
4 Pouzdro pojistkové PTF	Puzdro pojistkové PTF	Protection case PTF	Sicherungshülse PTF	Tuleja bezpiecznika PTF	30075
4 Pojistka trub. skleněná 4 A	Poistka rúrková-sklenená 4 A	Protection glass 4 A	Röhrchensicherung Glas 4 A	Bezpiecznik - rurka szklana 4A	20072
4 Pojistka skleněná 10A	Poistka sklenená 10A	Fuse 10A	Sicherung Glas 10A	Bezpiecznik szklany 10A	20125
5 Zásuvka repro plochá K282	Zásuvka repro plochá K282	Connector warm up source	Steckdose Repro flach K282	Płaskie gniazdko głośnik. K282	30183
6 Plynový ventil 24V AC	Plynový ventil 24V AC	Gas valve 24V AC	Gasventil 24V AC	Zawór gazowy 24V AC	32403
7 Ploš.spoj odruš.AEK801-003	Ploš.spoj odruš.AEK801-003	PCB AEK 801-003	Leiterplatte Entstörer AEK 801-003	Złącze do druku - element przeciwwiązkocieniowy AEK 801-003	10413
8 Stykač 180-215 16A	Stykač 180-215 16A	Contactor 180-215 16A	Schütz 180-215 16A	Styczniak 180-215 16A	30999
9 Kabel zem.175, (180-190)	Kábel zem. 175, (180-190)	Earth cable 175, (180-190)	Erdungskabe 175, (180-190)	Kabel uziemiający 175, (180-190)	10834
9 Kabel zem. 195, (200-215)	Kábel zem. 195, (200-215)	Earth cable 195, (200-215)	Erdungskabe 195, (200-215)	Kabel uziemiający 195, (200-215)	10205
9 Kleště zemníci 160A	Kliešte zemniaci 160A	Clamps 160A	Erdungszange 160A	Kleszcze uziemiające 160A	30029
10 Trafo 180-215 ovládací	Transform.180-215 ovládací	Transformer 180-215	Trafo180-215 Bedienungsteil	Transformator sterujący	10892
11B Přepínač 10-poloh 16A SYN	Prepínač 10-poloh 16A	Switcher 10 positions 16A	Umschalter 10-polig 16A	Przelącznik 10-bieg. 16A	31731
11B Propoj synergie 10 pin.	Prepoj synergie 10 pin.	Jumper synergic 10 pin.	Synergie - Verbindung 10pin	Połączenia synergii 10 pin.	10538
11B Plošný spoj AEK 802-014	Plošný spoj AEK 802-014	PCB AEK 802-014	PCB AEK 802-014	Połączenie drukowane AEK 802-014	10472
11B Spojka přepínače synergic	Spojka prepínače synergic	Connector switch synergic	Verbindungsstück - Umschalters	Złącze przełącznika synergic	10458
12 Vypínač hlavní 16A	Vypínač hlavní 16A	Main switch 16A	Hauptschalter 16A	Wylącznik główny 16A	30549
13 Usměrňovač 180-190	Usmerňovač 180	Rectifier 180	Gleichrichtersatz 180	Prostownik 180	30172
13 Usměrňovač 200-215	Usmerňovač 200-215	Rectifier 200-215	Gleichrichtersatz 200-215	Prostownik 200-215	30171
14 Termostat 100°	Termostat 100°	Thermostat 100°	Thermostat 100°	Termostat 100°	30150
15 Tlumivka (190)	Tlmivka (190)	Inductor (190)	Verbindungsdiessel 190	Dławik (190)	10501
16 Kolo 180-354 otočné	Kolo 180-354 otočné	Wheel diameter 180-354	Drehbares Rad 180-354	Koło obrotowe 180-354	30036
17 Rychlospojka panel 10-25	Rychlospojka panel 10-25	quick connector panel 10-25	Schnellkupplung Panel 10-25	szybkozłączka 10-25	30421
18 -	-	-	-	-	-
19 Šípka vypínače červená	Šípka vypínača červená	Dart of switch red	Schalterpfeil rot	Strzałka duża czerwona	31006
20 Šípka vypínače černá	Šípka vypínača čierna	Dart of switch black	Schalterpfeil schwarz	Strzałka duża czarna	31005
21 Madlo 180-354 kov	Držák 180-354 kov	Handle 180-354 metal	Handgriff Metall 180-354	Poręcz 180-354 metalowa	31126
22 Knoflík přístrojový HF	Gombík prístrojový HF	Knob HF	Geräteknopf HF	Przycisk urządzeniowy HF	30860
24 Zásuvka euro komplet	Zásuvka euro komplet	Connector euro complete	Euro - Steckdose komplett	Euro gniazdko komplet	34568
25 Posuv 2-kladka CWF300, bez kladek, bez motoru	Posuv 2-kladka CWF300, bez kladek, bez motoru	Wire feeder 2 rolls CWF 300	Vorschub 2kl. CWF 300 ohne Rollen, ohne Motor	Posuw 2rolka CWF300 , bez bloczek, bez silnika	30997
25 Motor 180-354	Motor 180-354	Motor 180-354	Motor 180-354	Silnik 180-354	30362
26 Plošný spoj AEK 242D	Plošný spoj AEK 242D	PCB AEK 242D	PCB AEK 242D	Połączenie drukowane AEK242D	10470
28 Redukce cívky adaptér AEK	Redukcie cievky adaptér AEK	Adaptor 15 kg AEK	Reduktionsstück der Spule Adapter AEK	Redukcja cewki zasilacz AEK	30096
29 Vidlice 180-215 16A/5 kolík	Vidlice 180-215 16A/5 kolík	Supply connection 16A/5-pin	Gabelschaltung 16A/5-polig	Wtyczka 180-215 16A/5-pin	30396
30 Řetěz 85 cm	Retáz 85 cm	Chain 85 cm	Kette 85 cm	Łańcuch 85 cm	10446
31 Kabel CGSG 4x1,5	Kábel CGSG 4x1,5	Supply cable CGSG 4x1,5	Kabel CGSG 4x1,5	Kabel CGSG 4x1,5	30658
32 Panel 175D PR+SYN	Panel 175D PR+SYN	Front panel 180-215 PR+SYN	Frontplatte 175D PR+SYN	Panel 175D PR+SYN	10463
33 Samolepka čel.panel D242	Samolepka čelní panel D242	Front panel sticker D242	Aufkleber Frontplatte D242	Naklejka samoprzylepna panel frontowy D242	31827
34 Zámek plastový	Zámok plastový	Plastic lock	Schloss Plastik	Plastikowa blokada	30182
35 Boční kryt plech. komplet 175 modrá	Boční kryt plech. Komplet 175 modrá	Side cover metal complete	Seitenabdeckung Metall, kompl. 175 blau	Osłona boczna blaszana kompl. 175 niebieski	11038
- Skříň 175	Skríň 175	Case 175	Schrank 175	Szafa 175	11037
- Svazek červených vodičů	Svazek červených vodičů	Red wire	Rote Leiter - Bündel	Wiązka czerwonych przewodników	10427
- Konektor 3 kolíková zásuvka	Konektor 3 kol. zásuvka	Connector 3-pin	Konnektor 3-Stifte-Steckdose	Złącze 3 wtykowe gniazdko	30041
- Bočník AEK 250	Bočník AEK 250	Shunt AEK 250	Nebenschluß AEK 250	Bocznik AEK 250	10166
- Držák cívky AEK-COOP	Držák cievky AEK-COOP	Holder of spool AEK-COOP	Spulenhalter AEK-COOP	Uchwyt cewki AEK-COOP	30009
- Plošný spoj AEK 802-013	Plošný spoj AEK 802-013	PCB AEK 802-013	PCB AEK 802-013	Połączenie drukowane AEK 802-013	10471


Náhradní díly posuvů drátu a seznam kladek CWF 300

Náhradné diely posuvu drôtu a zoznam kladiek CWF 300

Spare parts of wire feeder and list of pulleys CWF 300

Ersatzteile Drahtvorschub und Verzeichnis der Rollen CWF 300

Części zamienne posuwów drutu i lista rolek CWF 300

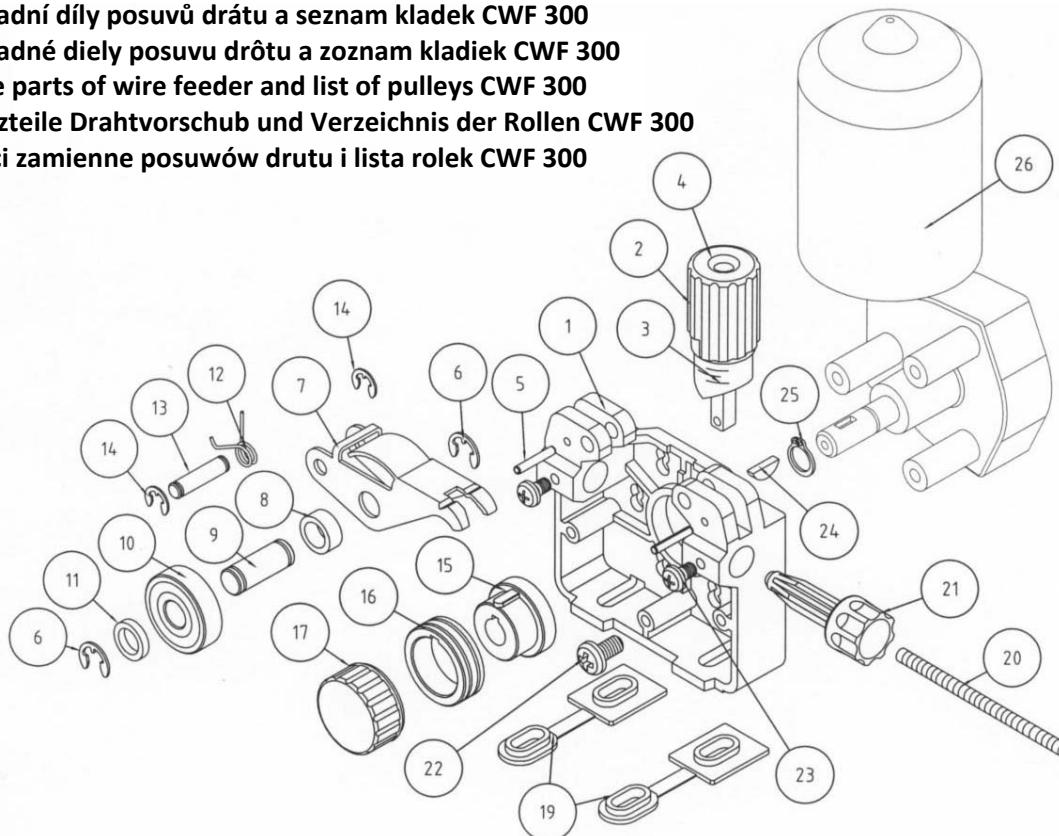

CZ - popis	SK - popis	EN - description	DE - Beschreibung	PL - Opis	Code
1 Deska posuvu	Doska posuvu	Feed plate	Vorschubplatte	Płyta posuwu	000780023
2 Plast přítlaku se stupnicí kompl.	Plast prítlaku sa stupnicí kompl.	Fixing arm complete	Andrucksstück - Platte mit Skala	Element plastikowy docis-ku wraz ze skalą - komplet	000780048
3 Plast přítlaku se stupnicí	Plast prítlaku sa stupnicí	Calibrated part for fixing arm	Andrucksstückplast mit Skala	Element plast.docisku wraz ze skalą	000780047
4 Plast přítlaku s maticí	Plast prítlaku s matici	Cap for the fixing shaft	Andrucksstückplast mit Mutter	Element plastik.docisku z nakrętką	000780049
5 Hřídel zajišťovací posuvu	Hriadeľ zaisťovací posuvu	Spring type straight pins	Sicherungswelle Vorschub 300	Wał zabezpieczający posuwu	000780061
6 Kroužek pojistný RA7	Kružok pojistný RA7	Retaining ring for shaft RA7	Sicherungsring RA7	Pierścień zabezpieczający RA7	000780050
7 Přítlačné rameno	Prítlačné rameno	Pressure arm	Andruckarm	Ramię dociskowe	000780051
8 Kroužek distanční 14x6	Kružok distanční 14x6	Distance ring Ø 14x6	Distanzring 14x6	Pierścień odległościowy Ø 14x6	000780063
9 Čep Ø 10	Čap Ø 10	Shaft Ø 10	Stift Ø 10	Czop Ø 10	000780052
10 Ložisko	Ložisko	Bearing	Lager	Łożysko	000780062
11 Kroužek distanční 14x3	Kružok distanční 14x3	Distance ring Ø 14x3	Distanzring 14x3	Pierścień odległościowy 14x3	000780064
12 Pružina ramene	Pružina ramene	Spring for pressure arm	Armfeder	Sprężyna ramienia	000780053
13 Čep Ø 6	Čap Ø 6	Shaft Ø 6	Stift Ø 6	Czop Ø 6	000780054
14 Kroužek pojistný	Kružok pojistný	Retaining ring for shaft RAS	Sicherungsring	Pierścień zabezpieczający	000780016
15 Krytka plastového ozub. kola	Kryt plastového ozub. kola	Adapter ring	Deckel des Plastik - Zahnrades	Osłona plastikowej zębatki	000780055
16 Kladka	Kladka	Feed roll	Rolle	Rolka	-
17 Šroub upínací kladky podavače	Šraub upínania kladky podávače	Fixing cap	Klemmschraube von Drahtvorschub	Śruba mocująca rolki podajnika	000780056
19 Podložka izolační	Podložka izolační	Insulating washer	Isolierunterlage	Podkładka izolacyjna	000780057
20 Zaváděcí bovdenc + plastový průvlak	Zavádzací bowden + plastový prievlak	Wire guide tube	Innenbowden + Kunststoffdüse	Ciągła Bowdена naprowadzające + plastikowy otwór strumieniowy	000780058
21 Plast zaváděcí bez bovdenu	Plast zavádzací bez bowdenu	Inlet guide	Kunststoffbooten ohne Bowden	Element plastikowy ustawiający bez ciągła Bowdenu	000780059
22 Šroub M6x12	Šraub M6x12	Screw M6x12	Schraube M6x12	Śruba M6x12	000780043
23 Šroub M5x8	Šraub M5x8	Screw M5x8	Schraube M5x8	Śruba M5x8	000780060
24 Klínek hřídele motoru 3x6,5	Klenec hriadele motoru 3x6,5	Woodruff key 3x6,5	Keilchen von der Motorwelle 3x6,5	Kołek wału silnika 3x6,5	000780019
25 Pojistný kroužek A10	Poistný kružok A10	Retaining ring for shaft A10	Sicherungsring A10	Pierścień zabezpieczaj. A10	000780042
26 Motor malý / Motor veľký	Motor malý / Motor veľký	Motor small / Motor-big	Motor klein / Motor groß	Motyl silnik/Wielki silnik	30362/30460

Typ kladky / Typ kladky / Type of feed roll / Typ der Rolle			
Vnitřní/vnější průměr kladky 22/40 mm			
Vnútorný/vonkajší priemer kladky 22/40 mm			
Inside/outside diameter of feed roll 22/40mm			
Innen- / Außendurchmesser der Rolle 22/40mm			
Průměr drátu / Priemer drôtu / Diameter of wire / Drahtdurchmesser 0,6 - 0,8	30348 - 0,6/0,8	-	-
Průměr drátu / Priemer drôtu / Diameter of wire / Drahtdurchmesser 0,8 - 1,0	31330 - 0,8/1,0	32004 - 0,8/1,0	32106 - 0,8/1,0
Průměr drátu / Priemer drôtu / Diameter of wire / Drahtdurchmesser 1,0 - 1,2	31331 - 1,0/1,2	31893 - 1,0/1,2	32122 - 1,0/1,2


Náhradní díly posuvů drátu a seznam kladek CWF 400

Náhradné diely posuvu drôtu a zoznam kladiek CWF 400

Spare parts of wire feeder and list of pulleys CWF 400

Ersatzteile Drahtvorschub und Verzeichnis der Rollen CWF 400

Części zamienne posuwów drutu i lista rolek CWF 400

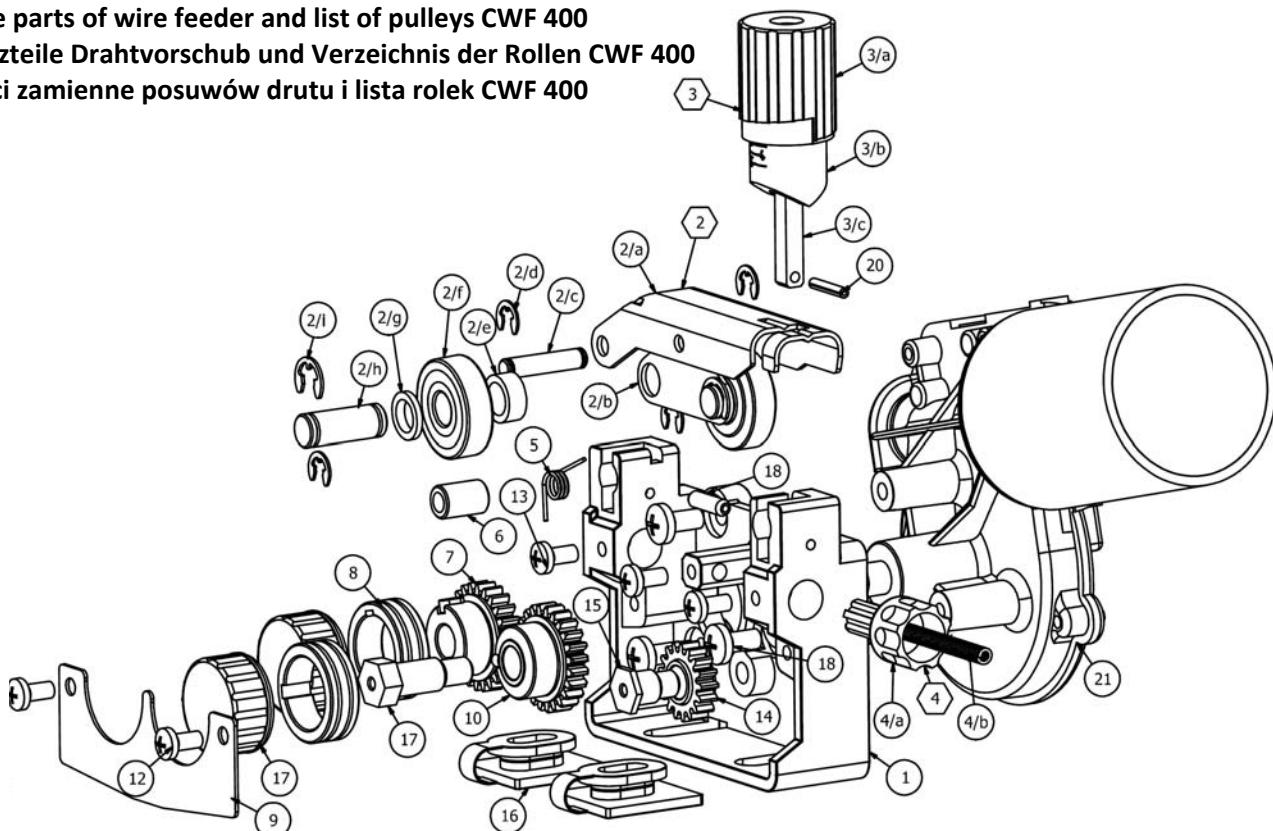

CZ - popis	SK - popis	EN - description	DE - Beschreibung	PL - Opis	Code	
1	Deska posuvu	Feed plate	Vorschubplatte	Płyta podajnika	000780100	
2/a	Přítlačné rameno	Pressure arm	Andruckarm	Ramię dociskowe	000780104	
2/b	Vyrovnávací rameno	Balance arm	Ausgleichsschulter	Prostające ramię	000780105	
2/c	Čep Ø 6x27mm	Shaft Ø 6x27mm	Zapfen Ø 6x27mm	Czop Ø 6x27mm	000780103	
2/d	Kroužek pojistný	Retaining ring for shaft RAS	Sicherungsring	Pierścień zabezpieczający	000780016	
2/e	Distanční kroužek	Distance ring	Distanzring	Pierścień dystansowy	000780090	
2/f	Ložisko	Bearing	Lager	Łożysko	000780062	
2/g	Distanční kroužek	Distance ring	Distanzring	Pierścień dystansowy	000780094	
2/h	Čep Ø 10	Shaft Ø 10	Zapfen Ø 10	Czop Ø 10	000780052	
2/i	Kroužek pojistný RA7	Distance ring RA7	Distanzring RA7	Pierścień dystansowy RA7	000780050	
3	Plast. přítlač se stupnicí komplet	Plast. prýtaku so stupnicou	Calibrated part for fixing arm	Andrucksstückplast mit Skala	Element plast.docisku wraz ze skalą	000780074
3/a	Plast přítlačku s maticí CWF 510	Plast prýtaku s maticou CWF 510	Cap for the fixing shaft CWF 510	Andrucksstückplast mit Mutter CWF 510	Element plastik.docisku z nakrętką CWF 510	000780027
3/b	Plast přítlačku se stupnicí CWF1010	Plast prýtaku so stupnicou CWF1010	Calibrated part for fixing arm CWF1010	Andrucksstückplast mit Skala CWF1010	Element plast.docisku wraz ze skalą CWF1010	000780045
3/c	Hřídel zajišťovací	Hriadeľ zaistovací	Spring type straight pins	Sicherungsring	Pierścień zabezpieczający	000780077
4	Plast zavádzací komplet	Plast zavádzací komplet	Inlet guide complete	Kunststoffbooten komplett	Element plastikowy ustalający zestaw	000780101
4/a	Plast zavádzací bez bovdenu	Plast zavádzací bez bowdenu	Inlet guide	Kunststoffbooten ohne Bowden	Element plastikowy ustalający bez cieglę Bowdenu	000780059
4/b	Zavádzací bovdenu	Zavádzací bowden	Wire guide tube	Innenbowden	Prowadnica drutu	000780093
5	Pružina ramene	Pružina ramena	Spring for pressure arm	Armfeder	Sprężyna ramienia	000780017
6	Čep Ø 10x10mm	Shaft Ø 10x10mm	Shaft Ø 10x10mm	Zapfen Ø 10x10mm	Czop Ø 10x10mm	000780128
7	Kolo ozubené	Gear wheel	Gear wheel	Zahnrad	Koło zębate	000780106
8	Kladka Ø 22/30	Kladka Ø 22/30	Feed roll Ø 22/30	Rolle Ø 22/30	Rolka Ø 22/30	32002
9	Železný kryt	Železný kryt	Metal cover	Eisendeckung	Železný kryt	000780102
10	Kolo ozubené	Gear wheel	Gear wheel	Zahnrad	Koło zębate	000780099
11	Čep 13x35,8	Shaft Ø 13x35,8	Shaft Ø 13x35,8	Zapfen Ø 13x35,8	Czop Ø 13x35,8	000780092
12	Šroub M4,8x9,5	Skrutka M4,8x9,5	Screw M4,8x9,5	Schraube M4,8x9,5	M4,8x9,5M6x8	000780086
13	Šroub M4,8x9,5	Skrutka M4,8x9,5	Screw M4,8x9,5	Schraube M4,8x9,5	M4,8x9,5M6x8	000780086
14	Kolo ozubené komplet	Kolo ozubené	Gear wheel complete	Zahnrad setzen	Koło zębate zestaw	000780070
15	Čep 13x18	Shaft Ø 13x18	Shaft Ø 13x18	Zapfen Ø 13x18	Czop Ø 13x18	000780076
16	Podložka izolační	Podložka izolační	Insulating washer	Isolierunterlage	Podkładka izolacyjna	000780041
17	Šroub upínači kladky podavače	Skrutka upínači kladka podávače	Fixing cap	Fixing cap	Śruba dociskowa	000780056
18	Šroub M6x12	Skrutka M6x12	Screw M6x12	Schraube M6x12	Śruba M6x12	000780043
18	Šroub M6x16	Skrutka M6x16	Screw M6x16	Schraube M6x16	Śruba M6x16	000780122
19	Trubice mezi kladky Ø 5x55	Trubice medzi kladky Ø 5x55	Intermediate guide Ø 5x55	Intermediate guide Ø 5x55	Środkowa prowadnica drutu Ø 5x55	000780107
20	Hřídel zajišťovací posuvu 300	Hriadeľ zaistovací posuvu 300	Spring type straight pins 300	Sicherungsring 300	Pierścień zabezpieczający 300	000780061
21	Motor malý	Motor malý	Motor-small	Motor klein	Mały silnik	30362

CZ - Příručka pro odstranění závad

Upozornění: stroj mohou opravovat jen kvalifikovaní a příslušně vyškolení pracovníci!

Závada, příznaky	Příčina	Řešení
Neběží ventilátor, svářečka nesvařuje.	1/ Je stroj zapnut v síti? 2/ Je v síťové zásuvce napětí? 3/ Není uvolněný drát ze svorkovnice v zástrčce nebo zásuvce? 4/ Hlavní vypínač je poškozen. 5/ Uvolněný kabel ze svorkovnice ve stroji. 6/ Ovládací trafo je bez napětí – chybí fáze. 7/ Vadné ovládací trafo.	Zapněte stroj do sítě. Zkontrolujte síťovou zásuvku. Zkontrolujte síťovou zástrčku nebo zásuvku. Vyměňte hlavní vypínač. Upevněte kabel. Zkontrolujte zásuvku, zástrčku a přívodní síťový kabel. Vyměňte ovládací trafo.
Ventilátor neběží. Displej nebo zelená led svítí.	Vadný ventilátor.	Vyměňte ventilátor.
Ventilátor jede, svářečka nesvařuje.	A/ STYKAČ NESPÍNÁ - POSUV NEJDE 1/ Není zapojena euro konektor hořáku. 2/ Vadný spínač nebo ovládací kabel v hořáku. 3/ Na ovládacím transformátoru není napětí – chybí jedna fáze. 4/ Vadná cívka stykače. 5/ Vadné termostaty (viz schéma). B/ STYKAČ SPÍNÁ, NEJDE POSUV 1/ Vadná řídící elektronika. 2/ Vadný motorek posuvu - uhlíky. C/ STYKAČ SPÍNÁ, POSUV JDE 1/ Přeložený zemník kabel. 2/ Vadný koaxiální kabel hořáku.	Připojte euro konektor hořáku. Odpojte hořák a přemostěte dva kontakty pro ovládání. Pokud všechny funkce stroje fungují, vyměňte spínač, koax. kabel nebo celý hořák. Vyměňte síťovou pojistku, zkontrolujte zásuvku, zástrčku a přívodní síťový kabel, zkontrolujte fáze na stykači. Vyměňte stykač. Vyměňte termostaty. Vyměňte desku. Vyměňte uhlíky posuvu, případně motor posuvu. Izolace může být nepoškozená, potom to není patrné - vyměňte zemník kabel. Vyměňte koaxiální kabel.
Na hubici hořáku je svařovací proud.	1/ V hubici hořáku je nahromaděný rozstřík. 2/ Izolace hubice je poškozena.	Sejměte hubici a vyčistěte ji, stejně tak vyčistěte mezikus a průvlak, nastříkejte díly separačním sprejem. Vyjměte hubici.
Nelze regulovat rychlosť posuvu drátu.	1/ Uvolněný knoflík regulace rychlosti posuvu. 2/ Poškozený potenciometr. 3/ Vadná řídící elektronika.	Utáhněte knoflík regulace rychlosti posuvu. Vyměňte potenciometr. Vyměňte desku.
Stále uniká hořákem plyn.	1/ Nečistota na ventilku. 2/ špatně nastavený tlak na redukčním ventili lahve. 3/ Je použit nevhodný škrtíci ventil namísto dražšího redukčního - příliš vysoký tlak. 4/ Vadný elektromagnetický ventilek.	Proveďte demontáž a pročištění popřípadě napružení pružiny nebo vyměňte ventilek. Nastavte tlak. Použijte vhodný redukční ventil, např. ventil KU5. Vyměňte elektromagnetický ventilek.
Špatně svařuje - lepí, navařuje, cuká, velký rozstřík.	A/ ŠPATNÝ PRŮCHOD DRÁTU HOŘÁKEM, NEBO PRŮVLAKEM 1/ Průvlak je příliš zapuštěn pod okrajem hubice. 2/ Průměr otvoru průvlaku neodpovídá použitému drátu. 3/ Průvlak je silně znečištěn. 4/ Průvlak je opotřebovaný. 5/ Příliš krátký nebo příliš dlouhý bovdén v hořáku. 6/ Není použit bovdén správného průměru. 7/ Znečištěný bovdén. 9/ Kladka na jiný průměr drátu. 10/ Kladka posuvu je opotřebována. 11/ Cívka drátu je příliš intenzivně brzděna. B/ OSTATNÍ PŘÍČINY 1/ Vypadená fáze. 2/ Nesprávně nastavený pracovní bod. 3/ Špatné uzemnění. 4/ Vadný usměrňovač. 5/ Nekvalitní plyn nebo drát. 6/ Vadný přepínač napětí. 7/ Vadné obvody. 8/ Přepálené dráty mezi transformátorem a přepínačem napětí.	Průvlak smí být maximálně zapuštěn 1 - 2 mm pod okraj hubice. Vyměňte průvlak za odpovídající. Očistěte nebo vyměňte průvlak. Vyměňte průvlak. Vyměňte bovdén. Vyměňte bovdén. Vyměňte bovdén - je třeba ho čistit každý týden. Uvolněte přítlač kladky posuvu. Nasadte kladku odpovídající použitému Ø drátu. Uvolněte šroub brzdy cívky. Zkusete zapojit stroj pod jiný jistič. Vyměňte síťovou pojistku, zkontrolujte zásuvku, zástrčku a přívodní síťový kabel. Zkontrolujte jestli jsou na svorkovnici transformátoru po sepnutí svář. hořáku všechny 3 fáze A0 propojeno B0 400V, A0 propojeno C0 400V a B0 propojeno C0 400V. Při měření u svářeček s přepínačem hrubého napětí musí být přepínač hrubého napětí vždy v poloze A. POZOR!!!, pokud vypadne 1 fáze, objeví se pouze napětí okolo 230V, na svorkovnici tedy je napětí! Správné napětí je však 400V - závada je ve stykači, v zásuvce nebo je uvolněný drát na svorkovnici. Zkontrolujte napětí a rychlosť posuvu drátu.
Drát je posuvem nepravidelně podáván	1/ Opotřebovaná kladka - drát prokluzuje. 2/ Není použit správný průměr kladky. 3/ Vadný motorek - opotřebované uhlíky nebo vadná kotva. 4/ Zadějená horní kladka. 5/ Není použit bovdén správného průměru. 6/ Znečištěný bovdén. 7/ Příliš dotažený přítlač na posuvu - je deformován drát. 8/ Kladka na jiný průměr drátu. 9/ Kladka posuvu je opotřebována. 10/ Cívka drátu je příliš intenzivně brzděna.	Vyměňte kladku. Vyměňte kladku. Vyměňte uhlíky, kotvu nebo celý motorek. Vyměňte horní kladku. Vyměňte bovdén. Vyměňte bovdén - je třeba ho čistit každý týden. Uvolněte přítlač kladky posuvu. Nasadte kladku odpovídající použitému Ø drátu. Vyměňte kladku za novou. Uvolněte brzdu cívky.
Trafo vydává velmi silný bručivý zvuk, zahřívá se, navářuje.	1/ Poškozený přepínač napětí. 2/ Poškozené sekundární vinutí trafo. 3/ Poškozené seprimární vinutí trafo. 4/ Zkrat na usměrňovači nebo na vývodech.	Vyměňte přepínač napětí. Vyměňte trafo. Vyměňte trafo. Odstraňte příčinu zkratu.
Svářecí drát se v hořáku žhaví, na kladkách posuvu a zahřívá se	1/ Cívka nebo drát se dotýká skříně stroje. 2/ Kovové nečistoty propojí těleso posuvu se skříní svářečky.	Vyrovnajte zdeformované části cívky tak, aby se nedotýkala skříně stroje. Vyčistěte prostor posuvu od všech nečistot.

síťový kabel.	3/ Usměrňovač se dotýká skříně stroje.	Zamezte kontaktu tělesa usměrňovače a skříně stroje.
Svářecák neprochází plyn.	1/ Ucpaná plynová hadička v hořáku. 2/ Ventil je bez napětí.	Přesvědčte se jestli, že použit správní vnější průměr bovdenu, zkuste nasadit jiný hořák, popřípadě vyměňte coax. kabel, nebo celý hořák. vyměňte desku řídící elektroniky.
Pory ve sváru.	1/ Plyn není puštěn nebo je prázdna láhev s plynem. 2/ Příliš silný průvan na pracovišti. 3/ Materiál je znečištěn růz., barvou nebo olejem. 4/ Hubice hořáku je znečištěna rozstříkem. 5/ Hořák je příliš vzdálen od materiálu. 6/ Příliš malý nebo příliš velký průtok plynu. 7/ Hadicové propojení netěsné.	Pustěte plyn nebo připojte novou, plnou láhev. Zvyšte průtok ochranného plynu nebo zamezte průvanu. Dokonale materiál očistěte. Odstraňte rozstřík a postříkejte hubici separačním sprejem. Držte hořák ve vzdálosti od materiálu rovnající se 10ti-násobku průměru použitého svárovacího drátu. Nastavte průtok plynu na správné hodnoty. Zkontrolujte těsnost všech hadicových propojů.
	1/ Otvor průvlaku (špičky hořáku) je příliš úzký, neodpovídá průměru použitého svařovacího drátu. 2/ Tlak na přitlačné kladce příliš velký. 3/ Znečištěný nebo poškozený bovděn v hořáku. 4/ V hořáku je použit bovděn na jiný průměr svařovacího drátu.	Vyměňte průvlak za vhodný. Povolte přitlačnou kladku posuvu. Vyčistěte bovděn - bovděn je třeba každý týden čistit nebo jej vyměnit. Vyměňte průvlak za vhodný.

SK - Príručka pre odstránenie závad

Upozornenie: stroj môže opravovať len kvalifikovaní a príslušné vyškolení pracovníci!

Závada, príznaky	Príčina	Riešenie
Nebeží ventilátor, zváračka nezvára.	1/ Je stroj zapnutý v sieti? 2/ Je v sieťovej zásuvke napätie? 3/ Nie je vypadnutý drôt zo svorkovnice zástrčky alebo zásuvky? 4/ Hlavný vypínač je poškodený. 5/ Vypadnutý kábel zo svorkovnice vo stroji. 6/ Malý transformátor je bez napäťia - vypadnutá fáza. 7/ Vadný ovládací transformátor.	Zapnite stroj do siete. Skontrolujte sieťovú zásuvku. Skontrolujte sieťovú zástrčku alebo zásuvku. Vymeňte hlavný vypínač. Upevnite kábel. Skontrolujte zásuvku, zástrčku a prívodný sieťový kábel. Vymeňte ovládací transformátor.
	Vadný ventilátor.	Vymeňte ventilátor.
	A/ STÝKAČ NESPIÑA - POSUV NEJDE 1/ Nie je zapojen EURO konektor horáku. 2/ Vadný spínač alebo ovládací kábel v horáku.	Pripojte EURO konektor horáku. Odpojte horák a premiestňte dva kontakty pre ovládanie. Pokiaľ všetky funkcie stroja fungujú, vymeňte spínač, coax. kábel alebo celý horák.
	3/ Na ovládacom transformátore nie je napätie - chybí jedna fáza. 4/ Vadná cievka stykača. 5/ Vadné termostaty (viz. schéma). B/ STÝKAČ SPÍÑA, NEJDE POSUV 1/ Vadná riadiaci elektronika. 2/ Vadný motorček posuvu - uhlíky.	Vymeňte sieťovú poistku, skontrolujte zásuvku, zástrčku a prívodný sieťový kábel, skontrolujte fáze na stýkači. Vymeňte stýkač. Vymeňte termostaty.
	C/ STÝKAČ SPÍÑA, POSUV IDE 1/ Prelomený zemniací kábel. 2/ Vadný coax. kábel horáku.	Vymeňte dosku. Vymeňte uhlíky posuvu, prípadne motor posuvu.
	Izolácia môže byť nepoškodená, potom to nie je vadné - vymeňte zemniací kábel. Vymeňte coaxialný kábel.	
Na hubici horáku je zvárací prúd	1/ V hubici horáku je nahromadený rozstrek. 2/ Izolácia hubice je poškodená.	Snímte hubicu a vyčistite ju, rovnako tak vyčistite medzikus a prievlak, nastriekajte diely separačným sprejom. Vydajte hubicu.
Nie je možné regulovať rýchlosť posuvu drôtu	1/ Uvoľnený gombík regulácie rýchlosť posuvu. 2/ Poškodený potenciometer. 3/ Vadná riadiaca elektronika.	Utiahnite gombík regulácie rýchlosť posuvu. Vymeňte potenciometer. Vymeňte dosku.
Stále uniká horákom plyn	1/ Nečistota na ventile. 2/ Špatne nastavený tlak na red. ventile flašky. 3/ Je použitý nevhodný škrtači ventil namiesto drahšieho redukčného - příliš vysoký tlak. 4/ Vadný elektromagnetický ventil.	Urobte demontáž a prečistite popripráde napružte pružiny alebo vymeňte ventil. Nastavte tlak. Použite vhodný redukční ventil, například ventil KU5. Vymeňte elektromagnetický ventil.
	A/ ŠPATNÝ PRIECHOD DRÔTU HORÁKOM ALEBO PRIEVLAJKOM 1/ Prievlak je príliš zapustený pod okrajom hubice. 2/ Priemer otvoru prievlaku neodpovedá použitému drôtu. 3/ Prievlak je silne znečistený. 4/ Prievlak je opotrebovaný. 5/ Príliš krátky alebo príliš dlhý bovděn v horáku. 6/ Nie je použitý bovděn správneho priemeru. 7/ Znečistený bovděn. 9/ Kladka na iný priemer drôtu. 10/ Kladka posuvu je opotrebovaná. 11/ Cievka drôtu je príliš intenzívne brzdená.	Prievlak môže byť maximálne zapustený 1 - 2 mm pod okraj hubice. Vymeňte prievlak za odpovedajúci. Očistite alebo vymeňte prievlak. Vymeňte prievlak. Vymeňte bovděn. Vymeňte bovděn. Vyčistite bovděn - bovděn je treba každý týždeň čistiť. Uvoľnite prítlak kladky posuvu. Nasadte kladku odpovedajúcu použitému priemeru drôtu. Uvoľnite šraub brzdy cievky.
	B/ OSTATNÉ PRÍČINY	
	1/ Vypadnutá fáza	Skúste zapojiť stroj pod iný isti. Vymeňte sieťovú poistku, skontrolujte zásuvku, zástrčku a prívodný sieťový kábel. Skontrolujte či sú na svorkovnici transformátora po zapnutí zv. horáku všetky 3 fázy A0 prepojené B0 400V, A0 prepojené C0 400V a B0 prepojené C0 400V. Pri mierení v zváračke s prepínačom hrubého napäťia musí byť prepínač hrubého napäťia vždy v polohe A. POZOR!!!, pokiaľ vypadne 1 fáza, objaví sa iba napätie okolo 230V, na svorkovnici teda je napätie! Správne napätie je však 400V - závada je v systeči alebo v zásuvke, alebo uvoľnený drôt na svorkovnici.
	2/ Nesprávne nastavený pracovní bod. 3/ Špatné uzemnenie. 4/ Vadný usmerňovač. 5/ Nekvalitný plyn alebo drôt. 6/ Vadný prepínač napäťia.	Skontrolujte napätie a rýchlosť posuvu drôtu. Skontrolujte kontakt medzi zemniacími kliešťami a materiálom. Vymeňte zemniací kábel. Vymeňte usmerňovač. Použite iný drôt alebo plyn. Vymeňte prepínač.

	7/ Vadné obvody. 8/ Prepálené drôty medzi transformátorm a prepínačom napäťia.	Vymeňte transformátor. Nahradte vadné vedenie.
Drôt je posuvom nepravidelne podávaný.	1/ Opotrebovaná kladka - drôt preklzuje. 2/ Nie je použitý správny priemer kladky. 3/ Vadný motorček-opotrebované uhlíky alebo vadná kotva. 4/ Zadrená horná kladka. 5/ Nie je použitý bôden správneho priemera. 6/ Znečistený bôden. 7/ Príliš dotiahnutý prietak na posuvu - je deformovaný drôt. 8/ Kladka na iný priemer drôtu. 9/ Kladka posuvu je opotrebovaná. 10/ Cievka drôtu je príliš intenzívne brzdená.	Vymeňte kladku. Vymeňte kladku. Vymeňte uhlíky, kotvu alebo celý motorček. Vymeňte hornú kladku. Vymeňte bôden. Vyčistite bôden - bôden je treba každý týždeň čistiť. Uvoľnite prietak kladky posuvu. Nasadte kladku odpovedajúcu použitému priemeru drôtu. Vymeňte kladku za novou. Uvoľnite brzdu cievky.
	1/ Poškodený prepínač napäťia. 2/ Poškodené sekundárne vinutie transformátora. 3/ Poškodené primárne vinutie transformátora. 4/ Skrat na usmerňovači alebo na vývodoch.	Vymeňte prepínač napäťia. Vymeňte transformátor. Vymeňte transformátor. Odstráňte príčinu skratu.
	1/ Cievka alebo drôt sa dotýka skrine stroja. 2/ Kovové nečistoty prepojujú teleso posuvu na skrinu zváračky. 3/ Usmerňovač sa dotýka skrine stroja.	Vyrovnejte zdeformované časti cievky tak, aby sa nedotýkala skrine stroje. Vyčistite priestor posuvu od všetkých nečistôt. Zamedzte kontaktu telesa usmerňovača a skrine stroja.
	1/ Upchaná plynová hadička v horáku. 2/ Ventil je bez napäťia.	Presvedčte sa či, je použitý správny vonkajší priemer bôdenu, skúste nasadiť iný horák, poprípade vymeňte koaxiálny kábel, alebo celý horák. vymeňte dosku riadiacej elektroniky.
	1/ Plyn nie je pustený alebo je prázdna fláša s plynom. 2/ Príliš silný prievan na pracovisku. 3/ Materiál je znečistený hrdzou, farbou alebo olejom. 4/ Hubica horáku je znečistená rozstrekom. 5/ Horák je príliš vzdialený od materiálu. 6/ Príliš malý alebo príliš veľký prietok plynu. 7/ Hadicový prepoj netesný.	Pusťte plyn alebo pripojte novú, plnú flášu. Zvýšte prieton ochranného plynu alebo zamedzte prievan. Dokonale materiál očistite. Odstráňte rozstrek a postriekajte hubicu separačným sprejom. Držte horák vo vzdialnosti od materiálu rovnajúci sa desiatinásobku Ø použitého zváracieho drôtu. Nastavte prietok plynu na správne hodnoty. Skontrolujte tesnosť všetkých hadicových prepojov.
	1/ Otvor prievlaku (špičky horáku) je príliš úzky, neodpovedá priemeru použitého zváracieho drôtu. 2/ Tlak na prítačnej kladke príliš veľký. 3/ Znečistený alebo poškodený bôden v horáku. 4/ V horáku je použitý bôden na iný Ø zváracieho drôtu.	Vymeňte prievlak za vhodný. Povoľte prítačnú kladku posuvu. Vyčistite bôden - bôden je treba každý týždeň čistiť alebo ho vymeniť. Vymeňte prievlak za vhodný.
Zvárací drôt tvorí slučku medzi kladkami a vstupom do kapiláry horáku.		

EN - Trouble shooting

Warning: machine can repair only competend and educated personal!

Symptom	Reason	Resolution
The fan is not running, welding machine does not work.	1/ Is the machine connected to the network? 2/ Is voltage in the socket? 3/ Is not the wire released from the clamp in the plug or socket? 4/ Main switch is damaged. 5/ Loose cable from clamp in the machine. 6/ The control transformer is without voltage - the phase is missing. 7/ Defective control transformer	Connect the machine into the network. You must check the socket. Check the socket or the plug. Exchange the main switch. Fix the cable. Check the socket, the plug and main power cable. Change the control transformer.
The fan is not running. The display or the green led is on.	The fan is broken.	Exchange the fan.
The fan is working, welding machine does not work.	A/ CONTACTOR DOES NOT SWITCH - THE FEED DOES NOT WORK 1/ Euro connector is not connected to the torch. 2/ Damaged switch or control cable in the torch. 3/ On the controlling transformer is not voltage - the phase are missing. 4/ Defective coil contactor 5/ Defective thermostats (see diagram) B/ CONTACTOR IS SWITCHING, FEED DOES NOT WORK 1/ Defective control electronics. 2/ Defective motor feed. C/ CONTACTOR IS SWITCHING, FEED WORKS 1/ Broken ground cable 2/ Damaged torch of coaxial cable.	Connect the euro connector to the torch. Disconnect the torch and two contacts of the bridge for controlling. If all function of the machine are working, exchange the switch, cable or whole torch. Exchange the fuse, check the switch, plug and main cable, check the phase on the contactor. Exchange the contactor. Exchange the thermostats. Exchange the board. Exchange the coal feed or motor feed. Isolation does not need to be damaged, so it is not clear - exchange the ground cable. Exchange the coaxial cable.
On the nozzle torch is welding current.	1/ On the nozzle torch is accumulated spatter. 2/ Isolation nozzle is damaged.	Takeoff the nozzle and clean it, as same as clean the between piece and girder, spray the parts by separation spray. Take off the nozzle.
We are not able to regulate speed of the feed.	1/ Loose knob of regulation speed of the feed. 2/ Damaged potentiometer. 3/ Damaged control electronics.	Tighten the knob of regulation speed of the feed. Exchange the potentiometer. Exchange the board.
The gas is still leaking by torch.	1/ Dirt on the valve. 2/ Incorrectly set pressure reducing valve cylinder. 3/ It is used inappropriate throttle valve. 4/ Damaged electromagnetic valve.	Do the disassembly and purifying or exerts tension on the spring or exchange the valve. Set the pressure. Use appropriate reducing valve, for example KU5. Exchange electromagnetic valve.
Badly welds – it's sticking, scorching, shaking, large spatter	A/ BAD PASSING OF THE WIRE THROUGH THE WELDING TORCH OR DRAWING DIE 1/ Drawing die is too imbedded under the edge of the orifice. 2/ The diameter of the opening of the drawing die does not	Drawing die can be imbedded only 1 – 2 mm under the edge of the orifice. Change tip for corresponding one.

	<p>correspond to the used wire.</p> <p>3/ Tip is very dirty.</p> <p>4/ Tip is worn out.</p> <p>5/ The spring in the welding torch is too short or too long.</p> <p>6/ The spring of appropriate diameter has not been used.</p> <p>7/ Dirty spring.</p> <p>8/ Sheave for different diameter of wire.</p> <p>9/ Shift sheave is worn out.</p> <p>10/ Spool of the wire is being too intensely braked.</p> <p>B/ OTHER CAUSES</p> <p>1/ Fallen-out phase.</p> <p>2/ Wrongly adjusted working point.</p> <p>3/ Wrong grounding.</p> <p>4/ Wrong rectifier.</p> <p>5/ Low - quality gas or wire.</p> <p>6/ Faulty alteration switch of the currency.</p> <p>7/ Faulty circuits.</p> <p>8/ Burnt wired between el. transformer and the alteration switch of the currency.</p>	<p>Clean or change the tip.</p> <p>Change the tip.</p> <p>Change the spring.</p> <p>Change the spring.</p> <p>Clean the spring – it has to be cleaned every week.</p> <p>Release the thrust of the shift sheave.</p> <p>Clap on the sheave which corresponds to the used diameter of the wire.</p> <p>Release the screw of the spool brake.</p> <p>Try to connect the machine to some other circuit breaker. Change the fuse, check the socket, the plug and the flexing cable. Check if thee are on the clamp of el. transformer after switching of welding torch all 3 phases A0 connected B0 400V, A0 400V and B0 connected C0 400V - only three phase machines. While measuring with welding machines with the alternation switch of rough voltage always in A position.</p> <p>ATTENTION!, if 1 phase falls out, only voltage of about 230V appears, there is voltage on the clamp! Right voltage, however, is 400V - defect is in the contactor or in the socket or released wire on the clamp.</p> <p>Check the voltage and the speed of wire feed.</p> <p>Check the contact between grounding pliers and the work piece. Change the grounding cable.</p> <p>Change the rectifier.</p> <p>Use different wire or gas.</p> <p>Change the alteration switch.</p> <p>Change the el. transformer.</p> <p>Replace the faulty circuit.</p>
The wire is unregularly fed	<p>1/ Worn out sheave - the wire is slipping.</p> <p>2/ Appropriate diameter of the sheave has not been used.</p> <p>3/ Faulty motor - worn-out carbons or faulty retch.</p> <p>4/ Rubbed-in upper sheave.</p> <p>5/ The spring of the appropriate diameter has not been used</p> <p>6/ Dirty spring.</p> <p>7/ Thrust on the shift is too tight - the wire is being misshapen.</p> <p>8/ Sheave for some other diameter of the wire.</p> <p>9/ Sheave of the feed is worn out.</p> <p>10 The spool of the wire is being too intensely braked.</p>	<p>Change the sheave.</p> <p>Change the sheave.</p> <p>Change the carbons, the retch or the whole motor.</p> <p>Change the upper pulley.</p> <p>Change the spring.</p> <p>Clean the spring - the spring has to be cleaned every week.</p> <p>Release the thrust of the shift sheave.</p> <p>Clap on the sheave which corresponds to the used diameter of the wire.</p> <p>Replace the sheave with a new one.</p> <p>Release the spool brake.</p>
The el. transformer is making very strong grumbling noise, warming up and scorching	<p>1/ Damaged alteration switch of the currency.</p> <p>2/ Damaged secondary rolling of the transformer.</p> <p>3/ Damaged primary rolling of the transformer.</p> <p>4/ Short circuit on the rectifier or the efferent.</p>	<p>Change the alteration switch.</p> <p>Change the transformer.</p> <p>Change the transformer.</p> <p>Remove the cause of the short circuit.</p>
Welding wire is red-hot in the welding torch, on the sheave of the feed and the power cable is being warmed up	<p>1/ The spool or the wire is touching the machine case.</p> <p>2/ Metal dirt connect the body of the feed with the case of the welding machine.</p> <p>3/ The rectifier is touching the case of the machine.</p>	<p>Flatten the misshapen parts of the spool in order that they do not touch the machine case.</p> <p>Clean the space of the feed from all dirt.</p> <p>Avoid the contact of the body of the rectifier and the case of the machine.</p>
Gas does not go through the welding machine	<p>1/ Clogged gas hose in the welding torch.</p> <p>2/ The valve is without voltage.</p>	<p>Make sure if the right inner diameter of the spring has been used, try to clap on a different welding torch or change coaxial cable or the whole welding torch.</p> <p>Change the panel of controlling electronics.</p>
Porous welding point	<p>1/ Gas is not on or the compressed gas cylinder is empty.</p> <p>2/ Too strong draught in the working place.</p> <p>3/ Material is destroyed by rust, paint or oil.</p> <p>4/ The orifice of the drawing die is dirty from the spatter.</p> <p>5/ The welding torch is too far from the material.</p> <p>6/ Too small or too big flow of the gas.</p> <p>7/ Hose connections do not seal.</p>	<p>Turn gas on or connect a new full compressed gas cylinder.</p> <p>Increase the flow of the shielding/protective gas or avoid draught.</p> <p>Purify the material well.</p> <p>Remove the spatter and spray the orifice with separating spray.</p> <p>Hold the welding torch from the material in such a distance which equals 10 times bigger than the diameter of used welding wire.</p> <p>Adjust the flow of the gas on the appropriate values.</p> <p>Check if all hose connections seal.</p>
Welding wire forms a loop between the sheaves and the opening of the capillary of the welding torch	<p>1/ The opening of drawing die (point of the welding torch) is too narrow, does not correspond to the diameter of the used welding wire.</p> <p>2/ Pressure on the flattening sheave is too big.</p> <p>3/ Dirty or damaged spring in the welding torch.</p> <p>4/ The spring in the welding torch is suitable for some other diameter of the welding wire.</p>	<p>Change the drawing die and use the right one.</p> <p>Release the flattening sheave of the feed.</p> <p>Clean the spring - the spring has to be cleaned every week or change it.</p> <p>Change the drawing die for a suitable one.</p>

DE - Handbuch für die Störungsbeseitigung

Hinweis: Die Maschine können nur qualifizierte und entsprechend geschulte Mitarbeiter reparieren!

Defekt, Anzeichen	Grund	Lösung
Ventilator läuft nicht Schweißmaschine schweißt nicht	<p>1/ Ist die Maschine an das Netz geschaltet?</p> <p>2/ Gibt es in der Steckdose Spannung?</p> <p>3/ Ausgefallenes Draht aus der Klemmleiste des Steckers oder Steckdose?</p> <p>4/ Hauptschalter ist beschädigt.</p> <p>5/ Ausgefallenes Kabel aus der Klemmleiste in der Maschine.</p> <p>6/ Kleines Trafo bleibt ohne Spannung - Phase ausgefallen.</p> <p>7/ Steuerungstrafo defekt.</p>	<p>Maschine an das Netz schalten.</p> <p>Netzsteckdose überprüfen.</p> <p>Netzstecker oder -dose überprüfen.</p> <p>Hauptschalter austauschen.</p> <p>Kabel befestigen.</p> <p>Steckdose, Stecker und Netzzuleitungskabel überprüfen.</p> <p>Steuerungstrafo austauschen.</p>
Ventilator läuft nicht. Display nebo zelená led svítí.	Ventilator defekt	Ventilator austauschen.
Ventilator läuft,	A/ SCHÜTZ SCHALTEL NICHT - VORSCHUB FUNKTIONIERT NICHT	

Schweißmaschine schweißt nicht	<p>1/ Není zapojena euro konektor hořáku.</p> <p>2/Schalter oder Steuerungskabel im Brenner defekt.</p> <p>3/ Na ovládacím transformátoru není napětí - chybí jedna fáze.</p> <p>4/ Schütz - Spule defekt.</p> <p>5/ Thermostaten defekt (siehe Schema).</p> <p>B/ SCHÜTZ SCHALTET - VORSCHUB FUNKTIONIERT NICHT</p> <p>1/Steuerungselektronik defekt.</p> <p>2/Vorschubmotor defekt - Kohlenstifte.</p> <p>B/ SCHÜTZ SCHALTET, VORSCHUB FUNKTIONIERT</p> <p>1/ Erdungskabel gebrochen.</p> <p>2/ Koaxialkabel des Brenners defekt</p>	<p>Připojte euro konektor hořáku.</p> <p>Brenner frei schalten, zwei Kontakte für die Steuerung überbrücken Falls alle Maschinenfunktionen in Ordnung sind, den Schalter, das Koaxalkabel oder den ganzen Brenner austauschen.</p> <p>Netzsicherung austauschen, Steckdose, Stecker und Zuleitungsnetzkabel überprüfen, Phasen am Schütz kontrollieren.</p> <p>Schütz austauschen .</p> <p>Thermostaten austauschen.</p> <p>Platte austauschen.</p> <p>Vorschub - Kohlenstifte austauschen, případně motor posuvu.</p> <p>Die Isolierung muss nicht beschädigt sein - es ist nicht sichtbar - das Erdungskabel austauschen.</p> <p>Koaxialkabel austauschen.</p>
Am Brennerstutzen ist Strom	<p>1/ Im Brennerstutzen sind Metallspritzer angesammelt.</p> <p>2/ Isolierung des Stutzens ist beschädigt.</p>	Den Stutzen abnehmen und reinigen, das Zwischenstück und den Ziehring reinigen, die Teile mit dem Separieröl einspritzen . Stutzen abnehmen.
Drahtvorschubgeschwindigkeit lässt sich nicht regulieren	<p>1/ Knopf für die Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit ist locker.</p> <p>2/ Potentiometer beschädigt.</p> <p>3/ Steuerungselektronik defekt.</p>	<p>Knopf für die Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit festziehen.</p> <p>Potentiometer austauschen.</p> <p>Platte austauschen.</p>
Durch Brenner entweicht ständig Gas	<p>1/ Verunreinigung am Ventil.</p> <p>2/Druck am Reduzierventil der Flasche falsch eingestellt.</p> <p>3/ Man verwendete ein ungeeignetes Drosselungsventil anstelle des teureren Reduzierventils - Der Druck ist zu hoch.</p> <p>4/ elektromagnetisches Ventil defekt</p>	<p>Demontage und Reinigung, bzw. Verspannen der Feder oder Ventil austauschen.</p> <p>Druck einstellen.</p> <p>Geeignetes Reduzierventil, z.B. KU5, verwenden.</p> <p>Elektromagnetisches Ventil austauschen.</p>
	<p>A/ DURCHGANG DES DRAHES DURCH DEN BRENNER ODER ZIEHRING NICHT IN ORDNUNG</p> <p>1/ Ziehring zu tief unter dem Stutzenrand.</p> <p>2/ der Durchschnitt der Ziehringöffnung entspricht nicht den verwendeten Draht.</p> <p>3/ Der Ziehring ist stark verunreinigt.</p> <p>4/ Der Ziehring ist abgenutzt.</p> <p>Bowden im Brenner zu kurz oder zu lang.</p> <p>6/ Bowden – Durchmesser ist nicht richtig.</p> <p>7/ Verunreinigung des Bowdens.</p> <p>9/ Die Rolle ist für einen anderen Drahtdurchmesser bestimmt.</p> <p>10/ Vorschubrolle ist abgenutzt.</p> <p>11/ Die Drahtspule wird zu intensiv gebremst.</p> <p>B/ ANDERE URSACHEN</p> <p>1/ Phase ausgefallen.</p> <p>2/ Arbeitspunkt falsch eingestellt.</p> <p>3/ Erdung nicht in Ordnung.</p> <p>4/ Gleichrichter defekt.</p> <p>5/ Minderwertiges Gas oder Draht.</p> <p>6/ Spannungsumschalter defekt.</p> <p>7/ Stromkreise defekt .</p> <p>8/ Drähte zwischen Trafo und Spannungsumschalter durchgebrannt.</p>	<p>Ziehring maximal 1-2 mm tief unter dem Stutzenrand.</p> <p>Den Ziehring gegen einen geeigneten austauschen.</p> <p>Den Ziehring reinigen oder austauschen.</p> <p>Den Ziehring austauschen.</p> <p>Den Bowden austauschen.</p> <p>Den Bowden austauschen.</p> <p>Bowden reinigen – es ist einmal in der Woche erforderlich.</p> <p>Andruck der Vorschubrolle vermindern.</p> <p>Eine Rolle einsetzen, die dem verwendeten Drahtdurchschnitt entspricht.</p> <p>Die Schraube der Spulenbremse lockern.</p> <p>Die Maschine an einen anderen Schutzschalter anschließen. Netzsicherung austauschen, Steckdose, Stecker und Netz-zuleitungskabel überprüfen. Überprüfen, ob an der Trafo - Klemmleiste nach dem Schalten des Schweißbrenners alle 3 Phasen A0 geschaltet B0 400 V, A0 geschaltet C0 400V und B0 geschaltet C0 400V sind. Bei der Messung an den Schweißmaschinen mit dem Umschalter der groben Spannung muss der Umschalter der groben Spannung stets in der Position A sein. VORSICHT!, falls 1 Phase ausfällt, erscheint nur eine Spannung in der Größe von etwa 230V, an der Klemmleiste gibt es also Spannung! Die richtige Spannung beträgt jedoch 400V - der Fehler befindet sich im Schütz oder in der Steckdose, oder ein Draht in der Klemmleiste ist locker. Spannung und Drahtvorschubgeschwindigkeit überprüfen.</p> <p>Den Kontakt zwischen der Erdungszange und dem Werkstück überprüfen.</p> <p>Erdungskabel austauschen.</p> <p>Gleichrichter austauschen.</p> <p>Anderes Draht oder Gas verwenden.</p> <p>Umschalter austauschen.</p> <p>Transformator austauschen.</p> <p>Defekte Leitung ersetzen.</p>
Schweißen nicht in Ordnung – klebt, trügt auf, rückt, großes Versprühen	<p>1/ Rollendurchmesser ist nicht richtig.</p> <p>3/ Motor defekt – Kohlenstifte abgenutzt oder Anker defekt.</p> <p>4/ Obere Rolle festgefressen.</p> <p>5/ Bowden – Durchmesser ist nicht richtig.</p> <p>6/ Verunreinigung des Bowdens.</p> <p>7/ Vorschubandruck zu viel angezogen – das Draht wird deformiert.</p> <p>8/ Die Rolle ist für einen anderen Drahtdurchmesser bestimmt.</p> <p>9/ Vorschubrolle ist abgenutzt.</p> <p>10/ Die Drahtspule wird zu intensiv gebremst.</p>	<p>Rolle austauschen.</p> <p>Rolle austauschen.</p> <p>Kohlenstifte, Anker oder ganzes Motor austauschen.</p> <p>Obere Rolle austauschen.</p> <p>Den Bowden austauschen.</p> <p>Bowden reinigen – es ist einmal in der Woche erforderlich.</p> <p>Andruck der Vorschubrolle vermindern.</p> <p>Eine Rolle einsetzen, die dem verwendeten Drahtdurchschnitt entspricht.</p> <p>Die Rolle gegen eine neuen austauschen.</p> <p>Die Spulenbremse lockern.</p>
Draht wird mit dem Vorschub unregelmäßig zugebracht	<p>1/ Spannungsumschalter defekt.</p> <p>2/ Sekundäre Trafowicklung beschädigt.</p> <p>3/ Primäre Trafowicklung beschädigt.</p> <p>4/ Kurzschluss am Gleichrichter oder an den Ausführungen.</p>	<p>Spannungsumschalter austauschen.</p> <p>Trafo austauschen.</p> <p>Trafo austauschen.</p> <p>Kurzschlussursache beseitigen.</p>
Schweißdraht macht sich im Brenner, Vorschubrollen glühend, Netzkabel wird heiß	<p>1/ Spule oder Draht haben Kontakt mit dem Maschinen-schrank.</p> <p>2/ Metallverunreinigungen verbinden das Gehäuse des Vorschubs mit dem Schweißmaschinenschrank.</p> <p>3/ Gleichrichter hat Kontakt mit dem Maschinenschrank.</p>	<p>Deformierte Spulenteile so ausrichten, dass die Spule keinen Kontakt mit dem Maschinen-schrank hat.</p> <p>Den Vorschubraum von allen Verunreinigungen reinigen.</p> <p>Den Kontakt zwischen dem Gleichrichtergehäuse und Maschinenschrank verhindern.</p>
In der Schweißmaschine strömt kein Gas	<p>1/ Gasschlauch im Brenner verstopt.</p> <p>2/ Ventil ist ohne Spannung.</p>	<p>Überprüfen, ob der Bowden – Außendurchmesser stimmt, einen anderen Brenner einsetzen, bzw. das Koaxialkabel oder den ganzen Brenner austauschen.</p> <p>3/ Platte der Steuerungselektronik austauschen.</p>
Schweißnahtporen	<p>1/ Gas nicht eingeschaltet, oder die Gasflasche ist leer.</p> <p>2/ Starker Durchzug am Arbeitsplatz.</p> <p>3/ Material durch Rost, Farbe oder Öl verunreinigt.</p> <p>4/ Brennerstutzen durch Metallspritzer verunreinigt.</p>	<p>Gas einschalten oder eine neue, volle Gasflasche anschließen.</p> <p>Schutzgasdurchfluss erhöhen, oder Durchzug vermeiden.</p> <p>Material vollständig reinigen.</p> <p>Metallspritzer beseitigen, den Stutzen mit dem Separieröl Binzel einspritzen.</p>

	<p>5/ Brenner zu weit vom Material.</p> <p>6/ Gasdurchfluss zu gering oder zu groß.</p> <p>7/ Undichte Schlauchverbindungen.</p>	<p>Den Brenner in einem Abstand vom Material halten, der dem Zehnfachen des Durchschnitts des verwendeten Schweißdrahtes entspricht. Gasdurchfluss auf richtige Werte einstellen. Dichtigkeit aller Schlauchverbindungen überprüfen.</p>
Schweißdraht bildet eine Schlinge zwischen den Rollen und dem Eintritt in die Brennerkapillaren	<p>1/ Öffnung des Ziehrings (Brenner spitze) zu eng, entspricht nicht dem Durchmesser des verwendeten Drahts.</p> <p>2/ Druck an der Andruckrolle zu groß.</p> <p>3/ Bowden im Brenner verunreinigt oder beschädigt.</p> <p>4/ Bowden im Brenner ist für einen anderen Drahtdurchmesser bestimmt.</p>	<p>Den Ziehring gegen einen geeigneten austauschen.</p> <p>Andruckrolle des Vorschubs lockern.</p> <p>Bowden reinigen – es ist einmal in der Woche erforderlich, oder austauschen.</p> <p>Den Ziehring gegen einen geeigneten austauschen.</p>

PL - Instrukcja usuwania błędów/usterek:

Ostrzeżenie: urządzenie może naprawiać tylko i wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony pracownik!

Awaria, objawy	Przyczyna	Rozwiążanie
Nie działa wentylator, spawarka nie spawa	<p>1./Maszyna jest podłączona do sieci?</p> <p>2./ W gniazdku sieciowym jest napięcie?</p> <p>3./ Nie wypadły drut z listy zaciskowej w wtyczce lub gniazdka?</p> <p>4./ Uszkodzony główny wyłącznik.</p> <p>5./ Kabel wypadł z listy zaciskowej w maszynie.</p> <p>6./ Mały transformator jest bez napięcia - wypadła faza.</p> <p>7./ Wadliwy transformator sterowniczy.</p>	<p>Podłączyć maszynę do sieci.</p> <p>Sprawdzić gniazdko sieciowe.</p> <p>Sprawdzić wtyczkę sieciową lub gniazdko.</p> <p>Wymienić główny wyłącznik.</p> <p>Zamocować kabel.</p> <p>Sprawdzić gniazdko, wtyczkę i sieciowy kabel przewodowy.</p> <p>Wymienić transformator sterowniczy.</p>
Wentylator nie działa. Wyświetlacz lub zielona dioda świeci	Wadliwy wentylator.	Wymienić wentylator.
Wentylator działa, spawarka nie spawa	<p>A./ STYCZNIK NIE ŁĄCZY - POSUW NIE PRACUJE</p> <p>1./ Wtyczka sterownicza palnika nie jest podłączona.</p> <p>2./ Wadliwy łącznik lub kabel w palniku.</p> <p>3/ Brak napięcia na transformatorze pomocniczym - brak jednej fazy.</p> <p>4./ Wadliwa cewka stycznika.</p> <p>5./ wadliwe termostaty (patrz schemat).</p> <p>B./ STYCZNIK ŁĄCZY, POSUW NIE DZIAŁA</p> <p>1./ Wadliwa elektronika sterownicza.</p> <p>2./ Wadliwy silniczek posuwu - węgliki.</p> <p>C./ STYCZNIK ŁĄCZY, POSUW DZIAŁA</p> <p>1./ Złamany kabel uziemiający.</p> <p>2./ Wadliwy kabel współosiowy palnika.</p>	<p>Podłączyć gniazdo EURO uchwytu.</p> <p>Palnik odłączyć i przemostkować dwa kontakty do sterowania. Jeżeli wszystkie funkcje maszyny działają, należy wymienić łącznik, kabel współosiowy lub cały palnik.</p> <p>Wymienić bezpiecznik sieciowy, sprawdzić gniazdko, wtyczkę i sieciowy kabel przewodowy, sprawdzić fazy na styczniku.</p> <p>Wymienić stycznik.</p> <p>Wymienić termostaty.</p> <p>Wymienić płytę.</p> <p>Wymienić węgliki posuwu.</p> <p>Izolacja może być nieuszkodzona, potem nie jest to widoczne - wymienić kabel uziemiający.</p> <p>Wymienić kabel współosiowy.</p>
Na końcówce palnika jest prąd spawalniczy.	<p>1./ W końcówce palnika jest nagromadzony rozprysk.</p> <p>2./ Izolacja końcówek jest uszkodzona.</p>	Zdjąć końcówkę palnika i wyczyścić ją, tak samo wyczyścić element międzywarstwowy i otwór strumieniowy, elementy spryskać sprejem separacyjnym.
Nie można regulować posuwu drutu.	<p>1./ Poluzowany guzik regulacji szybkości posuwu.</p> <p>2./ Uszkodzony potencjometr.</p> <p>3./ Wadliwa elektronika sterownicza.</p>	<p>Wyjąć końcówkę.</p> <p>Dokręcić guzik regulacji szybkości posuwu.</p> <p>Wymienić potencjometr.</p> <p>Wymienić płytę.</p>
Niestannie unika gaz z palnika.	<p>1./ Zabrudzenie na zaworku.</p> <p>2./ Źle ustawione ciśnienie na zaworze redukcyjnym butli.</p> <p>3./ Blędnie zastosowano zawór dławiaczy zamiast droższy redukcyjny - zbyt wysokie ciśnienie.</p> <p>4./ Wadliwy zaworek elektromagnetyczny.</p>	<p>Wykonać demontaż i przeczyścić naprężenie sprężyny lub wymienić zaworek.</p> <p>Ustawić prawidłowo ciśnienie.</p> <p>Proszę użyć odpowiedni zawór redukcyjny, np. zawór KUS.</p> <p>Wymienić zaworek elektromagnetyczny.</p>
Źle spawa - skleja, napawa, drga, duży rozprysk.	<p>A./ ZŁY PRZEPUST DRUTU PRZEZ PALNIK LUB OTWOREM STRUMIENIOWYM.</p> <p>1./ Otwór strumieniowy jest zbyt zapuszczony pod krawędziem końcówek.</p> <p>2./ Średnica otworu strumieniowego nie odpowiada zastosowanemu drutu.</p> <p>3./ Otwór strumieniowy jest moc zanieczyszczony.</p> <p>4./ Otwór strumieniowy jest zużyty.</p> <p>5./ Zbyt długie lub zbyt krótkie ciągłe Bowdene w palniku.</p> <p>6./ Zostało użyte ciągłe Bowdene o nieodpowiedniej średnicy.</p> <p>7./ Zanieczyszczone ciągłe Bowdene.</p> <p>9./ Rolka na inną średnicę drutu.</p> <p>10./ Rolka posuwu jest zużyta.</p> <p>11./ Szpulka drutu jest hamowana zbyt intensywnie.</p> <p>B./ POZOSTAŁE PRZYCZYNY</p> <p>1./ Wypadła faza.</p> <p>2./ Niewłaściwie ustawiony punkt roboczy.</p> <p>3./ Złe uziemienie.</p> <p>4./ Wadliwy prostownik.</p> <p>5./ Zła jakość gazu lub drutu.</p> <p>6./ Wadliwy przełącznik napięcia.</p> <p>7./ Wadliwe obwody.</p>	<p>Otwór strumieniowy może być zapuszczony maks. 1-2 mm pod krawędź końcówek.</p> <p>Wymienić otwór strumieniowy za odpowiedni.</p> <p>Wyczyścić lub wymienić otwór strumieniowy.</p> <p>Wymienić otwór strumieniowy.</p> <p>Wymienić ciągłe Bowdene.</p> <p>Wymienić ciągłe Bowdene.</p> <p>Wyczyścić ciągłe Bowdene - ciągłe Bowdene trzeba czyścić raz na tydzień.</p> <p>Poluzować docisk rolki posuwu.</p> <p>Nalożyc rolkę odpowiednią do zastosowanej średnicy drutu.</p> <p>Poluzować śrubę hamulca szpulki.</p> <p>Proszę spróbować podłączyć maszyną pod inny bezpiecznik sieciowy, sprawdzić gniazdko, wtyczkę i sieciowy kabel przewodowy. Sprawdzić, na liście zaciskowej transformatora po łączonym spawaniu palnikiem, czy są wszystkie 3 fazy w pozycji A0 połączone B0 400 V, A0 połączone C0 400V i B0 połączone C0 400V.</p> <p>W przypadku spawarek z przełącznikiem wysokiego napięcia podczas mierzenia przełącznik wysokiego napięcia musi być zawsze w pozycji A. UWAGA!!!, jeżeli wypadnie jedna faza, pojawi się napięcie tylko około 230 V, czyli na liście zaciskowej jest napięcie! Jednak prawidłowe napięcie wynosi 400V - awaria jest w styczniku lub w gniazdku lub jest poluzowany drut na liście zaciskowej.</p> <p>Sprawdzić napięcie i szybkość posuwu.</p> <p>Sprawdzić kontakt między kleszczami uziemiającymi i elementem obrabianym.</p> <p>Wymienić kabel uziemiający.</p> <p>Wymienić prostownik.</p> <p>Użyć innego drutu lub gazu.</p> <p>Wymienić przełącznik.</p> <p>Wymienić transformator.</p>

	8./ Spalone druty między transformatorem i przełącznikiem napięcia.	Zastąpić wadliwą instalację.
Drut jest nieregularnie podawany posuwem	1./ Zużyta rolka - drut prześlizguje.	Wymienić rolkę.
	2./ Użyto rolką o niewłaściwej średnicy.	Wymienić rolkę.
	3./ Wadliwy silniczek - zużyte węgielki lub wadliwy twornik.	Wymienić węglik, twornik lub cały silniczek.
	4./ Zadarta górną rolka.	Wymienić górną rolkę.
	5./ Zostało użyte ciegaro Bowdena o nieodpowiedniej średnicy.	Wymienić ciegaro Bowdena.
	6./ Zanieczyszczone ciegaro Bowdena.	Wyczyścić ciegaro Bowdena - ciegaro Bowdena trzeba czyścić raz na tydzień.
	7./ Zbyt mocno dokręcony docisk na posuwie - drut jest znieksztalcaný.	Poluzować docisk rolki posuwu.
	8./ Rolka na inną średnicę drutu.	Nałożyć rolkę odpowiednią do zastosowanej średnicy drutu.
	9./ Rolka posuwu jest zużyta.	Wymieść rolkę za nową.
	10./ Szpulka drutu jest hamowana zbyt intensywnie.	Poluzować hamulec szpulki.
Transformator emmituje bardzo głośny brzęczący dźwięk, zagrzewa się, nie spawa.	1./ Uszkodzony przełącznik napięcia. 2./ Uszkodzone uzuwienie wtórne transformatora. 3./ Uszkodzone uzuwienie pierwszorzędne transformatora. 4./ Krótkie spięcie na prostowniku lub na wylotach.	Wymienić przełącznik napięcia. Wymienić transformator. Wymienić transformator. Usunąć przyczynę krótkiego spięcia.
Drut spawalniczy żarzy się w palniku, na rolkach posuwu i zagrzewa się kabel sieciowy	1./ Szpulka lub drut dotyka się obudowy maszyny. 2./ Metalowe zanieczyszczenia połączą korpus posuwu z obudową spawarki. 3./ Prostownik dotyka się obudowy maszyny.	Wyrównać znieksztalcone części szpulki tak, aby nie dotykały się obudowy maszyny. Wyczyścić obszar posuwu od wszystkich zanieczyszczeń. Zabronić kontaktu korpusu prostownika i obudowy maszyny.
Gaz nie przechodzi przez spawarkę.	1./ Zapchany wążek gazowy w palniku. 2./ Zawór jest bez napięcia.	Proszę sprawdzić, czy użyto właściwej wewnętrznej średnicy ciegaro Bowdena, następnie spróbować nałożyć inny palnik, ewentualnie wymienić kabel współosiowy lub cały palnik. Wymienić płytę elektroniki sterowniczej.
Pory w spawie.	1./ Gaz nie jest puszczony lub butla z gazem jest pusta. 2./ Zbyt silny przepływ w miejscu pracy. 3./ Materiał jest zabrudzony rdzą, farbą lub olejem. 4./ Końcówka palnika jest zabrudzona rozpryskiem.	Puścić gaz lub podłączyć nową butle gazową. Zwiększyć przepływ gazu ochronnego lub zmniejszyć przepływ. Materiał doskonale oczyścić. Usunąć odpady i końcówkę spryskać sprejem separacyjnym Binzel.
	5./ Palnik jest zbyt oddalony od materiału.	Palnik trzymać w odległości od materiału równej dziesięciokrotności średnicy użytego drutu spawalniczego.
	6./ Zbyt mały lub zbyt duży przepływ gazu.	Ustawić przepływ gazu na właściwe wartości.
	7./ Złącza wężowe nie są szczelne.	Sprawdzić szczelność wszystkich złącz wężów.
Drut spawalniczy tworzy pętlę między rolkami i włotem do kapilary palnika.	1./ Otwór strumienia (szpica palnika) jest zbyt wąski, nie odpowiada średnicy zastosowanego drutu spawalniczego. 2./ Ciśnienie na rolce dociskowej jest zbyt wysokie. 3./ Zanieczyszczone lub uszkodzone ciegaro Bowdena w palniku. 4./ W palniku użyto ciegaro Bowdena dopasowane na inną średnicę drutu spawalniczego.	Wymienić otwór strumieniowy za odpowiedni. Poluzować rolką dociskową posuwu. Wyczyścić ciegaro Bowdena - ciegaro Bowdena trzeba czyścić raz na tydzień lub go wymienić. Wymienić otwór strumieniowy za odpowiedni.

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku / Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku

Testing certificate / Qualitätszertifikat des Produktes

Deklaracja Jakości i Kompletności

Název a typ výrobku Názov a typ výrobku Type Bennennung und Typ Nazwa i rodzaj produktu	<input type="checkbox"/> 180	<input type="checkbox"/> 190	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 205	<input type="checkbox"/> 215	<input type="checkbox"/> 215E	<input type="checkbox"/> 225	<input type="checkbox"/> 245	<input type="checkbox"/> 2200	<input type="checkbox"/> 2400
	<input type="checkbox"/> KIT	<input type="checkbox"/> TIGER	MAJSTER							
Výrobní číslo stroje: Výrobné číslo stroje: Serial number: Herstellungsnummer der Maschine: Numer produkcyjny maszyny:	Výrobní číslo PCB: Výrobné číslo PCB: Serial number PCB: Herstellungsnummer PCB: Numer produkcyjny PCB:									
Výrobce / Výrobca Producer / Produzent Producent										
Razítka OTK / Pečiatka OTK Stamp an signature OTK / Stempel OTK Pieczętka OTK										
Datum výroby / Dátum výroby Date of production / Datum der Produktion /Data produkcji										
Kontroloval / Kontroloval Inspected by / Geprüft von Sprawdził										

**Záruční list / Záručný list / Warranty certificate
Garantieschein / Karta Gwarancyjna**

Datum prodeje / Dátum predaja Date of sale / Verkaufsdatum Data sprzedaży										
Razítka a podpis prodejce Pečiatka a podpis predajca Stamp and signature of seller Stempel und Unterschrift des Verkäufers Pieczętka i podpis sprzedawcy										

**Záznam o provedeném servisním zátkroku / Záznam o prevedenom servisnom zátkroku / Repair note
Eintrag über durchgeföhrten Serviceeingriff / Zapis o wykonaniu interwencji serwisowej**

Datum převzetí servisem Dátum prevzatia servisom Date of take-over Datum Übernahme durch Servisabteilung Data odbioru przez serwis	Datum provedení opravy Dátum prevedenia opravy Date of repair Datum Durchführung der Reparatur Data wykonania naprawy	Číslo reklamač. protokolu Číslo reklamač. protokolu Number of repair form Nummer des Reklamationsprotokoll Numer protokołu reklamacji	Podpis pracovníka Podpis pracovníka Signature of serviceman Unterschrift von Mitarbeiter Podpis pracownika

Poznámky / Poznámky / Note / Bemerkungen / Uwagi

--

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / ES VYHLÁSENIE O ZHODE / DECLARATION OF CONFORMITY / EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DEKLARACJA / ZGODNOŚCI I KOMPLETNOŚCI EU

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky níže uvedené splňují požadavky směrnic Evropského parlamentu a Evropské rady 2006/95/ES v posledním znění (elektrické zařízení s nízkým napětím) a 2004/108/ES v posledním znění (elektromagnetická kompatibilita).

prehlasuje na svoju výlučnu zodpovednosť, že výrobky dole uvedené spĺňajú požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Európskej rady 2006/95/ES v poslednom znení (elektrické zariadenia s nízkym napäťom) a 2004/108/ES v poslednom znení (elektromagnetická kompatibilita).

declares on its responsibility, that products mentioned below, answer requirements of direction of European Parliament and European Council 2006/95/ES in recent definition (low voltage electrical device) and direction 2004/108/EC in recent definition (electromagnetic compatibility).

erklärt auf eigene ausschließliche Verantwortung, dass die nachstehend angeführten Produkte Anforderungen der Richtlinien des EU Parlaments und des EU-Rats 2006/95/EG in der aktuellen Fassung (elektrische Niederspannungseinrichtungen) und 2004/108/EG in der aktuellen Fassung (elektromagnetische Kompatibilität) erfüllen.

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty wymienione poniżej są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2006/95/ES z późniejszymi zmianami (elektryczne urządzenia z niskim napięciem) i 2004/108/ES z późniejszymi zmianami, (kompatybilność elektromagnetyczna).

Typy / Types / Types:

STANDARD	KIT	TIGER	MAJSTER	180	190	200	205	215	215E	225	245	2200	2400
PROCESSOR	KIT	TIGER	MAJSTER	180	190	200	205	215	215E	225	245	2200	2400
SYNERGIC	KIT	TIGER	MAJSTER	180	190	200	205	215	215E	225	245	2200	2400

Popis elektrického zařízení:

Popis elektrického zariadenia:

Description of device:

Popis elektrického zařízení:

Opis urządzenia elektrycznego:

Svařovací stroj MIG/MAG
Zvárací stroj pro zváranie MIG/MAG
Welding machine MIG/MAG
Schweißmaschine MIG/MAG
Urządzenia spawalnicze MIG/MAG

Odkaz na harmonizované normy:

Odkaz na harmonizované normy:

Reference to standards:

Odkaz na harmonizované normy:

Odpowiadają postanowieniom norm:

EN 60974-1
EN 60974-5
EN 60974-10 a normy související / and related standards / oraz normy powiązane

Poslední dvojčíslo roku, v němž bylo na výrobky umístěno označení CE:

Posledné dvojčíslo roku v ktorom bolo na výrobky označenie CE umiestnené:

Year of placing of „CE“ mark on product:

Poslední dvojčíslo roku, kedy bolo na výrobky označení CE umiestnené:

Speľniajú założenia do oznakowania znakiem CE, ostatnie 2 cyfry roku, w którym certyfikat CE został wykonany:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu.

The producer reserves the right to modification.

Hersteller behaltet uns vor Recht für Änderung.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.