

Samostmívací svářečská kukla

Návod k použití

POZOR! Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod!

Naše samostmívací kukla BARRACUDA (model S777C) je navržena pro ochranu obličeje před jiskrami, rozštřikem taveniny a nebezpečným zářením za běžných podmínek při svařování.

Samostmívací clona automaticky ztmavne při zapálení oblouku a po skončení svařování opět zsvětlá.

Samostmívací kuklu dodáváme připravenou k použití. Před použitím je pouze třeba nastavit hlavový kříž na správnou velikost a zvolit správný stupeň ochrany pro požadovaný druh použití.

Než začnete svařovat

Zkontrolujte přední ochrannou fólii, zda je čistá a ujistěte se, že dva senzory na kazetě nejsou zakryté nečistotami. Zkontrolujte rovněž obě ochranné fólie a rámeček, který je drží, a ujistěte se, že vše pevně sedí. Pokud je na fólii ochranný film s nápisem WARNING: REMOVE THIS FILM BEFORE WELDING, tak tento je potřeba z fólie odstranit. Před použitím prohlédněte všechny funkční části, jestli nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Všechny poškrábané, prasklé nebo promáčknuté díly byste měli před dalším použitím vyměnit, abyste předešli vážným zraněním.

Před použitím zkontrolujte, zda kukla nepropouští světlo.

Otáčením potenciometru si nastavte požadovaný stupeň ztmavení (s pomocí tabulky Shade Guide Table 1). Ujistěte se, že vámi zvolený stupeň odpovídá zamýšlenému druhu svařování.

Nastavte si hlavový kříž tak, aby vámi kukla seděla co nejvíce na hlavě a byla co nejblíže obličeji. Sklon kukly nastavíte ve sklopeném stavu otáčením nastavitelné vymezovací podložky.

Volba stupně ztmavení

Stupeň ztmavení můžete nastavit manuálně v rozmezí 9 – 13. Správný stupeň ztmavení pro zamýšlené použití najdete v tabulce Shade Guide Table 1. Otáčejte knoflíkem, dokud jeho šipka neukazuje na zvolenou hodnotu.

Možnosti kukly

Tento model kukly je vybaven hlavovým křížem se speciálním překlápcím mechanismem. Když svářec zvedne kuklu z obličeje, mechanismus sníží těžiště kukly blíže k hlavě svářeče. Toto provedení do značné míry snižuje únavu svalů krku a dopřává svářeči větší pohodlí.

V momentě zapálení oblouku se samostmívací clona v průzoru kukly ztmaví během pouhé 1/30 000 sekundy.

Nastavitelné zsvětlení: uživatel si může nastavit, jak rychle se bude clona vracet do počátečního světlého stavu.

Ovladač citlivosti na vnější straně kukly dopřává uživateli větší pohodlí při práci.

Po ukončení svařování se clona automaticky vrací do světlého stavu v závislosti na vámi nastavené rychlosti (na kazetě uvnitř kukly je přepínač: poloha „short“ se čas zesvětlení pohybuje mezi 0,25s a 0,35s; poloha „middle“ je to 0,35s až 0,5s; poloha „long“ je to 0,5s až 0,8s)

Kukla umožňuje nastavení režimu použití pro „svařování - Welding“ a „rozbrušování - Grinding“. Přepínač na kazetě uvnitř kukly. Jako zdroj energie používá kukla vysokovýkonné solární články a jako zálohu má dvě 3V lithiové baterie (baterie lze vyměnit). Kombinací se solárními články se životnost baterií prodlužuje na více než šest let při běžném používání. Po této době musí být kazeta vyměněna.

Tmavost clony lze nastavit otočným knoflíkem v rozmezí DIN9 až DIN13

Výrobek je v souladu se všemi souvisejícími bezpečnostními normami DIN, ISO, EN a normou ANSI Z87.1-2003. Výkonná UV/IR clona chrání obličej i oči uživatele proti nebezpečnému ultrafialovému a infračervenému záření ze svařování i ve světlém stavu. Ochrana proti UV a IR záření odpovídá za všechny podmínky DIN 16, což výrazně přispívá k pracovnímu komfortu uživatele.

Varování:

Tato samostmívací kukla není vhodná pro svařování laserem a autogenem.

Nikdy neodkládejte kuklu ani její kazetu s clonou na horký povrch. Nikdy neotvírejte a nepokoušejte se laicky opravit kazetu se samostmívací clonou.

Před použitím se ujistěte, že máte právně zvolený režim práce – „svařování“ / „rozbrušování“.

Tato kukla vás neochrání proti nárazům.

Tato kukla vás neochrání proti výbušninám ani žírovým tekutinám. Nezasahujte ani do kukly ani do její samostmívací kazety mimo rozsah instrukcí v tomto návodu. Nepoužívejte jiné náhradní díly, než uvedené v tomto návodu. V případě neodborných úprav a použití neschválených dílů zaniká záruka a uživatel se vystavuje riziku zranění.

Pokud se clona neztmaví při zapálení oblouku, okamžitě přerušte svařování a spojte se se svým odpovědným pracovníkem nebo svým dodavatelem.

Neponořujte kazetu do vody.

Nepoužívejte na čištění průzoru ani jiných dílů kukly rozpouštědla Používejte pouze při teplotách -5°C ~ + 55°C (23°F ~ 131°F).

Skladujte při teplotě -20°C ~ + 70°C (-4 °F ~ 158 °F).

Chraňte clonu před stykem s tekutinami a nečistotami.

Pravidelně čistěte povrchy clony, ale nepoužívejte příliš silně čisticí roztoky. Udržujte senzory a sluneční články v čistotě čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Pravidelně vyměňujte prasklou, poškrábanou nebo děravou ochrannou fólii kazety.

Pokud nebudete respektovat výše uvedená varování a pokyny k použití, vystavujete se nebezpečí vážného zranění.

Známé závady a řešení

Nerovnoměrné ztmavení clony

Čelní pásek je pravděpodobně chyběně nastaven, takže každé z očí uživatele je v jiné vzdálenosti od clony. Upravte nastavení čelního pásku tak, aby obě oči byly stejně daleko od clony.

Clona netmavne nebo poblikává

Přední ochranná fólie samostmívací kazety je špinavá nebo poškozená. Vyměňte fólii.

Senzory jsou špinavé. Očistěte povrch senzorů.

Příliš nízký svařovací proud. Nastavte potenciometr do polohy „Long“.

Pomalá reakce

Okolní teplota je příliš nízká. Nepoužívejte v teplotách nižších než -5°C.

Špatný výhled

Vnitřní nebo vnější fólie je špinavá nebo poškozená. Očistěte ji nebo vyměňte.

Nedostatečné okolní osvětlení.

Je nastavený příliš vysoký stupeň ztmavení. Nastavte nižší stupeň.

Kukla klouže z hlavy

Špatně nastavený hlavový kříž. Utáhněte pásky.

POZOR! Pokud není možné výše uvedené závady odstranit, v žádném případě kuklu dále nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele.

Údržba průzoru a kukly

Výměna přední ochranné fólie

Podeberte prstem přední ochrannou fólii uprostřed její spodní hrany a vyjměte ji. Nasadte novou fólii na její místo.

Zkontrolujte, že fólie i rámeček pevně sedí. Pokud je na fólii ochranný film s nápisem WARNING: REMOVE THIS FILM BEFORE WELDINT, tak tento je potřeba z fólie odstranit.

Ochranné fólie čistěte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Neponořujte fólie do vody ani jiných tekutin. Neužívejte čističe s brusnými částicemi, rozpouštědla, ani čistička na bázi oleje.

Nevyjmíte kazetu se samostmívací clonou. Nepokoušejte se ji rozebrat.

Technická data

Rozměry průzoru	98 x 43 mm
Senzory	4
Rozměry kazety	110 x 90 x 9 mm
UV/IR ochrana	Trvalá DIN 16
Světlý stav	DIN 4
Tmavý stav	DIN 9 – DIN 13
Zdroj energie	Sluneční články
Zapnutí/vypnutí	Plně automatické
Napájení	Solární články + vyměnitelné lithiové baterie
Citlivost	Nastavitelná zvenčí
Režim	Volitelný – Svařování/Rozbrušování
Čas ztmavení	1/30000 s (0,00003 s; při -5°C 0,0008 s)
Čas zsvětlení	0,25 – 0,8 s (3 rychlostní pásma)
Pracovní teplota	-5°C až + 55°C
Skladovací teplota	-20°C až + 70°C
Materiál	Nárazuvzdorný polyamid (nylon)
Celková hmotnost	435g nebo 450g

Norma kazeta S777C EN 379
 Norma kukla S777 EN 175
 Norma och. Folíí EN 166

Záruční podmínky

Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný výrobek má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.

Odpovědnost za vady, které se na výrobku vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem nebo servisní organizací pověřenou výrobcem.

Zákonná záruční doba je 18 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání výrobku kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Záruka pro spotřebitele se řídí platnou legislativou. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je výrobek opraven.

Podmínkou platnosti záruky je, aby byl výrobek používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním výrobku k účelům, pro které není určen. Při údržbě výrobku musí být výhradně používány originální díly výrobce.

V záruční době nejsou povoleny jakékoli úpravy nebo změny na výrobku, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje.

Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.

Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.

Jako záruční list slouží doklad o koupì (faktura) na němž je uvedeno výrobní číslo stroje.



METODA	PROUD (A)																
	0.5	2.5	10	20	40	60	80	100	125	150	200	250	275	350	400	450	500
SMAW			9	10	11			12			13			14			
MIG (heavy)					10	11			12			13			14		
MIG (light)					10	11			12			13			14	15	
TIG,GTAW	9	10	11			12			13			14					
MAG/CO ₂			10	11	12			13			14			15			
SAW					10	11	12			13	14	15					
PAC							11			12			13				
PAW	8	9	10	11	12			13			14			15			

Stupeň světlého stavu — 4 / 9 - 13 OP / x / x / x / x / En379

Nejsvětlejší stupeň tmavého stavu —

Nejmavší stupeň tmavého stavu —


Identifikace výrobce —

Optická třída —

Difuse světelné třídy —

Odchylka prosupnosti světelné třídy —

Norma —

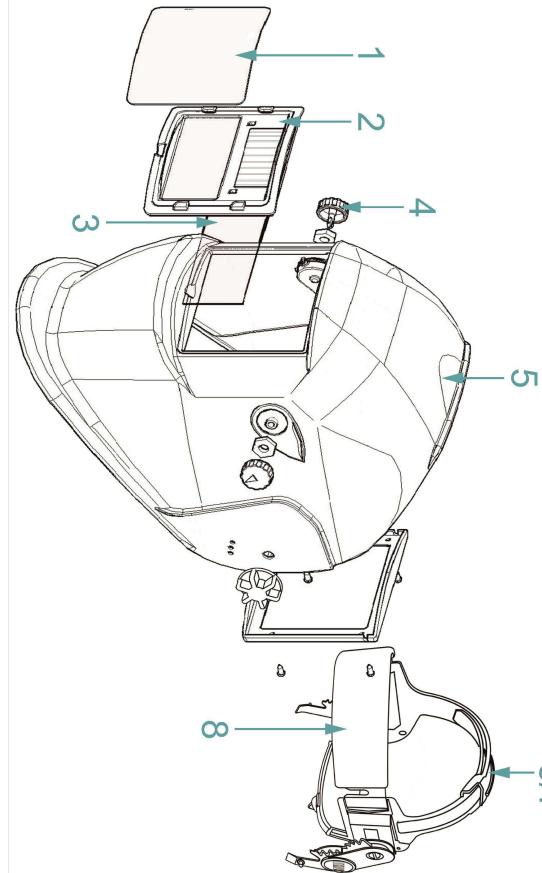

SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘEČSKÁ KUKLA ALFA IN S777C BARRACUDA

NÁVOD K POUŽITÍ



Dovozce: ALFA IN a.s., Č.P. 74, 675 21 Nová Ves, CZ

Email: obchod@alfain.eu; www.alfain.eu

tel.: +420 568 840 009

Akreditovaná zkušebna: ECS GmbH – Notified Body 1883